



الدليل التدريسي للدورة التدريبية

عنوان:

الفحص الظاهري للمباني القائمة

جدول المحتويات

6.....	المقدمة ..
8.....	المحور الأول: الفحص الظاهري.....
8.....	مفهوم الفحص الظاهري.....
8.....	الفرق بين الفحص الظاهري والفحص الفي المتخصص.....
9.....	أهمية الفحص الظاهري
9.....	حدود الفحص الظاهري.....
9.....	الحالات التي تستوجب التحويل إلى فحص في.....
9.....	أنواع الفحص الظاهري حسب الغرض.....
12.....	المحور الثاني: منهجية تنفيذ الفحص وتحليل المؤشرات البصرية.....
12	المدخل.....
12	المقدمة الفنية.....
13	الأدوات الميدانية للفحص الظاهري.....
13.....	النماذج المستخدمة أثناء الفحص
13	تصنيف وتحليل المؤشرات البصرية.....
14.....	استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين صياغة الملاحظات الفنية.....
18	البند الأول: مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء
20	البند الثاني: أنظمة الإنذار وكواشف الحرائق
22	البند الثالث: طفایات الحريق الیدویة
24	البند الرابع: لوحة وإشارات السلامة
26	البند الخامس: صناديق الإسعافات الأولية
28.....	البند السادس: نقاط التجمع
30.....	الملحق الفي

30	الفحص الظاهري للعناصر التشغيلية المتقدمة
31	البند الأول: نظام الرش الآلي
33	البند الثاني: خراطيم الحريق وصنابير المياه
35	البند الثالث: غرف مضخات الحريق
39	البند الخامس: أنظمة الكشف اليدوي والإندار الصوتي/ الضوئي
41	البند السادس: أنظمة التحكم بالدخان والضغط الإيجابي
45	المحور الرابع: فحص العناصر العمارية والمدنية والإنسانية
48	البند الأول: الجدران
51	البند الثاني: الأسقف
54	البند الثالث: الأرضيات
57	البند الرابع: التشققات والتصدعات
59	البند الخامس: الأبواب
61	البند السادس: النوافذ
63	البند السابع: السلالم وعناصرها
66	البند الثامن: المناور
68	البند التاسع: مواد التشطيب
71	البند العاشر: العزل الحراري والرطوي الداخلي
74	البند الحادي عشر: الفوائل والتمددات الداخلية
76	البند الثاني عشر: منحدرات ذوي الاحتياجات الخاصة
79	عناصر الاسطح (السطح العلوي للمبنى)
79	البند الثالث عشر: العزل المائي والحراري للسطح
82	البند الرابع عشر: تصريف مياه السطح
85	البند الخامس عشر: حواجز السطح والإطارات

87	مجموعة عناصر الموقع العام والمناطق الخارجية
88	البند السادس عشر: المرات والمشيات والأرصفة
91	البند السابع عشر: المسطحات الخضراء والتشجير
94	البند الثامن عشر: الملاعب والساحات المفتوحة
97	البند التاسع عشر: المظلات الثابتة وال المتحركة
100	البند العشرون: مرافق الجلوس والتجمع
103	البند الحادي والعشرون: الطرق الداخلية والأسفلت
106	البند الثاني والعشرون: مداخل ومخارج المركبات
109	البند الثالث والعشرون: تصريف مياه الأمطار الخارجية
112	البند الرابع والعشرون: البوابات الرئيسية
115	البند الخامس والعشرون: السور الخارجي
119	للحور الخامس: تقييم الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والسباكة
119	مقدمة للحور:
119	أهداف الحور:
119	نطاق الفحص:
120	النرجية المعتمدة للفحص في هذا الحور:
121	البند الأول: اللوحات الكهربائية الداخلية والخارجية
124	البند الثاني: مفاتيح الإضاءة والمقابس الكهربائية
127	البند الثالث: وحدات الإنارة الداخلية والخارجية
130	البند الرابع: كابلات التمديد الظاهرة
133	البند الخامس: وحدات التكييف المنفصلة والمركبة
136	البند السادس: المضخات والمعدات الميكانيكية
139	البند السابع: تمديدات السباكة الظاهرة

البند الثامن: خلاطات المياه والحنفيات	142
البند التاسع: دورات المياه (مراحيض، مغاسل، شطافات)	145
البند العاشر: مصارف الأرضيات والسيفون الأرضي	148
البند الحادي عشر: خزانات المياه (العلوية والسفلية)	151
البند الثاني عشر: سخانات المياه	154
المحور السادس: إعداد تقرير الفحص والتوصيات الفنية الأولية	158
مقدمة المحور:	158
أهداف المحور:	158
نطاق العمل ضمن هذا المحور:	158
المحور السابع: بروتوكول الفحص والتعامل مع العميل	163
مقدمة المحور:	163
أهداف المحور:	163
الموضوعات التفصيلية داخل المحور:	163
سلوكيات وآداب الفاحص الميداني:	163
بروتوكول النقاش الفني مع العميل:	163
توثيق المحادثات واللاحظات التفاعلية:	164
إدارة التعامل مع حالات خاصة:	164
الرسائل المهنية التي يجب أن ينقلها الفاحص للعميل:	164
أدوات الفاحص الميداني أثناء التعامل مع العميل:	164
أنماط العملاء المحتملين أثناء الفحص وكيفية التعامل مع كل نمط.	165
نموذج محادثة مهنية مختصرة للفاحص مع العميل	166
الخاتمة	169

❖ المقدمة

يمثل الفحص الظاهري للمبني القائمة خطوة أساسية في تقييم الحالة العامة لأي منشأة دون الحاجة إلى تدخلات تخصصية أو معدات اختبار معقدة. يقوم على ملاحظة العناصر الوظيفية والمعمارية والإنشائية للمبني وتوثيق ما يظهر عليها من مؤشرات خلل أو مظاهر تدهور، وفق أسس منهجية ومهنية معتمدة.

جاء هذا الدليل ليكون مرجعاً عملياً يرافق المتدرب أثناء رحلته في البرنامج التدريبي، حيث يبدأ بتقديم تصور واضح حول مفهوم الفحص الظاهري، وأهميته في ضمان السلامة العامة والاستدامة التشغيلية للمبني، ثم ينتقل إلى شرح المنهجية المعتمدة في تنفيذ الفحص وتحليل المؤشرات، مع استعراض مفصل لكيفية فحص أنظمة الصحة والسلامة، والعناصر المعمارية والمدنية والإنشائية، مروراً بتقييم الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والسباكية.

يتضمن الدليل أيضاً وحدة مخصصة لكتابه التقرير الفي وتقديم التوصيات الأولية، ويوضح آلية تصنيف الملاحظات وصياغة النتائج بطريقة احترافية تدعم متعدد القرارات. كما يتناول في ختامه أسس التعامل الميداني مع العميل وآداب الفحص، ويعرض نماذج مهنية وتقنية تعزز من قدرة الفاحص على أداء مهمته بكفاءة.

وقد روّعي في هذا الدليل أن يكون مرتبًا وواضحاً وقابلً للتطبيق في بيئة العمل، سواء كنت تنفذ الفحص بشكل فردي أو ضمن فريق. وضع ليعكس احتياجات حقيقياً في قطاع الصيانة والتأهيل، ويخاطب المتدرب بلغة مهنية دقيقة دون تعقيد أو تجريد.



01

المحور الأول

الفحص الظاهري

المحور الأول: الفحص الظاهري



مفهوم الفحص الظاهري

- الفحص الظاهري هو إجراء ميداني يُنفذ من خلال الملاحظة المباشرة للعناصر الظاهرة في المبنى، بهدف تحديد مدى كفاءتها أو رصد مظاهر الخلل أو التدهور الظاهري فيها.
- لا يعتمد هذا النوع من الفحص على أجهزة تحليل أو فحوصات معملية، بل يُستخدم أدوات بسيطة كمقاييس الشروح، ميزان الماء، الكاميرا، كاشف الرطوبة، وغير ذلك.
- يُعد الفحص الظاهري خطوة استكشافية أولى تسمح باتخاذ قرارات مبدئية، سواء بإجراء صيانة، أو الإحالـة لفحص في متخصص.

متى يتم استخدام الفحص الظاهري؟



- يُستخدم الفحص الظاهري في الواقع التالي:

 1. قبل شراء أو استلام مبني: للتأكد من حالته العامة.
 2. ضمن برنامج صيانة دورية: لرصد التدهور مبكراً.
 3. بعد أحداث طارئة: مثل الزلازل، الحرائق، أو التسربات.
 4. ضمن أعمال مسح ميداني: كما في مشاريع المسح الشامل أو الوطني.

- الفرق بين الفحص الظاهري والفحص الفني المتخصص

الفحص الفني المتخصص	الفحص الظاهري	العنصر
أجهزة متخصصة (أشعة، كور، سونار، تحليل مواد...)	أدوات بسيطة يدوية	الأدوات المستخدمة
تحليل علمي دقيق يشمل العناصر الظاهرة والخفية	ملاحظة سطحية للعناصر الظاهرة فقط	المنهجية
أطول وقتاً وأعلى تكلفة	سرعـ و منخفض التكلفة	الزمن والتكلفة
تقرير في معتمد يدعم القرار الإنسائي أو القانوني	تقرير مبدئي توجيهي	الدقة والنتائج
تحليل مفصل وتحديد جذور الخلل	تقييم أولي واستكشاف عام	الهدف

- **أهمية الفحص الظاهري**
 - يوفر تشخيصاً أولياً لوضع المبنى.
 - يُسهم في الكشف المبكر عن العيوب.
 - يُساعد في ترشيد القرارات الفنية من حيث: (هل يتطلب صيانة مباشرة - أم تحويل لفحص فني؟)
 - يُعد أداة دعم في ورثي في تقييم أولوية الصيانة في المشاريع الكبيرة.
- **حدود الفحص الظاهري**
 - يجب على المهندس أن يدرك أن الفحص الظاهري
 - لا يكشف العيوب الداخلية أو الإنسانية العميقه.
 - لا يستخدم لتحديد صلاحية الإنشاءات بشكل نهائي.
 - لا يغطي عن الفحوصات المخبرية أو الهندسية عند الحاجة.
 - لا يُعد بديلاً عن رأي المكتب الاستشاري المختص.
 - **الحالات التي تستوجب التحويل إلى فحص فني**
 - وجود تشققات هيكلية عميقة أو مستمرة.
 - ميلان واضح في أحد العناصر (جدار - أرضية - عمود).
 - انفصال أو انفلاق في الخرسانة أو التشطيبات.
 - صدأ شديد أو تلف ظاهر في العناصر المعدنية.
 - تسربات مياه أو آثار رطوبة غير معلومة المصدر.
 - فشل وظيفي ظاهر في الأنظمة الكهربائية أو الميكانيكية.

مكونات تقرير الفحص الظاهري

- وصف عام للمبنى والموقع.
- تحديد العناصر التي تم فحصها.
- توثيق الملاحظات بكتابه واضحة وصور.
- تصنيف العيوب حسب درجة الخطورة.
- توصيات فنية أولية (صيانة - مراقبة - تحويل لفحص فني).
- **أنواع الفحص الظاهري حسب الغرض**
 1. **فحص استلام مبدئي**: قبل التسلیم النهائي للمبنى.
 2. **فحص روتيني**: ضمن خطة صيانة دورية.
 3. **فحص طارئ**: بعد حادث أو ظرف استثنائي.
 4. **فحص توثيقي**: ضمن مشاريع المسح والتقييم الشامل.

- **الخلاصة**

- الفحص الظاهري أداة أساسية في يد المهندس المحترف، يساعدك على بناء قرار في أولي بخصوص حالة المبنى ويوفر وقتاً وجهداً إذا ما تم تفيذه بوعي، ودقة، وتوثيق سليم.



02

المحور الثاني

منهجية تنفيذ الفحص وتحليل
المؤشرات البصرية



المحور الثاني: منهجية تنفيذ الفحص وتحليل المؤشرات البصرية

• المدخل

- يُعتبر هذا المحور امتداداً طبيعياً لفهم الفحص الظاهري من الناحية النظرية، حيث يتحول للمتدربي الآن إلى التطبيق العملي:
كيف يُنفذ الفحص؟ ما الترتيب المنهجي الصحيح؟ كيف تُسجل الملاحظات؟ كيف تُحلل؟
هنا تبدأ منهجية الفحص من الميدان، وتنتهي بتوصيات فنية قابلة للتطبيق.

• المقدمة الفنية

- الفحص الظاهري عملية تعتمد على جمع ملاحظات بصرية بطريقة منهجية ومنظمة.
لا تكتمل فعالية هذه العملية إلا إذا تمت وفق تسلسل علمي يبدأ بـ:

 1. التخطيط للفحص
 2. المعاينة الفعلية
 3. تسجيل الملاحظات
 4. تحليلها وتصنيفها فنياً لتقديم توصيات واقعية.

- المهندس الفاحص لا يطلب منه فقط أن "يرى"، بل أن "يفسر ما يرى" ضمن حدود فنية لا تتعدى دوره، وأن يوثق ذلك بموضوعية.

خطوات تنفيذ الفحص الظاهري

1. الإعداد المسبق

- مراجعة معلومات المبنى (الموقع، الاستخدام، العمر، المخططات، تقارير سابقة إن وجدت).
- تحديد نطاق الفحص: ما العناصر التي ستفحص؟ وما الحدود؟
- تجهيز الأدوات الشخصية والمهنية.
- التأكد من تطبيق إجراءات السلامة الشخصية والموقعة.

2. الفحص الميداني

- بدء المعاينة من الخارج نحو الداخل، ومن الأعلى إلى الأسفل إن أمكن.
- المرور على العناصر الأساسية دون استثناء (الهيكل، التشطيبات، الأنظمة، السلامة).
- توثيق الملاحظات ميدانياً، وعدم الاعتماد على الذاكرة لاحقاً.
- التصوير من زوايا متعددة وتوثيق تاريخ ووقت الفحص.

3. التحليل الفني للملاحظات

- تصنيف نوع الملاحظة (تشققات، تقشر، رطوبة، تلف وظيفي...).
- تحديد موقعها بدقة وربطها بخطة المبنى أو المخطط.

- تقدير مستوى الخطورة الظاهري (منخفض - متوسط - مرتفع).
- ربط الملاحظة بمعيار في واضح إن أمكن (دون الخروج عن دورك كفاحص ظاهري).

• الأدوات الميدانية للفحص الظاهري



الاستخدام	الأداة	NO
قياس أبعاد التشققات والانفصالات	شريط قياس أو متر ليزري	1
التحقق من الميل والانحراف	ميزان ماء (يدوي أو ليزري)	2
التوثيق البصري	كاميرا أو هاتف بدقة عالية	3
كشف وجود تسرب أو ترطيب داخلي	كافش رطوبة يدوية	4
اختبار التجاويف أو الانفصالات غير المرئية	مفك أو مطرقة خفيفة	5
فحص الأماكن للظلمة أو أسفل العناصر	كشاف يدوية	6

النماذج المستخدمة أثناء الفحص



- نموذج الفحص الظاهري يجب أن يكون موحداً ومنظماً، ويحتوي على:
 - رقم العنصر أو توصيفه
 - نوع الملاحظة
 - وصف فيي دقيق
 - الصورة التوثيقية (برقم أو رمز)
 - درجة الخطورة الظاهرة
 - التوصية (صيانة - تحويل - مراقبة - لا إجراء)
- **تصنيف وتحليل المؤشرات البصرية**

1. حسب نوع العنصر

- **إنشائي:** جدران حاملة، أعمدة، كمرات، بلاطات.
- **معماري:** تشطيبات، نوافذ، أبواب، واجهات.
- **تشغيلى:** أنظمة كهرباء، تكييف، صرف.
- **سلامة:** إنذارات، مخارج، طفایات.

2. حسب نوع الملاحظة

- تشققات (عرضية / طولية / قطرية)
- تقشر أو انفصال بين مواد
- تغير لون، تعفن، تملح
- تلف ميكانيكي أو خدوش أو تاكل
- انحراف في الاستواء أو التمركز

3. حسب مستوى الخطورة

- منخفض: لا يهدد الأداء أو السلامة حالياً.
- متوسط: يحتاج تدخل خلال فترة قريبة.
- مرتفع: خطر مباشر ويستدعي إجراء فوري.

4. حسب الاحتمالات الفنية (دون تجاوز الاختصاص)

- نتيجة رطوبة أو تسرب.
- ضعف في التنفيذ أو المواد.
- تحمل زائد غير مصمم له.
- تأكل طبيعي يفعل الزمن أو الظروف البيئية.

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين صياغة الملاحظات الفنية



من التقنيات الحديثة المساعدة في الفحص الظاهري هي الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة صياغة الملاحظات المسجلة ميدانياً. وذلك باستخدام أدوات معالجة اللغة التي تساعد في تحويل الملاحظات الخام إلى نصوص فنية دقيقة تتوافق مع تقارير الفحص .
مثال:

▪ الصياغة الأولية:

"تشققات واضحة في جدار خارجي، تحتاج صيانة."

▪ بعد التحسين بواسطة الذكاء الاصطناعي:

"لوحظت تشققات شعرية أفقية متكررة بطول تقريري 1.8 م في الجدار الجنوبي بالدور الأرضي، ويعتمل أن تكون ناتجة عن تغيرات حرارية أو تمدد غير متحكم به. يُوصى بإعادة المعالجة الموضعية مع مراقبة دورية خلال الأشهر القادمة"

▪ الفائدة:

- تحسين اللغة الفنية للملاحظة.
- صياغة الجمل بمهنية وحيادية.
- دعم قرار الصيانة أو التوصية بتوثيق أفضل.

- لا يستخدم الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات فنية، بل لتحسين إصال ما رصد بوضوح واحتراف.
- **الخلاصة:**

الفاحص المحترف لا يراقب فقط، بل يفسر ما يراه بدقة مهنية، ويُبلغ عنه بلغة واضحة وموثقة.
الفحص الناجح لا يعتمد على العين وحدها، بل على التنظيم، والتحليل، والصياغة الجيدة.



03

المحور الثالث

فحص أنظمة الصحة والسلامة
في المبنى

المحور الثالث: فحص أنظمة الصحة والسلامة في المبنى

- وفق الكود السعودي SBC 801 و 2019

• مقدمة المحور:

- تُعد أنظمة الصحة والسلامة أحد أعمدة الأداء الوظيفي في المبني القائمة. وقد تؤدي أية فجوة فيها - مهما كانت بسيطة - إلى نتائج كارثية في حال وقوع حادث طارئ. ولهذا، يضع الكود السعودي SBC 801 اشتراطات دقيقة لتأمين المبني، ليس فقط إنشائياً، بل وظيفياً من حيث الإخلاء، الإنذار، المكافحة، والإنقاذ.

• المدخل الفي للمحور:

- يركز هذا المحور على تقييم جاهزية أنظمة السلامة في المبني القائم، من خلال فحص العناصر التالية:

1. مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء

2. أنظمة الإنذار وكواشف الحريق

3. طفایيات الحريق اليدوية

4. لوحات وإشارات السلامة

5. صناديق الإسعافات الأولية

6. نقاط التجمع

- يُعنى الفحص الظاهري لهذه العناصر برصد الحالة التشغيلية والفيزيائية، وتوثيق المخالفات واللاحظات وفق الكود السعودي.

❖ البند الأول: مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء

اسم البند: مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء



تعريف وشرح فني: هي عناصر إنشائية وتشغيلية تؤمن إخلاء المستخدمين بأمان من النبي في حالات الطوارئ (الحريق أو الزلزال). تشمل: الأبواب، الممرات، السلالم، المنحدرات. وظيفتها الأساسية هي التوجيه السريع الآمن للخروج.

المتطلبات حسب الكود السعودي:

- **الកود 801 SBC الوسائل الوقائية**

✓ **الحد الأدنى المقبول:**

- الأبواب تُفتح باتجاه الخروج
- تُجهز بمزلاج ذعر
- خالية من أي عوائق
- وجود لافتة واضحة فوق الباب

✗ **المرفوض:**

- أبواب تُفتح باتجاه الداخل
- وجود تخزين أو أثاث يعيق المسار
- عدم وضوح المخرج أو غياب الإشارة

آلية الفحص الظاهري:

1. فحص اتجاه فتح الباب (يدويًا)
2. التحقق من وجود جهاز الذعر أو مزلاج سهل الاستخدام
3. التأكد من خلو المسار من أي عائق
4. قياس عرض الباب بالمتر
5. التأكد من وجود لافتة فسفورية أو مضيئة

آلية التصوير وأهمية توثيق البند:

- تصوير الباب من الداخل والخارج
- إظهار اسم الغرفة/الفراغ في الصورة
- توثيق عرض الباب بوجود مقياس واضح في الصورة

• **تمييز النتيجة:**

- مطابق ✓
- يحتاج تعديل !
- غير مطابق ✗

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



▪ شريط قياس

▪ كاميرا أو هاتف بدقة عالية

▪ كشاف يدوي

▪ كراسة فحص مطبوعة

طريقة حساب كمية الضرر:



أ. ضرر عددي: مثال / اتجاه فتح الباب - غياب الإشارة

النسبة المئوية للأبواب غير المطابقة = $(\text{عدد الأبواب غير المطابقة} \div \text{إجمالي عدد الأبواب}) \times 100$

ب. ضرر مساحي: مثال / تاكل في سطح الباب

النسبة المئوية للمساحة المتضررة = $(\text{المساحة المتضررة} \div \text{إجمالي مساحة الباب}) \times 100$

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



▪ نوع المادة: باب معدني مفصلي

▪ نوع التكسية: طلاء حراري صناعي

▪ اسم الشركة: غير مذكورة

▪ الملاحظة الفنية: الباب يفتح باتجاه الداخل، ولا يحمل لافتة فسفورية، ما يخالف متطلبات الأخلاقيات.

▪ التوصية الهندسية: يُوصى بتعديل اتجاه الفتح، وتركيب لافتة فسفورية واضحة فوق المخرج.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"الباب المعدني المفصلي لخرج الطوارئ الواقع شمال المبنى يفتح باتجاه الداخل، ويفتقر للافتة فسفورية. لا تظهر بيانات الشركة المصنعة على الباب، ويُلاحظ وجود تقشر في الطلاء عند الحافة السفلية. يُوصى بتعديل آلية الفتح، وتركيب لافتة واضحة، ومعالجة التشطيب السطحي وفق الكود SBC 801."

❖ البند الثاني: أنظمة الإنذار وكواشف الحريق

اسم البند: أنظمة الإنذار وكواشف الحريق



تعريف وشرح فني: هي أنظمة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للحريق، وتبيه شاغلي المبنى من خلال إصدار إنذارات صوتية وأو ضوئية، لتسهيل الإخلاء واتخاذ الإجراءات المناسبة. تتكون من كواشف دخان أو حرارة، موصولة بأسلاك أو شبكات لاسلكية، متصلة بلوحة مركبة تراقب الحالة وتُصدر الإشارات.

• المتطلبات حسب الكود السعودي

- الكود SBC 801: أنظمة الإنذار

✓ الحد الأدنى المقبول:

- كاشف لكل 90 م^2 كحد أقصى
- لوحة إنذار مركبة واضحة وسهلة الوصول
- مصدر طاقة احتياطي يعمل تلقائياً عند الانقطاع
- تغطية الكواشف حسب توزيع الفراغات والاستخدام

✗ المرفوض:

- كواشف مفصولة أو مغلقة أو مغطاة
- لوحة غير مفغلة أو تالفة
- غياب الإنذار في مناطق حرجية (كهرباء، مطبخ، أرشيف)

آلية الفحص الظاهري:

- التأكد من وجود الكاشف في كل فراغ مطلوب
- فحص موقعه (الارتفاع - بعد عن الزوايا)
- اختبار الكاشف باستخدام الزر اليدوي (إن وجد)
- فحص إشارة الاتصال في اللوحة الرئيسية
- التأكد من نظافة الكاشف وعدم تغطيته

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير الكاشف من زاوية تُظهر موقعه الحقيقي
- تصوير اللوحة المركزية مع بيان حالتها التشغيلية
- تسجيل اسم الغرفة أو الموضع في الصورة

• ترميز النتيجة:

▪ ✓ يعمل

▪ ! يحتاج فحص

▪ ✗ غير مستجيب

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- زر اختبار يدوى
- كشاف محمول
- كاميرا أو هاتف بدقة جيدة
- دفتر فحص الكواشف

طريقة حساب كمية الضرر:



أ. ضرر عددي / كواشف لا تعمل أو مفقودة:

النسبة المئوية للكواشف غير المطابقة = $(\text{عدد الكواشف غير المطابقة} \div \text{إجمالي عدد الكواشف}) \times 100$

ب. ضرر وظيفي / أعطال في اللوحة أو التوصيل:

تُسجل كملاحظة فنية مستقلة وتتبعها التوصية بفحص النظام الكامل.

آلية صياغة الملاحظة الفنية



نوع المادة: كاشف دخان، بلاستيك مقاوم للحرارة

نوع التكسية: غير مغطى

اسم الشركة: System Sensor

الملاحظة الفنية: الكاشف مفصول عن مصدر الطاقة ولا يستجيب عند الضغط على زر الفحص، مما يُعطل نظام الإنذار في غرفة الكهرباء.

التوصية الهندسية: يُوصى بإعادة توصيل الكاشف، وربطه بلوحة الإنذار، وإجراء اختبار وظيفي شامل للنظام.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"تمت ملاحظة أن كاشف الدخان المرّكب في غرفة الكهرباء، من نوع System Sensor، غير موصول بالكهرباء، ولا يستجيب للفحص اليدوي. يُصنّع من بلاستيك حراري بدون تكسية خارجية، ويظهر واضحًا في السقف بارتفاع مناسب. يُوصى بإعادة التوصيل الفي للكاشف، وربطه بلوحة الإنذار الرئيسية، والتأكد من فاعلية النظام في كامل الموقعة".

❖ البند الثالث: طفایات الحريق اليدوية

◆ اسم البند: طفایات الحريق اليدوية

تعريف وشرح في: طفایات الحريق اليدوية هي أدوات وقائية

أساسية تُستخدم في السيطرة على الحرائق المحدودة قبل تطورها.

تنوّع بحسب نوع المادة المستخدمة للإطفاء (بودرة جافة، رغوية، ماء، ثاني أكسيد الكربون)،

وتحتار بناءً على نوع الخطر المتوقع في كل منطقة. وظيفتها الرئيسية هي تمكين شاغلي

البني من الاستجابة السريعة للحريق عند بدايته، وتوفير وقت إضافي لإخلاء آمن.

المطلبات حسب الكود السعودي:

- الكود- 801 : معدات الإطفاء اليدوية

✓ الحد الأدنى المقبول:

- توزيع الطفایات بناءً على الخطر والمسافة: (25-30 متر بين الطفایات).

- المناسبة نوع الطفایة لطبيعة الفراغ: (CO₂) لغرف الكهرباء، (رغوية) للمطابخ.

- ثبت الطفایات على ارتفاع لا يزيد عن 1.5 متر.

- توفر بطاقة صيانة وتاريخ فحص حديث.

- مؤشر الضغط داخل النطاق الأخضر.

✗ المرفوض:

- طفایات بدون ملصق أو بيانات

- مؤشر ضغط منخفض أو فارغ

- طفایات تالفة، متآكلة، أو مرکونة على الأرض

- نوع طفایة غير مناسب لنوع الخطر

آلية الفحص الظاهري: التحقق من أن الطفایة:

- موجودة في موقعها المحدد

- مثبتة على الجدار

- سليمة فيزيائياً (لا صدأ - لا كسر)

- قراءة المؤشر (يجب أن يكون في النطاق الأخضر)

- مراجعة نوع الطفایة مقابل وظيفة الفراغ

- مراجعة تاريخ الفحص المدرج في الملصق

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير الطفایة من الأمام لإظهار النوع والمؤشر

- تصوير الملصق الذي يحتوي على اسم الشركة وتاريخ الفحص

إظهار موقع التثبيت وسهولة الوصول

ترميز النتيجة:

✓ صالحة

⚠ بحاجة متابعة

✗ غير صالحة

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



لا حاجة لأجهزة فنية متقدمة

كاميرا أو هاتف

دفتر فحص الطفاییات



طريقة حساب كمية الضرر

أ. ضرر عددي (عدم مطابقة النوع، المؤشر، أو التثبيت):

النسبة المئوية للطفاییات غير المطابقة (%) = $(\text{عدد الطفاییات غير المطابقة} \div \text{إجمالي عدد الطفاییات}) \times 100$

ب. ضرر فيزيائي ظاهر (صدأ، كسر، تسريب):

تحسب لكل حالة على حدة وتوّق كملاحظات مستقلة حسب الموقع والتكرار.

آلية صياغة الملاحظة الفنية



نوع المادة: طفاییة بودرة جافة متعددة الاستخدام

نوع التكسية: طلاء معدني خارجي

اسم الشركة: غير معروف - البيانات ممسوحة

الملاحظة الفنية: الطفاییة الموجودة قرب مدخل الدور الأول متآكلة من القاعدة، ومؤشر الضغط خارج النطاق الأخضر، وبدون بطاقة صيانة حديثة.

التوصية الهندسية: يُوصى باستبدال الطفاییة فورًا، وإجراء فحص شامل لجميع الطفاییات المماثلة في المبني، مع تحديث سجل الصيانة.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



و"تم رصد طفاییة حریق بودرة جافة متعددة الاستخدام قرب الدرج الرئیسي- في الدور الأول، مغطاة بطبقة طلاء معدني خارجي، لكن مؤشر الضغط خارج النطاق الأخضر، والملصق غير واضح. لا تظهر بيانات الشركة المصنعة، والقاعدة متآكلة جزئیاً. يُوصى باستبدال الطفاییة، وتثبیت أخرى مطابقة للموقع وتحديث سجل الفحص الدوري".

❖ البند الرابع: لوحات وإشارات السلامة



◆ اسم البند: لوحات وإشارات السلامة

تعريف وشرح في: هي وسائل بصرية (إرشادية أو تحذيرية) تُركب في أماكن استراتيجية داخل المبنى لتوجيه المستخدمين إلى الخارج، وسائل الإنذار، معدات السلامة، نقاط التجمع، أو لتحذيرهم من المخاطر المحتملة. تشمل اللافتات المكتوبة، اللوحات المضيئة أو الفسفورية، والأسماء الاتجاهية. تُعد عنصراً حاسماً في الإخلاء الفعال، خصوصاً في المباني العامة.

المتطلبات حسب الكود السعودي

- **الកود- SBC 801 : المواصفات السعودية 7010**

✓ الحد الأدنى المقبول:

- وجود لافتات واضحة عند مخارج الطوارئ، مسارات الإخلاء، نقاط التجمع، وأماكن الطفافيات
- أن تكون فسفورية أو مضيئة وتستمر بالعمل بعد انقطاع الكهرباء (مدة لا تقل عن 90 دقيقة)
- استخدام رموز مفهومة وثنائية اللغة (عربية + إنجليزية)
- أن تكون مثبتة بإحكام وعلى ارتفاع بصري مناسب

✗ المرفوض:

- لوحات تالفة، باهتة، مغطاة، أو مفقودة
- نصوص غير مفهومة أو أحادية اللغة
- تثبيت غير مستقر أو في غير موضعه الوظيفي

آلية الفحص الظاهري:

- فحص وجود اللوحة في كل موقع مطلوب (مخارج، مسارات، نقاط تجمع...)
- التحقق من ثبات التثبيت وسلامة الطباعة
- فحص وضوح النص والرمز من مسافة معقولة
- في حال اللوحة مضيئة: اختبار التشغيل أو مصدر الكهرباء الاحتياطي

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير اللوحة من زاوية تُظهر موقعها ووظيفتها
- تصوير مصدر الإضاءة أو البطارية (إن وجد)
- توثيق الارتفاع التثبيتي ومجال الرؤية

• ترميز النتيجة:

- ✓ واضحة
- ! باهتة

▪ ✗ مفقودة/غير فعالة

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- كاميرا - كشاف - دفتر ملاحظات
- جهاز اختبار طوارئ إن وجد

طريقة حساب كمية الضرر:



أ. ضرر عددي (عدد اللوحات المفقودة أو غير الفعالة):

$$\text{نسبة اللوحات غير المطابقة} (\%) = \left(\frac{\text{عدد اللوحات غير المطابقة}}{\text{إجمالي عدد اللوحات}} \right) \times 100$$

ب. ضرر فيزيائي (تقشر، تآكل، فقد إضاءة):

تُوثق ميدانياً حسب عدد النقاط المصابة في اللوحة الواحدة.

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- نوع المادة: لوح بلاستيكي فسفوري
- نوع التكسية: طباعة لاصقة
- اسم الشركة: غير مذكور
- الملاحظة الفنية: لوحة مخرج الطوارئ في نهاية المر الغربي باهتة وغير مقروءة من المسافة المطلوبة، ولا تحتوي على مصدر إضاءة احتياطي.
- التوصية الهندسية: يُوصى باستبدال اللوحة الحالية بأخرى فسفورية مطابقة للمواصفات السعودية، مع توفير مصدر إضاءة طوارئ مستقل.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"لوحة مخرج الطوارئ الواقعة في نهاية المر الغربي عبارة عن لوح بلاستيكي بسطح مطبوع، غير مثبت بإحكام، وبُظهر تآكلًا في الزوايا ولا يحتوي على مصدر إضاءة احتياطي. لا تظهر أي بيانات تصنيعية. يُوصى باستبدال اللوحة بأخرى فسفورية ذات إضاءة مستقلة، وتبنيتها وفق مواصفات ISO 7010 SBC 801 والمواصفة."

❖ البند الخامس: صناديق الإسعافات الأولية



اسم البند: صناديق الإسعافات الأولية

تعريف وشرح فني: هي وحدات مخصصة لتقديم الرعاية الصحية الأولية في حالات الطوارئ البسيطة، وتُعد من عناصر السلامة غير الإنسانية التي يُشترط توافرها في أماكن العمل والمباني العامة. تحتوي عادة على أدوات معالجة الجروح، الحروق، والكسور الأولية (شاش، معقم، ضمادات، قفازات، مقص...). ويُشترط أن تكون هذه الصناديق ظاهرة، سهلة الوصول، وتخضع للصيانة والفحص الدوري.

المطلبات حسب الكود السعودي:

- **الកود - 201 SBC عام + توصيات وزارة الصحة والدفاع المدني**

✓ **الحد الأدنى المقبول:**

- وجود صندوق إسعافات في كل طابق أو منطقة ذات إشغال
- أن يكون الصندوق مثبتاً في موقع مرئي
- أن يحتوي على أدوات مكتملة وصالحة للاستخدام
- وجود لافتة تشير إليه
- أن تكون المواد غير منتهية الصلاحية

المرفوض:

- صندوق فارغ أو ناقص المحتوى
- أدوات منتهية الصلاحية
- موقع مخفي أو غير سهل الوصول
- تلف في الهيكل أو الغطاء

آلية الفحص الظاهري:

- التحقق من وجود الصندوق في موقعه المحدد
- فتح الصندوق وفحص محتوياته يدوياً
- مراجعة تواریخ صلاحیة العناصر
- التأكد من وضوح اللافتة
- التأكد من أن الهيكل الخارجي غير مكسور أو صدئ

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير الصندوق من الخارج مع اللافتة إن وجدت
- تصوير داخلي للمحتويات (مع إظهار التواریخ)
- توثيق اسم الموقع، واسم الغرفة، وارتفاع التثبيت

• ترميز النتيجة:

- ✓ مكتمل وصالح
- ! ناقص
- ✗ غير صالح/مفقود

الأجهزة والأدوات المستخدمة: 

- كاميرا أو هاتف
- كشاف يدوي
- قائمة مراجعة الأدوات القياسية للصندوق

طريقة حساب كمية الضرر: 

أ. ضرر عددي (عدد الصناديق غير المطابقة):

نسبة الصناديق غير الصالحة (%) = $(\text{عدد الصناديق غير الصالحة} \div \text{إجمالي عدد الصناديق}) \times 100$

ب. ضرر محتوى (أدوات ناقصة أو منتهية):

- يُحسب كنسبة من إجمالي الأدوات الواجب توافرها داخل الصندوق، مثلًا:

نسبة الأدوات الناقصة (%) = $(\text{عدد الأدوات الناقصة} \div \text{إجمالي أدوات الصندوق}) \times 100$

آلية صياغة الملاحظة الفنية: 

- نوع المادة: بلاستيك مقاوم للصدمات
- نوع التكسية: غير مغطى - بلاستيكي شفاف
- اسم الشركة: غير معروف (لا توجد علامة)
- الملاحظة الفنية: الصندوق في مر الإدارة يحتوي على أدوات منتهية الصلاحية، ويفتقر لعدد من المستلزمات الأساسية (قفازات، معقم)، كما أن الملصق الإرشادي غير ظاهر.
- التوصية الهندسية: يُوصى بتجديد الأدوات الناقصة واستبدال المنتهية، وتحديث لافتة الإشارة وتاريخ الفحص.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية: 

"صندوق الإسعافات الأولية المثبت في المر للمجاور لغرفة الشرف مصنوع من بلاستيك شفاف، دون اسم شركة واضحة، ويحتوي على أدوات منتهية الصلاحية (شاشة، معقمات) ، إضافة إلى نقص في القفازات والمقص. كما أن الملصق الإرشادي على الجدار باهت وغير مرئي. يُوصى بتجديد محتويات الصندوق بالكامل، وثبت لافتة واضحة، وتوثيق تاريخ الفحص القادم".

البند السادس: نقاط التجمع



اسم البند: نقاط التجمع

تعريف وشرح في: نقطة التجمع هي موقع خارجي مخصص وأمن يُحدّد مسبقاً ليتم فيه تجمّع شاغلي المبنى بعد الإخلاء أثناء الطوارئ. تُعد جزءاً أساسياً من خطة الإخلاء، حيث تُستخدم لحصر الأفراد والتأكد من سلامتهم، وتوجيههم أو تقديم الإسعافات إن لزم.

التطبيقات حسب الكود السعودي:

-**الكود - SBC 801: إدارة الطوارئ**

الحد الأدنى المقبول:

- أن تقع النقطة في منطقة آمنة خارج حرم المبنى
- أن تكون واضحة الإشارة ومعلمة بلافتة ثابتة
- أن تكون المسارات المؤدية إليها سالكة ومتصلة بمخارج الطوارئ
- أن تكون بعيدة عن مصادر الخطر (خزانات، مركبات، أعمدة ضغط عالي...)

المرفوض:

- عدم تحديد نقطة تجمع
- لافتة مفقودة أو غير مرئية
- موقع قريب من خطر محتمل
- صعوبة الوصول للموقع

آلية الفحص الظاهري:

- التأكد من وجود نقطة التجمع في المخطط ول الواقع الفعلي
- مراجعة الطريق المؤدي إليها: هل هو متصل فعلياً بمخارج الإخلاء؟
- فحص اللافتة التوجيهية (ثبت، وضوح، موقع)
- التأكد من خلو المنطقة من أي خطر مرئي

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير اللافتة بزاوية تُظهر موقعها
- تصوير الطريق من المخرج إلى نقطة التجمع
- تصوير مساحة الموقع وظروفه العامة (ظل - أرضية - تجهيزات)

• ترميز النتيجة:

▪ واضحه وسليمة ✓

▪ بحاجة تحسين !

▪ ✗ غير متوفرة أو غير آمنة

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

▪ كاميرا - كشاف ليلي (إن تم الفحص في المساء)

▪ نسخة من مخطط الطوارئ

طريقة حساب كمية الضرر:

أ. في حالة تعدد النقاط:



$$\text{نسبة نقاط التجمع غير المطابقة (\%)} = \frac{\text{عدد نقاط التجمع غير المطابقة}}{\text{إجمالي عدد النقاط}} \times 100$$

ب. في حالة نقطة واحدة:

توقع كملاحظة حرجية منفردة عند عدم وجودها أو وقوعها في موقع غير آمن.

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

▪ نوع المادة: لافتة إرشادية معدنية

▪ نوع التكسية: طلاء عاكس

▪ اسم الشركة: غير ظاهر



الملاحظة الفنية: لا توجد لافتة تشير إلى نقطة التجمع، والموقع المقترن يقع بجوار خزان ديزل، ما يُعد خطأً مخالفًا لاشتراطات SBC 801.

التوصية الهندسية: يُوصى بإعادة تحديد موقع التجمع في منطقة آمنة، وثبت لافتة فسفورية مرئية على امتداد مسار الإخلاء.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"نقطة التجمع الحالية تقع مباشرة بجوار خزان وقود في الجهة الجنوبية للمبنى، ولا توجد أي لافتة إرشادية ظاهرة توجه إليها. الموقع مكشوف وغير مهياً، ويُظهر أرضية غير مستوية. اللافتة مفقودة، والموقع غير مطابق لاشتراطات SBC 801. يُوصى بتحديد موقع بديل في جهة الشمال الشرقي، وثبت لافتة فسفورية بارتفاع مرئي، وربط المسار بمحارج الطوارئ".

❖ الملحق الفي

الفحص الظاهري للعناصر التشغيلية المتقدمة

وفق الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC 801 و الكود العام 201 SBC

• مدخل الملحق

- في سياق الفحص الظاهري لأنظمة السلامة، تظهر أنظمة الحماية من الحرائق كأحد المكونات المعقدة التي تتطلب مزيجاً من الخبرة الميدانية والفهم الفي. ورغم أن هذه الأنظمة غالباً ما تخضع لفحوصات تخصصية باستخدام أجهزة وفرق تشغيل، إلا أن المهندس الفاحص ظاهرياً دوّراً مهماً في رصد المؤشرات البصرية الأولية التي قد تشير إلى وجود خلل أو تقصير يستدعي الإحالـة الفنية. هذا الملحق يحدد حدود الفحص الظاهري في هذه الأنظمة، ويُبرز الجوانب التي يجب على المهندس رصدها ميدانياً، وتوثيقها بدقة وفق الكود السعودي، دون الدخول في تقييم الأداء التشغيلي الكامل.

• الفرق بين الفحص الظاهري والفي:

الجانب	الفحص الظاهري	الفحص الفي التخصصي
الهدف	رصد المؤشرات الظاهرة على العناصر	قياس الأداء والوظيفة التشغيلية الفعلية
الوسائل	نظر، تصوير، أدوات بسيطة	أجهزة قياس، تشغيل النظام، فحوص مخبرية
المنفذ	مهندس فاحص ميداني	في متخصص أو جهة تشغيل معتمدة
المخرجات	ملاحظة فنية أولية + توصية بالإحالـة	تقرير في مفصل عن كفاءة وسلامة النظام

• الهدف من الملحق:

- توجيه المهندس الفاحص لتقدير الحالة الظاهرة لأنظمة الحماية من الحرائق
- تسجيل الحالات الظاهرة بطريقة مهنية
- تفعيل دور الفاحص في دعم قرار الإحالـة الفنية الاستباقي

• البنود التي يتناولها الملحق:

1. نظام الرش الآلي
2. خراطيم الحرائق وصنابير المياه
3. غرف مضخات الحرائق
4. لوحة التحكم والإندار بالحرائق
5. أنظمة الكشف اليدوي والإندار الصوتي/الضوئي

٦. نظام طرد الدخان والضغط الإيجابي

❖ البند الأول: نظام الرش الآلي



اسم البند: نظام الرش الآلي



تعريف وشرح فني: نظام الرش الآلي هو أحد أنظمة الإطفاء التلقائي المستخدمة داخل المباني، ويعتمد على شبكة أنابيب تغذى بالمياه وتنتشر في السقف أو الجدران، موصولة برؤوس رش تستجيب تلقائياً عند ارتفاع درجة الحرارة. يهدف النظام إلى احتواء الحريق في مراحله الأولى والحد من انتشاره لحين وصول التدخل اليدوي أو الجهات المختصة.

المطلوبات حسب الكود السعودي:



- **الកود - 903 SBC:** أنظمة الرش التلقائي

✓ الحد الأدنى المقبول (منظور ظاهري):

- وجود رؤوس رش موزعة على كامل الفراغات المطلوبة
- أن تكون الرؤوس نظيفة، غير مغطاة، غير مطلية
- وجود مسافة خالية أمام كل رأس لا تقل عن 50 سم
- تثبيت محكم للرؤوس والأنباب

✗ الحد المرفوض:

- تغطية الرأس بالجبس أو الطلاء
- وجود عوائق (إنارة - ديكور - مجرى هواء) تحجب الرش
- تلف الرأس أو تسرب من الوصلة
- غياب الرش في مناطق تتطلبها (مثل الممرات، غرف الكهرباء)

آلية الفحص الظاهري:



- مسح بصري للسقف/الجدران لرصد موقع الرؤوس
- مقارنة التوزيع الفعلي مع نمط استخدام الفراغ
- فحص الرأس ظاهرياً: نظافة - عدم الطلاء - عدم التآكل
- التحقق من وجود عوائق مادية أمام مسار الرش
- التأكد من عدم وجود تسرب ظاهر من الأنابيب أو الوصلات

آلية التصوير وأهمية توثيق البند:



- تصوير رأس الرش من الأسفل (ظهور الرأس والعائق إن وجد)
- تصوير جانبي يظهر علاقة الرأس بالسقف والعناصر المحيطة
- تسجيل رقم الغرفة، الموقع الدقيق، ومسافة الرأس عن السقف/العائق

• ترميز الحالة:

▪ مطابق ✓

▪ مغطى/مُعيق !

▪ غائب/تالف ✗

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- كشاف يدوی
- كاميرا أو هاتف بدقة عالية
- شريط قياس
- كراسة الفحص

طريقة حساب كمية الضرر:



أ. إذا كان التقييم على مستوى الرؤوس:

نسبة رؤوس الرش المغطاة أو المتضررة (%) = $\frac{\text{عدد رؤوس الرش المغطاة أو المتضررة}}{\text{إجمالي عدد رؤوس الرش في الموقع}} \times 100$

ب. إذا كان التقييم على مستوى المناطق:

نسبة المناطق غير المغطاة أو غير المطابقة (%) = $\frac{\text{عدد المناطق غير المغطاة أو غير المطابقة}}{\text{إجمالي عدد المناطق التي يجب أن تُعطى}} \times 100$

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



▪ نوع المادة: رأس رش نحاسي

▪ نوع التكسية: بدون تكسية إضافية

▪ اسم الشركة: TYCO

الملاحظة الفنية: الرأس في سقف غرفة الاجتماعات مغطى بطبقة طلاء ويتجاوزه

كشاف إضاءة يحجب زاوية الرش، مع ظهور تسرب بسيط عند الوصلة.

التصوية الهندسية: يوصى بإزالة الطلاء، إعادة توزيع كشاف الإضاءة، ومعالجة

التسرب من الوصلة، مع فحص النظام فنياً.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"رأس رش من نوع TYCO مثبت في سقف غرفة الاجتماعات، مصنوع من النحاس ومثبت بدون تكسية إضافية، مغطى بطبقة طلاء بيضاء تعيق حساسيته، كما يوجد عائق مباشر يتمثل في وحدة إنارة مثبتة على بعد أقل من 20 سم. لوحظ وجود نقطة تسرب خفيفة في قاعدة الوصلة. يوصى بتنظيف الرأس، إعادة ضبط موضع الإتارة، وفحص التوصيل المائي بواسطة فريق فني مختص."



❖ البند الثاني: خراطيم الحريق وصنابير المياه

◆ اسم البند: خراطيم الحريق وصنابير المياه

❑ تعریف وشرح فی: تُعد خراطيم الحريق من وسائل الإطفاء النشطة، تُثبت داخل صناديق معدنية تُوضع في موقع استراتيجية بالبني، وُستخدم لكافحة الحرائق في بدايتها .يكون الخرطوم موصولاً بمصدر مياه دائم، ويُستخدم يدوياً عبر فتحة تشغيل ومقبض تحكم. غالباً ما تكون هذه العناصر متصلة بشبكة المياه الداخلية أو بنظام مستقل للمكافحة.

المطلبات حسب الكود السعودي:



الកود - SBC 905: تجهيزات مكافحة الحريق اليدوية

✓ **الحد الأدنى المقبول (ظاهرياً):**

- وجود صناديق إطفاء موزعة بشكل منتظم حسب المسافة المقررة
- الخرطوم ملفوف وموضوع بطريقة منتظمة داخل الصندوق
- المقبض والتوصيلة في حالة سلية
- وجود مؤشر ضغط ضمن النطاق الأخضر
- وجود لافتة تعریفية واضحة على باب الصندوق

✗ **الحد المرفوض:**

- خرطوم غير ملفوف أو متشابك
- صدأ أو تآكل في الهيكل المعدني
- مؤشر ضغط منخفض أو مفقود
- غياب اللوحة الإرشادية أو كسر زجاج الصندوق

آلية الفحص الظاهري:



- فتح باب الصندوق وفحص الخرطوم داخلياً
- التأكد من وجود الضغط في العداد (إن وجد)
- التأكد من أن الخرطوم ملفوف ومنظم
- ملاحظة أي تلف في الغطاء أو الزجاج
- فحص موقع الصندوق: هل يمكن الوصول إليه؟ هل الإشارة واضحة؟

آلية التصوير وأهمية توثيق البند:



- تصوير الصندوق من الخارج (يُظهر اللافتة أو غيابها)
- تصوير الخرطوم من الداخل مع وضعه الفعلي
- تصوير مؤشر الضغط بوضوح
- توثيق موقع الصندوق بدقة في النموذج أو المخطط

• ترميز النتيجة:

▪ سليم ✓

▪ بحاجة صيانة !

▪ ✗ غير صالح للاستخدام

الأجهزة والأدوات المستخدمة: 

▪ كاميرا أو هاتف

▪ كشاف يدوي

▪ كراسة فحص الخراطيم

▪ مفك/أداة فتح إن كان الغطاء مغلقاً

طريقة حساب كمية الضرر: 

أ. على مستوى الصناديق:

نسبة صناديق الحرير غير المطابقة (%) = $(\text{عدد صناديق الحرير غير المطابقة} \div \text{إجمالي عدد الصناديق}) \times 100$

ب. على مستوى عناصر الخرطوم داخل الصندوق (الخرطوم، المقبض، الضغط)

يُفصل كل مكون في نموذج التقييم، وتحسب النسب حسب عدد الملاحظات في كل بند.

آلية صياغة الملاحظة الفنية: 

▪ نوع المادة: صندوق معدني مطلي

▪ نوع التكسية: دهان بودرة إلكتروستاتيكي

▪ اسم الشركة: غير مذكور

الملاحظة الفنية: الخرطوم داخل الصندوق رقم (F-H03) غير ملفوف بشكل صحيح، وللمؤشر في حالة ضغط منخفض، واللصق الإرشادي ممزق.

التوصية الهندسية: يُوصى بإعادة تنظيم الخرطوم، فحص النظام المائي، واستبدال اللصق وفقاً لمتطلبات SBC 905.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية: 

"صندوق الحرير رقم F-H03 ، المثبت في الطابق الأرضي قرب غرفة الاجتماعات، مصنوع من معدن مطلي بطلاء بودرة، لا يحمل بيانات المصنع، يحتوي على خرطوم غير ملفوف بشكل نظامي، ومؤشر الضغط خارج النطاق. اللافتة الخارجية ممزقة جزئياً. يُوصى بإعادة ضبط حالة الخرطوم، فحص ضغط الشبكة، واستبدال اللوحة وفقاً لمتطلبات SBC 905."



❖ البند الثالث: غرف مضخات الحريق

اسم البند: غرف مضخات الحريق

تعريف وشرح في: غرف مضخات الحريق تُعد القلب التشغيلي لنظام مكافحة الحريق بالبني، حيث تضخ المياه بشدة ضغط كافية لتغذية أنظمة الرش، الخراطيم، والكبان، سواءً من شبكة المياه العامة أو من خزانات مستقلة. وتكون عادةً من مضخة كهربائية، مضخة ديزل احتياطية، ومضخة جوكي (للمحافظة على الضغط). كما تحتوي على لوحة تحكم، أنابيب توزيع، مؤشرات، وصمامات.

المطلبات حسب الكود السعودي:

- **الកود - SBC 913: غرف المضخات**

✓ الحد الأدنى المقبول (ظاهريًا):

- مدخل واضح ومحدد بغرفة "مضخات الحريق"
- لوحة التحكم ظاهرة وسليمة
- خلو الأرضية من تسرب مياه أو زبوات
- وجود تهوية مناسبة
- تثبيت المضخات والأنباب بإحكام
- وجود ملصق صيانة حديث

✗ الحد المرفوض:

- مدخل مغلق أو ممّوّه أو بدون لافتة
- وجود تجمع مياه أو تسرب
- لوحة تحكم مغلقة أو تالفة
- تآكل في الأنابيب أو القواعد العدنية
- فوضى في التمديدات أو الكوابيل

آلية الفحص الظاهري:

- التأكد من وجود لافتة على باب غرفة المضخات
- دخول الغرفة ورؤية العناصر الرئيسية (مضخة - أنابيب - لوحة - تهوية)
- ملاحظة وجود تجمع سوائل أو اهتزاز في الأنابيب
- مراجعة بطاقة الصيانة (تاريخ آخر اختبار - التوقيع)

آلية التصوير وأهمية توثيق البند:

- تصوير مدخل الغرفة واللافتة
- تصوير شامل للمضخات - لوحة التحكم - الأرضية
- توثيق وجود أي تآكل أو تسرب

• ترميز النتيجة:

- منظمة وسليمة ✓
- بحاجة متابعة !
- وضع خطير ✗

الأجهزة والأدوات المستخدمة: 

- كاميرا - كشاف - قفازات سلامة
- دفتر فحص خاص بعرف التشغيل

طريقة حساب كمية الضرر: 

أ. على مستوى الموقع:

غالباً تُفحص غرفة واحدة لكل شبكة، لذا تُسجل كملاحظة نوعية لا كمية.

ب. على مستوى المكونات:

$$\text{نسبة المكونات غير المطابقة} (\%) = \frac{\text{(عدد المكونات غير المطابقة}}{\text{عدد المكونات الكلية}} \times 100$$

آلية صياغة الملاحظة الفنية: 

- **نوع المادة:** أنابيب فولاذية - لوحة تحكم إلكترونية
- **نوع التكسية:** دهان مقاوم - حوض خرساني
- **اسم الشركة:** غير موضح (بيانات اللوحة ممسوحة)
- **الملاحظة الفنية:** تم رصد تسرب مياه تحت قاعدة المضخة الكهربائية، ولا توجد بطاقة صيانة معلقة، مع اهتزاز ظاهر في الأنابيب المتصل بالمضخة الاحتياطية.
- **التصوية الهندسية:** يوصى بإيقاف تسرب المياه، إعادة تثبيت الأنابيب المتصل، وتحديث بطاقة الصيانة ومراجعة الكفاءة التشغيلية عبر فريق مختص.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية: 

"في غرفة مضخات الحريق، تم رصد تسرب خفيف أسفل القاعدة الخرسانية للمضخة الكهربائية، وأنابيب التوصيل بين المضخة واللوحة يعاني من اهتزاز مستمر. اللوحة غير مؤرخة باخر فحص، ولا توجد بطاقة صيانة. يوصى بعزل مصدر التسرب، إعادة تثبيت الأنابيب، وإجراء اختبار تشغيل شامل من قبل فني مختص".

❖ البند الرابع: لوحات التحكم والإذار بالحريق



◆ اسم البند: لوحات التحكم والإذار بالحريق

▪ تعریف وشرح فی: لوحة التحكم بالحريق هي مركز إدارة نظام الإنذار، حيث تجمع فيها الإشارات من كواشف الدخان والحرارة، وتحوّل إلى تنبيهات صوتية وضوئية، أو تُرسّل إلى الأنظمة الأخرى مثل فتح الأبواب، إيقاف المصاعد، أو تفعيل أنظمة الرش. تُعد هذه اللوحات جزءاً أساسياً من كل نظام إنذار مبكر، وتُجهز عادة بشاشة رقمية، مفاتيح تحكم، مؤشرات ضوئية، وبطارية احتياطية.

المطلبات حسب الكود السعودي:

- الكود - SBC 907: أنظمة الإنذار من الحرائق

✓ الحد الأدنى المقبول (ظاهرياً):

- وجود اللوحة في موقع ظاهر وسهل الوصول
- تثبيت اللوحة بشكل آمن وعمودي
- إظهار الحالة التشغيلية على الشاشة أو المؤشرات
- وجود بطارية احتياطية (يفحص مؤشرها فقط ظاهرياً)
- خلو الغلاف من تلف أو كسر

✗ الحد المرفوض:

- لوحة مخفية أو مغلقة دون إذن
- شاشة لا تعمل أو بها تنبيه مستمر
- كسر في الغطاء أو تأكل
- غياب ملصق الصيانة أو تاريخ آخر فحص

آلية الفحص الظاهري:

- التحقق من موقع اللوحة ومسؤولية الوصول إليها
- ملاحظة حالتها البصرية (مغلقة - مفتوحة - بها تنبيه...)
- مراجعة حالة الشاشة أو المؤشرات (تشغيل - خلل - صامت)
- التتحقق من وجود أي تحذيرات فورية
- تصوير بيانات الصيانة أو غيابها

آلية التصوير وأهمية توثيق البند:

- تصوير اللوحة من الأمام (ظهور الشاشة أو المؤشرات)
- تصوير موقع اللوحة بالنسبة للفراغ المحيط
- تصوير ملصق الشركة أو الجهة المركبة (إن وجد)

• ترميز النتيجة:

▪ سليمة ✓

▪ بها ملاحظة !

▪ بحاجة تدخل في ✗

الأجهزة والأدوات المستخدمة: 

▪ كاميرا - كشاف

▪ مفكرة ملاحظات - نسخة من المخطط إن توفرت

طريقة حساب كمية الضرر: في الغالب توجد لوحة رئيسية واحدة، وبالتالي:
إن وُجدت بها مؤشرات إنذار مستمر، أو تلف ظاهر: تُسجل كملاحظة حرجة.

آلية صياغة الملاحظة الفنية: 

▪ نوع المادة: غلاف بلاستيكي مقاوم

▪ نوع التكسية: بدون تكسية

▪ اسم الشركة: Hochiki

الملاحظة الفنية: اللوحة المركزية تُظهر تبيئاً مستمراً منذ أكثر من 48 ساعة، وشاشة العرض باهتة وغير مقروءة بوضوح. لا توجد بطاقة صيانة محدثة، واللوحة مثبتة قرب مدخل غرفة الكهرباء.

التوصية الهندسية: يُوصى بإعادة ضبط النظام، فحص الأعطال المسجلة، وتحديث سجل الصيانة من قبل فريق مختص.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية: 

"لوحة التحكم من نوع Hochiki ، مثبتة في غرفة الكهرباء، تُظهر تبيئاً صوتياً وضوئياً متكرراً، وشاشة LCD غير مقروءة. الغلاف سليم لكن تفتقر اللوحة إلى بطاقة صيانة. يُوصى بإحالاة اللوحة لفحص برمجي، إعادة تعيين النظام، وتسجيل الفحص الفني حسب اشتراطات SBC 907."

❖ البند الخامس: أنظمة الكشف اليدوي والإذار الصوتي/الضوئي



◆ اسم البند: أنظمة الكشف اليدوي والإذار الصوتي/الضوئي

◻ تعریف وشرح فی: أنظمة الكشف اليدوي تتكون من نقاط

نداء تتيح للمستخدم تفعيل نظام الإنذار يدوياً عبر كسر الزجاج

أو الضغط على الزر في حالة ملاحظة حريق. تربط هذه النقاط بنظام مركزي يفعّل أحزمة

إنذار صوتية (صفارات) أو ضوئية (أضواء فلاش) لتنبيه جميع شاغلي المبنى. يُعد هذا

النظام مكملاً للكشف التلقائي، ومهمًا في التفاعل البشري مع حالات الخطر.

المطلبات حسب الكود السعودي:

الكود- SBC 907: أجهزة الإنذار

✓ الحد الأدنى المقبول (ظاهريًا):

- وجود نقاط نداء يدوية عند مخارج الطوارئ وعلى امتداد الممرات

- ارتفاع التركيب بين 1.2 إلى 1.4 متر من مستوى الأرض

- وجود صفارات إنذار وأضواء تحذيرية في الواقع العامة

- وضوح اللوحات وعدم وجود أغطية أو ملصقات تعيق الاستخدام

✗ الحد المرفوض:

- أحزمة مغطاة أو مطلية

- غياب نقاط الإنذار في الخارج أو الزوايا الحيوية

- تلف الزجاج أو الزر

- غياب الإشارة الصوتية/الضوئية في الممرات

آلية الفحص الظاهري:

- فحص وجود جهاز نداء يدوي عند كل مخرج

- التحقق من عدم وجود تلف في الزجاج أو الغلاف

- فحص جهاز الإنذار الضوئي/السمعي في الواقع المطلوب

- ملاحظة غياب أو وجود ملصقات حجب أو أغطية مخالفة

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير الجهاز من زاوية تُظهر وضعه وموقعه

- تصوير المسافة عن الأرض/الجدار

- توثيق الجهاز داخل النموذج مع رمز الحالة

• ترميز النتيجة:

- سليم ✓

- بحاجة صيانة !

- ✗ غير موجود/غير صالح

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- كاميرا أو هاتف
- شريط قياس (للتحقق من الارتفاع)
- كراسة توثيق

طريقة حساب كمية الضرر:

أ. في حالة نقاط النداء:

نسبة النقاط المفقودة أو التالفة (%) = $\frac{\text{عدد النقاط المفقودة أو التالفة}}{\text{إجمالي عدد النقاط المفترض توافرها}} \times 100$

ب. في حالة الإنذارات الضوئية/السمعية:

نُسجّل كملاحظات حسب موقعها، وتصنيف (مفقودة - مغلقة - تالفة).

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- نوع المادة: نقطة نداء يدوى - غلاف بلاستيكي
- نوع التكسية: غير مغطى
- اسم الشركة: Notifier
- الملاحظة الفنية: نقطة النداء اليدوي قرب مخرج الطوارئ الجنوبي مثبتة على ارتفاع منخفض جدًا (85 سم)، ولا توجد صفارة إنذار مرئية أو صوتية في نفس المنطقة.
- التوصية الهندسية: يُوصى بإعادة تثبيت النقطة على الارتفاع النظامي، وتركيب صفارة إنذار ضوئية/سمعية وفق توزيع الكود SBC 907.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"نقطة نداء يدوى من نوع Notifier تقع قرب مخرج الطوارئ الجنوبي، مثبتة على ارتفاع أقل من 90 سم عن مستوى الأرض، مما يخالف المدى المحدد بالكود (1.4-1.2 م). لا توجد صفارة إنذار في محيط 10 أمتار، ويغيب الضوء التحذيري عن المنطقة. يُوصى بتعديل ارتفاع التثبيت، وتركيب إنذار ضوئي/صوتي في الموقع المحدد وفق SBC 907."

❖ البند السادس: أنظمة التحكم بالدخان والضغط الإيجابي



◆ اسم البند: أنظمة التحكم بالدخان والضغط الإيجابي

❖ تعريف وشرح فني:

- أنظمة التحكم بالدخان تهدف إلى السيطرة على انتشار الدخان داخل المبنى أثناء الحريق، من خلال طرده من المناطق المتأثرة، ومنع تسربه إلى ممرات الإخلاء.
- يُستخدم الضغط الإيجابي في سلم الطوارئ وغرف المصاعد لضمانبقاء هذه المناطق خالية من الدخان، مما يسهل عملية الإخلاء الآمن.
- يعمل النظام بواسطة مراوح طرد، فتحات تهوية، وفتحات تحكم تتفاعل تلقائياً أو يدوياً عند الحريق.

المطلبات حسب الكود السعودي:

- الكود - SBC 909: أنظمة التحكم بالدخان

الحد الأدنى المقبول (ظاهرياً): ✓

- وجود فتحات تهوية أو مداخن واضحة في الممرات والسلالم
- وجود لوحة تحكم أو مفاتيح تشغيل يدوية عند مدخل السلالم
- غياب العوائق أمام فتحات السحب أو الطرد
- فتحات الطرد غير مغطاة أو تالفة
- وجود علامات تعرفيّة على النظام - (Labels) مفاتيح - تشغيل يدوبي

الحد المرفوض: X

- فتحات مغلقة أو مخفية بالكامل
- تأكل الغطاء أو تقرش الطلاء
- تراكم غبار أو عوائق فوق الفتحات
- عدم وجود مفتاح تشغيل يدوبي عند الحاجة


آلية الفحص الظاهري:

- مسح بصري لفتحات الطرد في الأسقف أو الجدران
- ملاحظة تراكم الغبار أو وجود مواطن
- التحقق من وجود لوحة تحكم بجوار السلالم أو المصاعد
- التتحقق من تشبيت الفتحات ومنع اهتزازها
- قراءة الملصقات التوضيحية إن وُجدت

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير فتحات الطرد أو الشفط من الأمام
- تصوير العلاقة بينها وبين المسار (درج - ممر - باب مصعد)
- تصوير لوحة التحكم (إن وجدت)

• ترميز النتيجة:

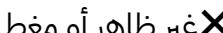-  ظاهر ومهيأ
-  بحاجة تنظيف أو كشف
-  غير ظاهر أو مغطى

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- كشاف - كاميرا - دفتر ملاحظات
- شريط قياس (عند الحاجة لمراجعة الأبعاد)

طريقة حساب كمية الضرر:

أ. على مستوى الفتحات:

نسبة فتحات التهوية غير الظاهرة أو المتضررة (%) = (عدد فتحات التهوية غير الظاهرة أو المتضررة ÷ إجمالي عدد الفتحات بالموقع) × 100

ب. على مستوى موقع التحكم:

توثيق كملاحظات مستقلة لكل موقع (سلم - مصعد - ممر)، وتصنيف وظيفياً.

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- نوع المادة: فتحة تهوية معدنية
- نوع التكسية: دهان مضاد للحرق
- اسم الشركة: غير مذكور

الملاحظة الفنية: فتحة التحكم بالدخان في سقف المر الجنوبي مغطاة بالكامل بطبقة جبسية، ولا توجد لوحة تشغيل يدوية بجوار درج الطوارئ، مع غياب العلامات الإرشادية.

الوصية الهندسية: يُوصى بإزالة العائق، إعادة تعريف الموقع، وتركيب لوحة تشغيل يدوية وفق متطلبات SBC 909

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"تمت ملاحظة أن فتحة التحكم بالدخان في سقف المرالجنوي مغطاة بطبقة جبسية بالكامل، ما يمنع تفعيلها في حالة طوارئ. الفتحة مصنوعة من معدن مطلي بطلاء مقاوم، دون بيانات تعريفية. لا توجد لوحة تشغيل يدوية ظاهرة عند درج الطوارئ المجاور، ولا أي ملصق تحذيري. يُوصى بكشف الفتحة، وثبت لوحة تحكم يدوية وفق كود SBC 909 ، مع فحص نظام الضغط الإيجابي في موقع المصعد".



04

المحور الرابع

فحص العناصر المعمارية
والمدنية والإنشائية



المحور الرابع: فحص العناصر المعمارية والمدنية والإنشائية

وفق الكود السعودي 201 SBC 304, SBC 401

❖ مقدمة المحور:

تُشكل العناصر المعمارية والمدنية والإنشائية البنية الأساسية التي يقوم عليها الأداء الوظيفي والسلامة العامة لأي مبنى، ومن خلال الفحص الظاهري لهذه العناصر يمكن الكشف المبكر عن المؤشرات التي تدل على ضعف إنشائي، تدهور تشطبي، أو قصور في التنفيذ أو الاستخدام. يركز هذا المحور على معاينة العناصر الظاهرة في الهيكل المعماري والإنشائي، وكذلك الحالة العامة للموقع للحيط بالبني، بطريقة منهجية احترافية تهدف لتكوين توصية فنية أولية مبنية على ملاحظة ميدانية.

❖ أهداف المحور:

- تقييم الحالة الفизيائية للعناصر المعمارية والبيكيلية
- التعرف على التشققات والتصدعات والعيوب السطحية
- رصد مؤشرات التسرب أو ضعف العزل أو الهواء
- تحليل التشطيبات وتماسكها ومطابقتها للاستخدام
- التتحقق من صلاحية المرافق والممرات الخارجية للمشاة والمركبات

❖ منهجية الفحص في هذا المحور:

- لكل بند من البنود التالية يُراعى عند الفحص:
 1. تحديد نوع العنصر نوع الجدار أو السقف أو الأرضية
 2. تطبيق خطوات الفحص الظاهري
 3. استخدام أدوات بسيطة: شريط قياس، ميزان، كشاف، كاميرا
 4. توثيق الملاحظات المصورة + تسجيل الحالة
 5. حساب كمية الضرر إن أمكن
 6. صياغة ملاحظة فنية وفق النموذج المهني المعتمد

❖ تصنيف أنواع العناصر التي يتم فحصها:

• أنواع الجدران:

- جدران حاملة: (خرسانية - طوب مصمت)
- جدران غير حاملة: (طوب مفرغ - بلوك - جدران جبسية - GRC)
- جدران داخلية - خارجية - فاصلة

• أنواع الأسقف:

- أسقف خرسانية مصممة
- أسقف هوردي أو مفرغة

- أسقف مستعارة (جبسية - ألمنيوم - بلاستيكية)
- أسقف معدنية خفيفة أو شبكية

• أنواع الأرضيات:

- أرضيات خرسانية ملساء
- بلاط سيراميك - بورسلان - جرانيت - حجر
- أرضيات PVC أو خشبية صناعية
- أرضيات مطاطية أو مانعة للانزلاق (خاصة في المرافق الصحية والطابخ)

❖ البنود الفنية التي سيتم تناولها في هذا المحور:

• العناصر الداخلية:

1. الجدران
2. الأسقف
3. الأرضيات
4. التشققات والتصدعات
5. الأبواب
6. النوافذ
7. السلام وعناصرها
8. المناور (إن وجدت)
9. مواد التشطيب
10. العزل الداخلي (الحراري والرطوي)
11. الفواصل والتمددات الداخلية
12. منحدرات ذوي الاحتياجات الخاصة


• عناصر الأسطح:

1. العزل المائي والحراري للسطح
2. تصريف مياه السطح
3. حواجز السطح والإطارات

• الموقع العام والمرافق الخارجية:

1. المرات والمشابيات والأرصفة
2. المسطحات الخضراء والتشجير
3. الملاعب والساحات الخارجية
4. المظلات الثابتة والمتحركة
5. مرافق الجلوس والتجمع
6. الطرق الداخلية والأسفالت
7. مداخل ومخارج المركبات

8. تصريف مياه الأمطار
9. البوابات الرئيسية
10. السور الخارجي

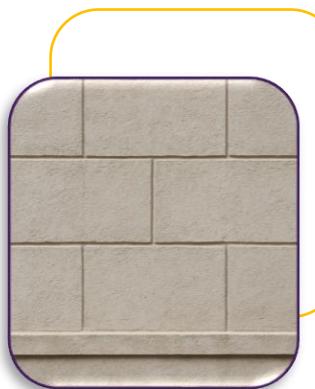

❖ الـبـند الأول: الجـدرـان

اسم الـبـند: الجـدرـان

تعريف وـشـرح فـي: الجـدرـان هي أحد العـناـصـر الأـسـاسـية في التـكـوـين المـعـارـي والإـنـشـائـي لـلـمـبـنيـ، وـتـؤـدـي وـظـائـفـ مـتـعـدـدـة تـشـمـلـ:

- الفـصلـ بـيـنـ الفـرـاغـاتـ الدـاخـلـيـةـ وـالـخـارـجـيـةـ
- الدـعـمـ الـحـاـمـلـ (ـفـيـ حـالـ الجـدـرـانـ الـحـاـمـلـةـ)
- العـزـلـ الصـوـتـيـ وـالـحـارـارـيـ
- دـعـمـ التـشـطـيبـاتـ وـالـتـكـسـيـةـ الـخـارـجـيـةـ وـالـدـاخـلـيـةـ

- وـتـنقـسـمـ الجـدـرـانـ إـلـىـ:

- جـدـرـانـ حـاـمـلـةـ
- جـدـرـانـ غـيرـ حـاـمـلـةـ

- كـماـ تـخـتـلـفـ الـلـوـادـ الـمـسـتـخـدـمـةـ فـيـهاـ حـسـبـ الـوـظـيـفـةـ وـالـمـوـقـعـ، وـمـنـهـاـ:

- الطـوبـ الـأـحـمـرـ/ـالـأـسـمـنـيـ
- الـخـرـسانـةـ الـمـسـلـحةـ
- الجـدـرـانـ الـجـبـسـيـةـ أـوـ مـسـبـقـةـ الـصـنـعـ
- الـحـجـرـ أـوـ طـابـوقـ الـمـعـزـولـ

مـلـاحـظـةـ:



وـجـودـ أـيـ خـلـلـ فـيـ الجـدـرـ كالـشـرـوخـ، التـقوـسـ، التـقـشـرـ، أـوـ الرـطـوبـةـ، يـعـدـ مـؤـشـرـاـ عـلـىـ خـلـلـ فـيـ التـنـفـيـذـ، أـوـ تـأـثـيرـاتـ بـيـئـيـةـ، أـوـ تـحمـيلـ زـائـدـ.

المـتـطلـبـاتـ حـسـبـ الـكـوـدـ السـعـوـدـيـ:



- الـكـوـدـ الـعـمـارـيـ الـعـامـ 201
- كـوـدـ الـخـرـسانـةـ 304
- كـوـدـ الـعـزـلـ 401

الـحدـ المـقـبـولـ:



- الجـدـرـ مـسـتـقـيمـ رـأـيـاـ بـدـوـنـ مـيـلـ
- خـالـيـ مـنـ الشـرـوخـ الإـنـشـائـيـ الـظـاهـرـةـ
- الـطـلـاءـ أـوـ التـكـسـيـةـ مـتـمـاسـكـةـ بـدـوـنـ انـفـصالـ أـوـ تـقـشـرـ
- لـاـ تـوـجـدـ عـلـامـاتـ رـطـوبـةـ أـوـ اـنـفـاخـاتـ أـوـ تـعـفـنـ
- الـزـوـاـيـاـ حـادـةـ وـمـنـظـمـةـ، وـالـلـيـاـسـةـ مـتـمـاسـكـةـ

الحد المروض:

- وجود شروخ رأسية/أفقية عميقه
- انفصال اللياسة أو الحجر أو البلاط عن الجدار
- بروز أو انبعاج في سطح الجدار
- تآكل الطلاء أو نمو فطري أو أملاح بيضاء
- تسرب مياه أو نقاط رطوبة نشطة

آلية الفحص الظاهري:

- فحص استقامة الجدار باستخدام ميزان ماء أو ليزر
- فحص التقرش أو التشققات في اللياسة أو الطلاء
- ملاحظة وجود رطوبة أو أملاح في أسفل أو زوايا الجدار
- الطرق الخفيف للكشف عن الفراغات (الصوت المجوف)
- ملاحظة اختلاف اللون، التدرج، أو تآكل السطح

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير عام للجدار يُظهر الطول والارتفاع والعلاقة مع باقي العناصر
- تصوير مقرب للشروخ أو التقرش، مع مقياس بصري (شريط، مسطرة، بطاقة)
- تحديد رقم الجدار أو موقعه (الفراغ - الطابق - الجهة)

ترميز الحالة: •

▪ سليم 

▪ بحاجة معالجة 

▪ بحاجة تدخل في

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- ميزان ماء أو ليزر
- شريط قياس
- كشاف ضوء
- مطرقة اختبار صوتي خفيفة
- كاميرا أو هاتف عالي الدقة

طريقة حساب كمية الضرر:

أ. في حالة التقرش أو التشطيبات:

$$\text{نسبة المساحة المتضررة} (\%) = \left(\frac{\text{المساحة المتضررة} (م}^2) }{\text{إجمالي مساحة الجدار}} \right) \times 100$$

ب. في حالة الشروخ:

- طول الشرخ (متر) \times العرض (ملم)

- تصنیف نوع الشرخ (شعري - تمددي - إنسائي - غير إنسائي)

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع المادة:** طوب أسماني - مغطى بلياسة أسمنتية
- **نوع التكسية:** دهان بلاستيكي داخلي
- **اسم الشركة:** غير مدون
- **الملاحظة الفنية:** الجدار الشرقي يحتوي على شرخ رأسي بطول 1.6م وبعرض 4 ملم، مع تقشر في اللياسة في الجزء السفلي وظهور بقع رطوبة
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بفحص امتداد الشرخ إنسائياً، إزالة اللياسة المتضررة، معالجته بمواد مرنة مانعة للتسرب، وإعادة التشطيب النهائي وفق كود SBC 201 و 304.

المثال التطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

شرخ رأسي بطول 1.6 متر وبعرض 4 ملم في طوب مغطى بلياسة أسمنتية ودهان بلاستيكي داخلي. يظهر تقشر واضح في الطبقة السفلية من الجدار مع وجود بقع رطوبة عند نقطة الانقاء مع الأرضية. يُوصى بإزالة اللياسة المتضررة، ومعالجة الشرخ بمواد مرنة مانعة للتسرب، ثم إعادة التشطيب بعد التأكد من جفاف المنطقة".

❖ الـبند الثاني: الأـسـقـف

اسم البند: الأـسـقـف

تعريف وشرح فـي: الأـسـقـف هي العـنـصـرـ العـلـوـيـ الذي يـغـلـقـ الحـيـزـ الدـاخـلـيـ لـلـمـبـقـ، وـتـعـدـ مـنـ الـمـكـوـنـاتـ الـإـشـائـيـةـ الـأـسـاسـيـةـ الـتـيـ توـفـرـ:

الـحـمـاـيـةـ مـنـ الـعـوـافـمـ الـجـوـيـةـ

الـدـعـمـ لـلـأـدـوـارـ الـعـلـوـيـةـ (ـفـيـ الـأـسـقـفـ الـإـشـائـيـةـ)

الـتـوزـيـعـ الـحـارـيـ وـالـصـوـتـيـ دـاـخـلـ الـفـرـاغـاتـ

تأـطـيـرـ أـنـظـمـةـ الـتـكـيـيفـ وـالـإـنـارـةـ وـالـتـمـدـيـدـاتـ

- وـتـنـقـسـمـ إـلـىـ:

أـسـقـفـ إـنـشـائـيـةـ: خـرـاسـانـيـةـ مـصـمـتـةـ - هـورـديـ - مـفـرـغـةـ

أـسـقـفـ غـيرـ إـنـشـائـيـةـ (ـثـانـيـةـ): أـسـقـفـ مـسـتعـارـةـ (ـجـبـسـيـةـ - بـلـاسـتـيـكـيـةـ - مـعـدـنـيـةـ)

وـجـودـ تـشـقـقـاتـ، تـقـشـرـ، رـطـوبـةـ، أوـ تـرـهـلـ فـيـ السـقـفـ يـعـدـ مـؤـشـرـاـ عـلـىـ وـجـودـ خـلـلـ وـظـيـفيـيـ

أـوـ إـنـشـائـيـ، خـاصـةـ إـنـ كـانـ مـتـكـرـراـ أـوـ فـيـ نـقـاطـ تـقـاطـعـ.

المـتـطلـبـاتـ حـسـبـ الـكـوـدـ السـعـوـدـيـ:



SBC 201 – SBC 304 – SBC 401

✓ الحـدـ المـقـبـولـ (ـظـاهـرـيـاـ):

استـوـاءـ السـطـحـ الـعـلـوـيـ بـصـرـيـاـ

خلـوـهـ مـنـ التـمـوـجـاتـ أـوـ التـرـهـلـ أـوـ الـانـفـصالـ

خلـوـهـ مـنـ الشـرـوخـ الـإـنـشـائـيـةـ أـوـ الـفـصـلـيـةـ

عدـمـ وـجـودـ تـسـرـيـاتـ أـوـ تـصـبـغـاتـ رـطـوبـةـ

الـتـصـاقـ التـشـطـيـبـ بـدـوـنـ انـفـصالـ أـوـ سـقـوطـ

✗ الحـدـ المـرـفـوضـ:

تشـقـقـاتـ بـقـطـرـ 3 < مـمـ

سـقـوطـ فـيـ أـجـزـاءـ مـنـ الـلـيـاـسـةـ أـوـ التـشـطـيـبـ

انتـفاـخـ أـوـ بـرـوزـ فـيـ منـاطـقـ الـعـزـلـ أـوـ التـمـدـيـدـاتـ

تـسـرـبـ مـائـيـ نـشـطـ أـوـ بـقـعـ سـوـدـاءـ نـاتـجـةـ عـنـ رـطـوبـةـ مـزـمـنةـ

ترـهـلـ فـيـ أـسـقـفـ الجـبـسـ أـوـ أـلـواـحـ الـتـعـلـيقـ

آلـيـةـ الـفـحـصـ الـظـاهـرـيـ:



الفـحـصـ الـبـصـريـ الـمـباـشـرـ مـنـ زـوـاـيـاـ الـغـرـفـةـ

استـخـدـامـ كـشـافـ لـلـكـشـفـ عـنـ التـعـرـجـاتـ أـوـ تـمـوـجـ السـطـحـ

مـلـاحـظـةـ وـجـودـ فـرـقـ بـيـنـ نـقـاطـ الـالـتـقـاءـ (ـالـسـقـفـ ×ـ الـجـداـرـ)

- طرق خفيف على السقف (في الأسفف الجبسية) للتحقق من التماسك
- مراقبة وجود بقع رطوبة أو تسرب مائي أو صدأ

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير كامل للفراغ مع التركيز على منطقة السقف
- تصوير بقع الرطوبة أو التصدع باستخدام إضاءة موجبة
- إدراج مقاييس بصري (بطاقة - ورقة - مسطرة) عند الشروخ أو الانتفاخات

ترميز الحالة:

• سليم ✓

• ملاحظة !

• خطير محتمل أو ضرر مؤكد X

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

• كشاف ضوء قوي

• شريط قياس

• مفك أو مطرقة خفيفة (لطرق الجبس أو الأسفف المعلقة)

• كاميرا أو هاتف دقيق

طريقة حساب كمية الضرر:

أ. بقع الرطوبة أو التقشر:

نسبة المساحة المتضررة في السقف (%) = (المساحة المتضررة (م²) ÷ إجمالي مساحة السقف) × 100

ب. الشروخ:

• قياس الطول × العرض (ملم)

• تصنيف الشرح: حراري - انكماشي - هيكل

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

▪ نوع المادة: خرسانة مصممة أو سقف جبسي مستعار

▪ نوع التكسية: لباده + دهان بلاستيكي

▪ اسم الشركة: غير ظاهر

الملاحظة الفنية: تم رصد شرخ عرضي بطول 1.2 م وبعرض 5 ملم، مع بقعه

رطوبة دائيرية بقطر 40 سم وظهور تقشر في الدهان في المنطقة المحيطة.

التوصية الهندسية: يُوصى بفحص مصدر الرطوبة، معالجة منطقة التسرب، إعادة ترميم الشرح، وإعادة طلاء السقف بعد التجفيف الكامل.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"شخ عرضي بطول 1.2 متر في سقف خرساني مصمت، مغطى بلياسة ودهان بلاستيكى، مصحوب ببقعة رطوبة قطرها 40 سم في المنطقة المجاورة، مع تقشر- ظاهر في التشطيب. يُوصى بإيقاف مصدر التسرب، معالجة الشرخ بمادة مننة، وإعادة الطلاء بعد المعالجة والعزل".

❖ البند الثالث: الأرضيات

◆ اسم البند: الأرضيات

تعريف وشرح فني: الأرضيات هي السطح الحامل المستخدم في المشي- والحركة داخل المبنى، وتشكل أحد أهم العناصر الوظيفية والمعمارية، حيث تؤثر مباشرة على:

- السلامة الحركية للمستخدمين
- توزيع الأحمال الخفيفة
- جودة التشطيب العام للمبنى
- التحكم بالانزلاق، التمدد، العزل، والجمالية

- وتنوّع الأرضيات حسب الاستخدام والمواد إلى:

- خرسانية ملساء أو مخشنة
- بلاط سيراميك - بورسلان - حجر طبيعي
- أرضيات مطاطية - مانعة للانزلاق (في دورات المياه)
- أرضيات خشبية - PVC - صناعية
- أرضيات إسمنتية معالجة للصلات والمستودعات

: المتطلبات حسب الكود السعودي:

- الكود - SBC 201: الكود المعماري

✓ الحد المقبول (ظاهرياً):

- استواء السطح العام
- ثبات البلاط أو الغطاء الأرضي
- خلو السطح من التشققات أو الانفصالات أو الاتفاخات
- وجود ميل خفيف في مناطق التصريف (مثل دورات المياه)
- التكسية متمسكة ومثبتة بدون فراغات أو أصوات مجوفة

✗ الحد المروض:

- وجود تفاوت في النسوب أو نتوءات
- بلاط متفكك أو يتحرك عند المشي
- هبوط في زاوية أو أكثر
- شروخ متعددة في الخرسانة أو فراغات بين البلاطات
- وجود مواد زلقة أو غير آمنة في ممرات الحركة

آلية الفحص الظاهري:

- الفحص البصري للحالة العامة للسطح
- التتحقق من وجود كسر، شرخ، انزلاق أو تفاوت

- الطرق الخفيف على البلاط لاختبار التماسك (صوت مجوف = ضعف الالتصاق)
- استخدام كرة أو ميزان للتحقق من الميل والانحدار
- اختبار الانزلاق في المرات أو المنحدرات

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير عام للسطح مع زاوية تُظهر الضوء أو الانعكاسات للكشف عن التفاوت
- تصوير مقرب للبلاطات المكسورة أو المفصولة أو المتشقة
- توثيق نوع المادة واللون العام (لتمييز الموضع الجديدة أو العالجة)

ترميز الحالة:

- ✓ سليم
- ⚠ بحاجة ترميم
- ✗ غير صالح وظيفياً

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- شريط قياس
- كرة صغيرة أو ميزان مائي
- كشاف ضوء منخفض الزاوية
- مفك أو مطرقة ناعمة للفحص الصوتي
- كاميرا أو هاتف

طريقة حساب كمية الضرر:

أ. الانفصال أو التكسر في البلاط:

$$\text{نسبة البلاطات التالفة أو المفصولة (\%)} = \frac{\text{(عدد البلاطات التالفة أو المفصولة)}}{\text{إجمالي عدد البلاطات}} \times 100$$

ب. الشروخ في الخرسانة:

- طول × عرض (ثم تصنيف الضرر إنشائي أو سطحي)

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- نوع المادة:** بلاط بورسلان - سطح لامع
- نوع التكسية:** لاصق ميكانيكي تحت البلاط
- اسم الشركة:** غير مدون

- الملاحظة الفنية:** تم رصد تفكك في 3 بلاطات بوسط المسار الرئيسي، يصدر عنها صوت مجوف عند الشيء، إضافة إلى شرخ قطري في بلاطة طرفية بطول 60 سم.
- التوصية الهندسية:** يوصى بإزالة البلاطات المتفككة، إعادة تثبيتها بمواد لاصقة مرنة مقاومة للرطوبة، ومعالجة الشرخ بإعادة التكسية أو تغيير القطعة المتضررة.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية: +

"تفكك ثلاث بلاطات بورسلان في وسط المسار الأرضي الرئيسي، تُصدر صوتاً موجفاً وتُظهر حركة طفيفة عند المشي فوقها. بالإضافة إلى وجود شرخ قطري ظاهر في بلطة طرفية بطول 60 سم. يُوصى بإزالة القطع المتضررة، إعادة التثبيت باستخدام لاصق مرن، ومعالجة الشرخ بإعادة التكسية مع ضمان الالتصاق الكامل."

❖ البند الرابع: التشققات والتصدعات



◆ اسم البند: التشققات والتصدعات

تعريف وشرح ففي: التشققات هي انفصالات أو تمزقات تظهر في عناصر المبني (الجدران، الأسقف، الأرضيات، الأعمدة) نتيجة عوامل متعددة، وقد تكون:

- سطحية (غير إنشائية) ناتجة عن الانكماش أو تمدد التشطيبات
- إنشائية تدل على خلل في الأحمال أو التأسيس أو الهبوط التفاضلي
- وتعود هذه الشرخ من أخطر المؤشرات البصرية التي ترصد أثناء الفحص الظاهري، حيث أن بعضها قد ينبع بوجود خطر إنشائي حقيقي، خاصة في العناصر الحاملة.

المطلبات حسب الكود السعودي:



الកود - SBC 304: كود الخرسانة

✓ الحد المقبول (ظاهرياً):

- شرخ سطحية شعرية لا تتجاوز 1 ملم
- شرخ انكمash لا تؤثر على الشكل أو الوظيفة

✗ الحد المرفوض:

- شرخ بعمق نافذ أو عرض > 3 ملم
- شرخ قطرية أو مائلة في الجدران الحاملة
- شرخ مستمرة تعبر من جانب إلى آخر
- شرخ مرتبطة بترحيل أو هبوط ملحوظ

آلية الفحص الظاهري:



- الفحص البصري المباشر باستخدام ضوء مائل
- استخدام مقياس عرض الشرخ (Crack Gauge) أو مسطرة
- فحص نمط الشرخ (رأسي، أفقي، مائل، عنكبوتى...)
- محاولة تتبعه بصرياً (من الأرضية حتى السقف أو الزاوية)
- ملاحظة أي فروقات في المستوى أو تباعد الجدار عند الشرخ

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير كامل لسار الشرخ (لقطة واسعة)
- تصوير مقرب مع وضع مقياس بصري بجانب الشرخ
- تسجيل نوع العنصر (جدار، سقف، بلاطة...)
- توصيف الشرخ: شكله - طوله - عرضه - اتجاهه

• ترميز الحالة:

- شرخ سطحي
- شرخ غير إنشائي متوسط
- شرخ إنشائي محتمل

الأجهزة والأدوات المستخدمة: 

- شريط قياس
- مسطرة شروخ
- كشاف جانبي
- كاميرا أو هاتف بدقة عالية
- مسطرة أو بطاقة لرصد أبعاد الشروخ

طريقة حساب كمية الضرر: 

- عدد الشروخ × متوسط الطول × متوسط العرض
- تصنيف الحالة حسب العرض:

التصنيف	العرض	الفئة
سطحى - لا يحتاج تدخل فوري	١ < ملم	شعري
يحتاج معالجة مع المراقبة	١-٣ ملم	خفيف
يتطلب تقييم إنشائى	٣-٥ ملم	متوسط
يتطلب تدخل عاجل وفحص فى	٥ > ملم	خطير

آلية صياغة الملاحظة الفنية: 

- نوع المادة: خرسانة مسلحة أو طوب مكسو
- نوع التكسية: لياسة + دهان بلاستيكى
- اسم الشركة: غير موضح
- الملاحظة الفنية: تم رصد شرخ قطري بزاوية 45° في الجدار الحامل، بطول 1.8 م وعرض متغير من 2 إلى 4 ملم، مع بداية تقشر في اللياسة
- التوصية الهندسية: يُوصى بإحالة الحالة إلى فحص إنشائي عاجل لتقييم امتداد الضرر، مع إزالة اللياسة حول المنطقة المصابة وتطبيق حلول ترميم حسب نوع الحمل.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية: 

"شرخ قطري مائل بزاوية تقريبية 45° في جدار حامل، بطول 1.8 متر وعرض متدرج بين 2-4 ملم. يقع الشرخ على كامل ارتفاع الجدار ويمر بمنطقة التقاء مع فتحة نافذة، مما قد يدل على ترحيل إنشائي أو هبوط غير متوازن. يُوصى بإجراء فحص في إنشائي عاجل لتحديد سبب الشرخ، وتنفيذ المعالجة المناسبة بناءً على نتائج الفحص".



❖ البند الخامس: الأبواب

◆ اسم البند: الأبواب

تعريف وشرح ففي: الأبواب هي عناصر متحركة تُستخدم للفصل بين الفراغات، والتحكم في الخصوصية، والعزل الصوتي، والحماية من الحرائق أو العوامل الجوية. تُعد من العناصر المهمة في الفحص الظاهري نظرًا لتنوع مشكلاتها الظاهرة وتأثيرها المباشر على الراحة والاستخدام.

- تصنّف حسب الموضع والوظيفة إلى:

- أبواب داخلية: لغرف وممرات
- أبواب خارجية: مداخل، مخارج
- أبواب طوارئ: وفق كود الإخلاء أبواب دورات المياه
- أبواب معدنية أو خشبية أو بلاستيكية أو زجاجية

المتطلبات حسب الكود السعودي:

- الكود - 201 SBC: الكود المعماري العام

✓ الحد المقبول (ظاهريًّا):

- الباب يُفتح بسلسة دون احتكاك
- المفصلات واليد تعمل دون صوت أو خلل
- الباب يغلق تماماً بدون فراغات كبيرة
- توافر مانع تسرب أو إطار مطاطي حسب النوع
- خلو الباب من التآكل، الافتتاح، التكسير، أو الترهل

✗ الحد المرفوض:

- احتكاك الباب بالأرض أو الإطار
- انبعاج أو انتفاخ في المادة (خاصة الخشب والحديد)
- فك في المفصلات أو صرير
- عدم إغلاق الكامل أو الانفصال الجزئي
- تقشر الدهان، تلف القشرة، أو تشوّه الشكل العام

آلية الفحص الظاهري:

- فتح وإغلاق الباب يدوياً لتقييم السلامة
- فحص المفصلات من حيث الثبات والصوت
- تقييم حواف الباب: هل يوجد فراغات غير مقبولة؟
- التتحقق من وجود علامات تمدد أو تعفن (خاصة في الأسفل)
- ملاحظة مدى تطابق حركة الباب مع وظيفة الموضع (دفع - سحب - مخرج طوارئ)

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير الباب من الجهتين (داخلي - خارجي)
- تصوير الزاوية السفلية للباب لتوثيق الانحراف أو الانتفاخ
- تصوير منطقة المفصلات أو القفل (إن كانت المشكلة فيها)
- توثيق مادة الباب ونوع الإطار في التعليق النصي
- ترميز الحالة:

سليم

خلل جزئي

غير قابل للاستخدام الآمن

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- شريط قياس (لمسافة الفراغات الجانبية أو من الأسفل)
- كشاف أو ضوء مائل لتحديد التشوهات
- كاميرا أو هاتف
- مفك اختبار للربط المفصلي إن لزم

طريقة حساب كمية الفرز:

أ. عدد الأبواب المتضررة ÷ إجمالي عدد الأبواب × 100

ب. نسبة الأعطال بحسب نوع الخلل (مفصلات - جسم الباب - قفل...)

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- نوع المادة: باب خشب صناعي مكسو بقشرة
- نوع التكسية: دهان خارجي - مانع رطوبة سفلي
- اسم الشركة: غير ظاهر
- الملاحظة الفنية: الباب لا يغلق بإحكام، ويظهر به انتفاخ في الجزء السفلي بمقدار 1.5 سم، مع صوت صرير في المفصلات، وتتشقر خفيف في الطلاء من الحافة
- التوصية الهندسية: يُوصى بإعادة تشذيب أسفل الباب، صيانة المفصلات، إعادة دهان الحافة، وفحص مصدر الرطوبة إن وجد.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"باب داخلي من الخشب الصناعي لا يغلق بإحكام ويظهر به انتفاخ سفلي بمقدار 1.5 سم، إضافة إلى صوت صرير واضح في المفصلات عند الفتح، وتتشقر في الطلاء من الأسفل. يُوصى بإعادة ضبط المفصلات، قص الجزء المتضرر، إعادة الدهان، والتأكد من عدم وجود تسرب رطوبة من الأرضية".



❖ الـبـند السادس : النـوـافـذ

◆ اسم الـبـند : النـوـافـذ

تعريف وشرح في: النـوـافـذ هي عـنـاصـر مـعـمـارـيـة تـسـتـخـدـم لـتـهـوـيـة وإـضـاءـة الفـرـاغـات الدـاخـلـيـة، وـتـلـعـب دـوـرـاً كـبـيرـاً في الـراـحة الـحـرـارـيـة والـبـصـرـيـة، والـعـزـل الصـوـتيـ، والـتـحـكـمـ فيـ التـهـوـيـةـ الطـبـيـعـيـةـ.

تـُـسـتـيـّـفـ منـ حـيـثـ:

- **المـوـقـعـ:** نـوـافـذـ خـارـجـيـةـ - دـاخـلـيـةـ - عـلـوـيـةـ

- **الـنـوـعـ:** مـفـصـلـيـةـ - سـحـابـيـةـ - دـوـرـةـ - ثـابـتـةـ

- **الـمـادـةـ:** أـلـنـيـوـمـ - خـشـبـ - حـدـيدـ - زـجاجـ مـزـدـوجـ

- تـُـعـدـ نـوـافـذـ منـ أـكـثـرـ العـنـاصـرـ الـتـيـ تـتـعـرـضـ لـلـتـلـفـ بـسـبـبـ التـعـرـضـ الـبـاـشـ لـعـوـافـلـ الطـقـسـ، لـذـاـ يـعـدـ فـحـصـهـ الـظـاهـرـيـ ضـرـورـيـاـ لـضـمـانـ الـكـفـاعـةـ وـالـسـلـامـةـ.

◆ المتـطلـبـاتـ حـسـبـ الـكـوـدـ السـعـوـدـيـ:



- **الـكـوـدـ 201 SBC:** الـكـوـدـ الـعـمـارـيـ الـعـامـ

✓ الـحدـ المـقـبـولـ (ـظـاهـرـيـاـ):

- انـفـتـاحـ نـوـافـذـ بـسـهـولةـ دونـ انـحرـافـ أوـ اـحـتكـاكـ

- وـجـودـ مـانـعـ تـسـربـ مـحـكـمـ (ـكـواـتمـ، إـطـارـاتـ مـطـاطـيـةـ)

- ثـبـاتـ الزـجاجـ دـاخـلـ الإـطـارـ

- خـلـوـ الزـجاجـ مـنـ الـكـسـرـ أوـ الـتـلـوـنـ أوـ الـعـتـامـةـ

- عـدـمـ وـجـودـ تـاـكـلـ فـيـ الإـطـارـ أوـ تـسـرـبـ مـائـيـ

✗ الـحدـ المـرـفـوضـ:

- عدمـ انـغـلاقـ أوـ فـتـحـ النـافـذـةـ

- كـسـرـ أوـ تـصـدـعـ فـيـ الزـجاجـ

- اـنـبـاعـ فـيـ الإـطـارـ أوـ تـاـكـلـ وـاضـحـ

- تـسـرـبـ مـيـاهـ أوـ هـوـاءـ عـنـ الـحـوـافـ

- صـوتـ هـوـاءـ نـافـذـ مـنـ الإـطـارـ

آلـيـةـ الـفـحـصـ الـظـاهـرـيـ:



- فـتـحـ وـإـغـلاقـ النـافـذـةـ لـتـأـكـدـ مـنـ الـحـرـكـةـ السـلـسـلـةـ

- فـحـصـ الإـطـارـ مـنـ جـمـيعـ الـجـوـانـبـ (ـثـبـاتـ - سـلـامـةـ - شـرـوخـ)

- التـحـقـقـ مـنـ وـجـودـ تـسـرـبـ أوـ صـدـأـ عـنـ نـقـاطـ الـالـتـقـاءـ

- مـرـاقـبـةـ اـسـتـوـاءـ الإـطـارـ وـالـزـجاجـ وـغـيـابـ التـشـوـهـ

• ملاحظة جودة التثبيت وغياب أي اهتزاز أو خلل ميكانيكي

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



▪ تصوير النافذة من الداخل والخارج

▪ تصوير الزجاج في وضوح كامل لإبراز التصدع أو البقع

▪ تصوير زاوية التقاطع بين النافذة والجدار لإظهار التسرب أو عدم الإغلاق

▪ توثيق نوع المادة المستخدمة والآلية (سحاب - مفصل - ثابت)

ترميز الحالة:

▪ صالح ✓

▪ تحتاج ضبط !

▪ بحاجة صيانة أو استبدال ✗

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



▪ كشاف جانبي (لرؤية التعرجات أو التلوّن في الزجاج)

▪ مفك أو ريشة صغيرة لفحص الحواف

▪ شريط قياس (لفحص الفجوات)

▪ كاميرا

طريقة حساب كمية الضرر:



أ. نسبة النوافذ المتضررة (%) = $(\text{عدد النوافذ المتضررة} \div \text{إجمالي عدد النوافذ}) \times 100$

ب. أو تصنيف الخلل حسب العناصر: زجاج - إطار - مانع تسرب - مفصلات

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



▪ نوع المادة: إطار ألمنيوم - زجاج مفرد عاكس

▪ نوع التكسية: دهان بودرة على الألミニوم

▪ اسم الشركة: غير مذكور

▪ الملاحظة الفنية: النافذة تغلق جزئياً فقط بسبب انحراف بسيط في الإطار، ويوجد

صدأ خفيف عند المفصل السفلي، مع بقعة عتمة وسط الزجاج

▪ التوصية الهندسية: يُوصى بإعادة ضبط الإطار، معالجة الصدأ، واستبدال وحدة

الزجاج المتأثرة لحفظ على العزل البصري والحراري.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"نافذة من الألミニوم بزجاج مفرد تغلق بشكل جزئي فقط بسبب انحراف في الإطار العلوي،

مع وجود بقعة عتمة دائمة داخل وحدة الزجاج وصدأ خفيف عند المفصل السفلي. يُوصى

بضبط الإطار، معالجة التآكل، واستبدال وحدة الزجاج لضمان الإغلاق المحكم ومنع تسرب

الحرار



❖ البند السابع: السلالم وعناصرها

◆ اسم البند: السلالم وعناصرها

تعريف وشرح في: السلالم هي عناصر ربط رئيسية بين مستويات المبنى المختلفة، وتُعد من أهم مكونات حركة التنقل، خصوصاً في حالات الطوارئ، أو عند غياب المصاعد.

يتكون السلم عادةً من:

- الدرجات
- البسطة
- الدرزيين
- الجوانب والركائز
- مانع الانزلاق
- التكسية السطحية

- تُفحص السلالم من حيث السلامة الريحكلية والتشطيب وسهولة الاستخدام، إضافة إلى علاقتها بالفئات الخاصة (كبار السن، ذوي الإعاقة...).

المطلبات حسب الكود السعودي:



- الكود - 201 SBC: الكود المعماري العام

✓ الحد المقبول (ظاهرياً):

- ثبات درجات السلالم واستواوتها
- عدم وجود كسر أو تصدع ظاهر
- وجود درزيين مستقر وثابت
- تركيب مانع انزلاق على كامل حافة الدرجات
- خلو الزوايا من الحواف الحادة أو البروزات

✗ الحد المرفوض:

- كسور في الدرج أو انتفاخات خطيرة
- درزيين مفصول أو متآكل
- غياب مانع الانزلاق أو تركيبه بشكل غير منتظم
- تفاوت بين ارتفاعات الدرجات بشكل يعيق الحركة
- تقشر أو تآكل في التكسية الأرضية أو الجدارية

آلية الفحص الظاهري:



- فحص كل درجة من حيث: الثبات - الاستواء - وجود تآكل
- تجربة الدرizin بالسحب اليدوي لتقييم الثبات
- فحص حافة الدرجة للتحقق من وجود مانع ازلاق
- فحص التشطيب (بلاط - رخام - خرسانية - مطاط)
- التأكد من تساوي ارتفاع الدرجات وعدم وجود تفاوت ملحوظ

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير السلالم كاملاً من الأسفل إلى الأعلى (زاوية مائلة)
- تصوير التفاصيل: الدرجة المتضررة - مانع الازلاق - نهاية الدرizin
- توثيق نوع السطح وارتفاع الدرجة باستخدام شريط قياس

ترميز الحالة:

- سليم ✓
- خلل جزئي !
- ✗ ضرر وظيفي أو خطير

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- شريط قياس
- كشاف
- مطرقة خفيفة للفحص الصوتي (للدرجات الخرسانية)
- كاميرا أو هاتف دقيق

طريقة حساب كمية الضرر:



أ. نسبة الدرجات المتضررة أو غير المطابقة (%) = (عدد الدرجات المتضررة أو غير المطابقة ÷ إجمالي عدد الدرجات) × 100

ب. تقييم مكونات السلالم كلّ على حدة:

- نسبة فقد أو تلف في موانع الازلاق
- نسبة خلل في أجزاء الدرizin
- تفاوت في ارتفاع الدرجات

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- نوع المادة: بلاط سيراميك على درج خرساني
- نوع التكسية: حافة مطاطية مانعة للانزلاق
- اسم الشركة: غير مذكور

الملاحظة الفنية: تم رصد تفاوت في ارتفاع درجتين بمقدار 2.5 سم، مع غياب مانع الانزلاق عن خمس درجات متتالية، واهتزاز في مقطع درزين الزاوية العلوية.

- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإعادة ضبط مناسيب الدرجات، تركيب مانع انزلاق متكاملة، وثبت الدربزين وفق متطلبات SBC 201.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية: +

"السلم الرئيسي. يعني من تفاوت واضح في ارتفاع درجتين بمقدار 2.5 سم، مع غياب مانع الانزلاق عن خمس درجات متتالية، واهتزاز في نهاية الدربزين العلوي. يُوصى بإعادة ضبط المناسيب، تركيب مانع انزلاق مطابق، وثبت الدربزين تأميناً لحركة المستخدمين".

❖ البند الثامن: المناور



◆ اسم البند: المناور

تعريف وشرح في: المناور هي فراغات رأسية داخل المبنى تُستخدم للسماح بدخول الإضاءة الطبيعية والتهوية للفراغات التي لا تطل على واجهات خارجية. تُستخدم المناور غالباً لتهوية دورات المياه، المطابخ، أو المرات الداخلية، وهي تُعد جزءاً وظيفياً من عناصر الراحة والصحة البيئية. تكون المناور مكسوقة من الأعلى أو مغطاة بماء شفافة أو شبكيّة، وقد تتضمن فتحات تهوية، مصائد هواء، أو نوافذ تطل عليها الفراغات الداخلية.

المطلبات حسب الكود السعودي:

- الكود - 201 SBC: الكود المعماري

✓ الحد المقبول (ظاهرياً):

- وجود فتحة علوية تسمح بالضوء والهواء
- خلو الجدران الداخلية من الرطوبة أو التشققات
- خلو أرضية المنور من مياه راكدة أو مخلفات
- وجود صرف مناسب في قاع المنور
- سلامة تغطية الفتحة العلوية (إن وُجدت)

✗ الحد المرفض:

- مناور مغلقة بالكامل بدون تهوية
- وجود روائح أو تجمع حشرات
- انسداد في فتحة التصريف السفلية
- تسرب مائي ظاهر من الجدران المحيطة
- تصدعات أو شروخ عميقه في محيط الفتحات

آلية الفحص الظاهري:

- النظر داخل المنور من خلال الفتحات أو من السطح العلوي
- تقييم شدة الإضاءة والتهوية الطبيعية
- فحص الجدران الداخلية للمنور: تشققات - رطوبة - قشور
- فحص تغطية الفتحة العلوية (الهيكل، التثبيت، الشفافية)
- التأكد من وجود صرف أرضي خالٍ من الانسداد

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير المنور من الأعلى إلى الأسفل (قطعة علوية)
- تصوير الجدران الداخلية من خلال النوافذ أو البئر
- تصوير فتحة التصريف وأي علامات للرطوبة

• ترميز الحالة:

- تهوية وإضاءة جيدة ✓
- قصور جزئي !
- غير فعال وظيفياً ✗

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- كشاف أو ضوء يدوي
- كاميرا أو هاتف بعدسة واسعة
- مفك أو سيخ اختبار للصرف الأرضي
- شريط قياس (لأبعاد فتحة التهوية)

طريقة حساب كمية الضرر:

- تقييم وصفي (تقديرى) حسب النسبة المتأثرة من الجدار الداخلى
- أو وجود مؤشرات: (انسداد، رطوبة، ضعف تغطية) كنسبة مئوية من العناصر التي يجب توفرها

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- نوع المادة: جدران خرسانية - فتحات زجاجية - أرضية بلاط
- نوع التكسية: لياته داخلية + دهان
- اسم الشركة: غير ظاهر
- الملاحظة الفنية: المنور يعاني من ضعف في التهوية، ووجود بقع رطوبة على الجدار الشري، مع تغطية علوية غير محكمة تسمح بتتسرب مياه الأمطار.
- التوصية الهندسية: يُوصى بتحسين نظام التهوية، معالجة الرطوبة، واستبدال التغطية العلوية بأخرى شفافة مانعة للتتسرب وفق كود SBC 201.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"المنور يحتوى على بقع رطوبة ممتدة على الجدار الشري بارتفاع 1.2 متر، ويلاحظ تسرب مائي عبر تغطية علوية غير محكمة. كما أن فتحة التصريف غير ظاهرة وقد تكون مسدودة. يُوصى بتحسين التهوية، معالجة الرطوبة، وإعادة تغطية المنور بمواد مانعة للتتسرب تسمح بالضوء والهواء".



❖ البند التاسع : مواد التشطيب

◆ اسم البند: مواد التشطيب

تعريف وشرح ففي: مواد التشطيب هي المواد النهائية التي تُستخدم لغطية الأسطح (الجدران، الأرضيات، الأسقف) وتشمل: البلاط، الدهانات، اللياسة، الخشب، الحجر، المعدن، وغيرها. تُعد هذه المواد واجهة الأداء الجمالي والوظيفي للمبنى، وهي الأكثر تعرضاً للتلف والتدهور مع الزمن أو سوء التنفيذ أو الاستخدام.

- تُستخدم مواد التشطيب لتحقيق:

- المتانة والحماية
- الجمالية واللون واللمس
- سهولة التنظيف
- مقاومة الانزلاق أو الرطوبة (حسب الموضع)

المطلبات حسب الكود السعودي:

- **الកود - 201 SBC: كود المباني العامة**

✓ الحد المقبول (ظاهرياً):

- التصاق المادة بالكامل بالسطح دون فراغات
- خلو من التقشر، التآكل، أو التشققات
- تناسق في اللون والتركيب
- مناسبة المادة للوظيفة (مثل مقاومة الرطوبة في دورات المياه)
- خلوها من الحواف الحادة أو الأطراف المكسورة

✗ الحد المرفوض:

- انفصال المادة عن السطح (تطبيل، صوت مجوف)
- تقشر الدهان أو تساقطه
- تشققات في البلاط أو الحجر أو الجبس
- تفاوت في الألوان أو اللمس (دليل على ترميم غير متجانس)
- وجود نتوءات، حواف حادة، أو زوايا غير معالجة

آلية الفحص الظاهري:

- فحص التصاق المادة (بالطرق الخفيف أو الملاحظة البصرية)
- تتبع وجود فواصل بين البلاطات أو انفصال في الدهان
- ملاحظة التفاوت في التشطيب أو تغير اللون
- فحص الحواف والزوايا ومناطق التقاء التشطيبات

- التحقق من ملائمة المادة لكان الاستخدام (مطبخ - حمام - مدخل...)

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير عام للسطح مع إظهار التناسق، أو التباين
- تصوير مقرب لعيوب الالتصاق، التقشر، أو الشروخ
- إدراج مقياس بصري عند الحاجة
- توثيق نوع المادة (سيراميك، دهان زيق، حجر،...)

ترميز الحالة:

- مطابقة ✓

- عيب سطحي !

- ✗ غير صالحة وظيفياً أو جمالياً

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- مطرقة خفيفة (للكشف عن الفراغات الصوتية)
- كشاف لفحص تموج السطح أو لمعانه
- شريط قياس عند الحاجة
- كاميرا

طريقة حساب كمية الضرر:



أ. في التشطيبات المساحية (دهان، لياسة، بلاط):

نسبة المساحة المتضررة في السطح (%) = المساحة المتضررة (m^2) ÷ إجمالي مساحة السطح) × 100

ب. في الحالات الموضعية (حواف - مفاصل - شروخ):

(عدد النقاط المتضررة ÷ العدد الكلي) × 100

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- نوع المادة: بلاط سيراميك - دهان بلاستيكي - لياسة داخلية
- نوع التكسية: مثبتة ميكانيكياً أو بلصق أسمنتي
- اسم الشركة: غير ظاهر

الملاحظة الفنية: تم رصد انفصال في بلاط جداري في الحمام الرئيسي- بطول 1.2 متر، مع فراغات صوتية خلف الل Isa، وتقشر دهان في الزاوية العلوية

التوصية الهندسية: يُوصى بإزالة البلاط المنفصل، إعادة التثبيت باستخدام مواد لاصقة مناسبة للرطوبة، ومعالجة الل Isa والدهان وفقاً لاشتراطات كود التشطيب الداخلي.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"انفصال في بلاط الجدار العلوي لمسافة 1.2 متر، مع صوت مجوف عند الطرق على 5 بلاطات متقاربة. كما يظهر تقدّم دهان في الزاوية العلوية نتيجة رطوبة سابقة. يُوصى بإزالة الجزء المتضرر، إعادة المعالجة بمواد مناسبة للرطوبة، وإعادة الدهان بعد الجفاف الكامل."



❖ البند العاشر: العزل الحراري والرطوي الداخلي

◆ اسم البند: العزل الحراري والرطوي الداخلي

❑ تعریف وشرح فی: العزل الداخلي هو إجراء هندسي يهدف إلى تحسين كفاءة المبنى من حيث المحافظة على الطاقة، ومنع تسرب الرطوبة، وضمان راحة المستخدمين. ويتم تطبيق العزل الحراري أو الرطوي على الجدران، الأسقف، والأرضيات - خصوصاً في دورات المياه والمطابخ والجدران الخارجية.

- يتَّنَوَّعُ العزل من حيث المادة وطريقة التطبيق:

- ألواح فوم - رغوة بولي يوريثان - لفائف عزل - مواد سائلة
 - طبقات عزل إسمنتية أو إيبوكسي
 - شريط مانع تسرب عند الزوايا والفواصل
- أي تلف في هذه الطبقات يؤدي إلى مشكلات مثل:
- الرطوبة الداخلية
 - انفصال التشطيبات
 - نمو الفطريات
 - تلف المواد الحاملة

المتطلبات حسب الكود السعودي:



- الكود - SBC 401: كود العزل والرطوبة

✓ الحد المقبول (ظاهرياً):

- خلو الجدران من الرطوبة، البقع، أو الأملام
- خلو الزوايا السفلية من التعفن أو التلف الظاهري
- عدم وجود رائحة رطوبة أو نمو فطري
- تشطيبات سليمة تدل على أن العزل يعمل بكفاءة

✗ الحد المرفوض:

- وجود تصبغات صفراء أو داكنة في الحوائط أو الأسقف
- انتفاخ أو تقرش في اللياسة أو البلاط
- بقع عفن أو رائحة نفاذة
- تسرب مياه من نقاط التقاء (أرضية/جدار - سقف/زاوية)

آلية الفحص الظاهري:



- فحص الزوايا السفلية والأركان التي تواجه الخارج
- ملاحظة أي تصبغات أو تقرشات أو انتفاخات

- ملاحظة وجود روائح رطوبة أو علامات فطرية
- طرق خفيف على البلاط للكشف عن الفراغات أو التسرب
- التتحقق من التمسك العام للتشطيب في الأماكن الحساسة

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير البقع أو المناطق الرطبة تحت إضاءة مائلة
- تصوير محيط النقطة المتضررة وإبراز مكانها بالنسبة للغرفة
- توثيق وجود أملاح أو انفصال في التشطيب

ترميز الحالة:

• سليم ✓

• رطوبة سطحية !

• تسرب نشط أو دائم ✗

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- كشاف ضوء
- جهاز قياس رطوبة (Moisture Meter) إن توفر
- مطرقة خفيفة - شريط قياس - كاميرا

طريقة حساب كمية الضرر:



أ- تلف ناتج عن الرطوبة:

نسبة مساحة البقع أو التلف (%) = (مساحة البقع أو التلف (م²) ÷ إجمالي مساحة الحائط/السقف) × 100

ب- انتشار العفن:

- يُوصى بال نطاق:

- محدود
- متوسط
- واسع

آلية صياغة الملاحظة الفنية:




- نوع المادة: ليات إسمنتية - طبقة دهان بلاستيكية
- نوع العزل: غير ظاهر - يفترض أنه إسمنتي
- اسم الشركة: غير مدون

الملاحظة الفنية: تم رصد تصبغ لوني وتقرّح في الطلاء بمساحة 1.2×0.8 متر في الجدار الجنوبي، مع بداية انتشار رائحة رطوبة خفيفة

- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإجراء اختبار رطوبة، إزالة التشطيب المتضرر، إعادة تنفيذ العزل الرطوي وفق مواصفات SBC 401 ، ثم إعادة إنماء السطح.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية: +

"ظهور تصبغات بنية وتقرّح طفيف في طلاء الجدار الجنوبي بمساحة تقارب 1 م²، مصحوب برائحة رطوبة خفيفة. يُوصى بإزالة طبقات التشطيب، فحص نسبة الرطوبة، ومعالجة العزل باستخدام مواد مقاومة للماء قبل إعادة التكسية."

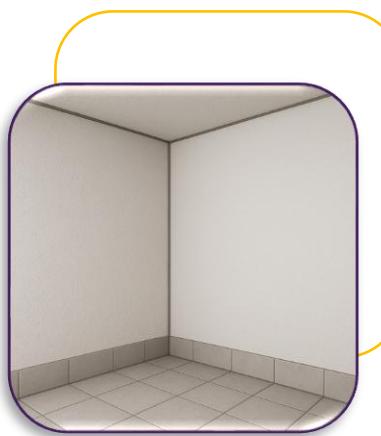

❖ البند الحادي عشر: الفواصل والتمددات الداخلية

◆ اسم البند: الفواصل والتمددات الداخلية

▪ تعریف وشرح فی: الفواصل الإنشائیة والتمددات هي فراغات مخططة لها تُنْقَذ داخل المبنى بين العناصر الإنشائیة (جدران - بلاط - أسقف) وستستخدم:

- لتعویض حركة التمدد والانكماش الناتجة عن تغيرات الحرارة أو الرطوبة
- لمنع انتقال التشققات من جزء إلى آخر
- لتقليل تأثير الإجهادات على العناصر الخرسانية
- لتوفیر فصل وظيفي عند اختلاف المواد أو الاستخدامات
- غالباً ما يتم تعبيئة هذه الفواصل بمواد مرنة (سيلكون - مطاط - إسفنج خاص) أو باستخدام شرائح تغطية معدنية أو بلاستيكية.

المطلبات حسب الكود السعودي:

- الكود 304 + SBC 201

✓ الحد المقبول (ظاهرياً):

- وجود فواصل منتظمة في الأرضيات أو الجدران الطويلة
- تعبيئة سليمة بمواد مرنة أو أغطية وظيفية
- خلو الفاصل من التأكل أو الانفصال
- عدم وجود ناتئ خطير أو فجوة مكسوقة

✗ الحد المرفوض:

- غياب الفاصل في أماكن التمدد الطويلة
- انفصال مادة التعبيئة أو اختفاؤها
- وجود فجوات مكسوقة بين البلاط أو الخرسانة
- حدوث تشققات ممتدة من الفاصل بسبب سوء التنفيذ أو الغياب

آلية الفحص الظاهري:

- البحث عن أماكن الفاصل المفترض وجودها (المرات الطويلة، الأرضيات الواسعة، التقاء الجدران)
- فحص حالة الشرائح أو المواد الملائة
- ملاحظة وجود أي شروخ تبدأ أو تنتهي عند الفاصل
- التأكد من أن الفاصل لا يشكّل خطراً على السلامة أو الحركة

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير الفاصل بطوله مع إظهار حالته العامة
- تصوير مقرب لنقطة الخلل (فجوة، تأكل، غياب مادة تعبيئة)
- إدراج مقاييس بصري لتوضيح العرض

ترميز الحالة:

- فاصل سليم ✓
- خلل موضعي !
- ✗ فاصل مكسوف أو غائب

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- شريط قياس (لتقدير عرض الفاصل)
- كشاف لفحص العمق أو التجاويف
- مفك أو سيخ لاختبار المرونة
- كاميرا أو هاتف بدقة عالية

طريقة حساب كمية الضرر:

أ. نسبة الفواصل المتضررة أو المفقودة (%) = $\frac{\text{عدد الفواصل المتضررة أو المفقودة}}{\text{إجمالي عدد الفواصل المطلوبة أو المنفذة}} \times 100$

ب. تقييم المسافة الفعلية بين الفواصل ومقارنتها بالمسحوب في الكود

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- نوع المادة: شرائح فواصل معدنية + حشو مطاطي
- نوع التكسية: بلاط بورسلان أو خرسانة ملساء
- اسم الشركة: غير ظاهر
- الملاحظة الفنية: الفاصل الواقع بين ممرين بطول 8 م يحتوي على فجوة عرضها 1.5 سم دون تغطية أو تعبيئة مرنة، ويُظهر تشققات رأسية على جانبيه
- التوصية الهندسية: يُوصى بإعادة تعبيئة الفاصل بمادة مرنة، تركيب شريحة تغطية مانعة للتسرب، ومعالجة التشققات المحيطة وفق مواصفات SBC 201.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"فاصل تمدد عرضي بطول 8 أمتار بين منطقتين وظيفيتين يحتوي على فجوة مكسوفة بعمق 1.5 سم دون أي تغطية أو مادة مالئة. كما تظهر تشققات طفيفة تمتد من طرف الفاصل باتجاه الأرضية. يُوصى بإعادة تعبيئة الفاصل بمادة مرنة ومعالجة حواف التشقق وفقاً لتطبيقات كود البناء السعودي".

❖ البند الثاني عشر: منحدرات ذوي الاحتياجات الخاصة



اسم البند: منحدرات ذوي الاحتياجات الخاصة



تعريف وشرح في: المنحدرات هي بديل عن الدرج تُستخدم لتمكين ذوي الإعاقة الحركية أو مستخدمي الكراسي المتحركة أو العربات من التنقل بين المستويات المختلفة داخل المبنى أو عند المدخل والمخرج. ويُعد وجود منحدرات مطابقة للمواصفات من متطلبات السلامة والدمج الشامل التي تنص عليها المعايير السعودية.



- **تشمل المنحدرات الجوانب التالية:**

- زاوية الليل المناسبة
- العرض الكافي
- وجود دربزين على الجانبين
- سطح مانع للانزلاق
- مناطق استراحة عند المسافات الطويلة

المطالبات حسب الكود السعودي:



- **الកود - SBC 201: المعايير المعمارية لذوي الإعاقة**

الحد المقبول (ظاهرياً): ✓

- انحدار لا يتجاوز 1:12 (درجة ميل آمنة)
- سطح غير زلق بممواد مانعة للانزلاق
- وجود دربزين على الجهتين بارتفاع نظامي (90-100 سم)
- عرض لا يقل عن 90 سم
- وجود حواف جانبية لاحتواء العجلات (curbs)
- خلو المنحدر من تشغقات أو انقطاع وظيفي

الحد المرفوض: ✗

- انحدار شديد (أقل من 1:10)
- غياب دربزين أو وجوده على جهة واحدة فقط
- سطح زلق أو متآكل
- حواف مكسورة قد تسبب سقوط الكراسي
- عدم وجود منطقة استراحة أو نهاية متصلة بمستوى آخر

آلية الفحص الظاهري:



- قياس الانحدار الطولي باستخدام شريط قياس أو ميزان
- فحص سطح المنحدر (خشونة، زلق، تأكل...)
- تقييم وجود الدرizin وثباته على الجانبين
- التتحقق من عرض المنحدر وصلاحية التوصيل بين المستويات
- ملاحظة وجود إشارات أو علامات أرضية للمنحدر

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير المنحدر كاملاً من الجانبين لإظهار الميل والحواف
- تصوير مقاطع الدرizin والحافة السفلية

ترميز الحالة:

- مطابق للمعايير ✓
- قابل للتحسين !
- ✗ غير آمن أو مخالف

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- ميزان مائي أو ليزري
- شريط قياس (للطول والعرض والارتفاع)
- كشاف إن لزم
- كاميرا أو هاتف دقيق

طريقة حساب كمية الضرر:



أ. إن وجد أكثر من منحدر:

نسبة المنحدرات غير المطابقة (%) = $(\text{عدد المنحدرات غير المطابقة} \div \text{إجمالي عدد المنحدرات}) \times 100$

ب. تقييم كل عنصر (الليل - السطح - الدرizin - الحافة) كنسبة من الحالة العامة

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- **نوع المادة:** منحدر خرساني مغطى بمادة مطاطية مانعة للانزلاق
- **نوع التكسية:** تكسية خارجية مضادة للرطوبة

- **الللاحظة الفنية:** منحدر الدخول يعاني من انحدار حاد بزاوية تقدر بـ 1:8 دون وجود دربزين جانبي، مع سطح أملس زلق وغياب الحافة الجانبية
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإعادة تنفيذ المنحدر بزاوية مناسبة (1:12 كحد أقصى)، تركيب دربزين مزدوج على الجانبين، وتكسية السطح بمواد مانعة للانزلاق وفق كود SBC 201.


مثال تطبيقي لصياغة الللاحظة الفنية:



"منحدر الوصول إلى المدخل الرئيسي—بزاوية ميل حادة تتجاوز 1:8 دون دربزين أو حواف جانبية، وسطحه أملس مما يشكل خطراً انزلاقاً. يُوصى بإعادة تنفيذ المنحدر وفق متطلبات كود الوصول الشامل، وتزويده بجميع عناصر السلامة والتوجيه البصري".

عناصر الاسطح (السطح العلوي للمبنى)

❖ البند الثالث عشر: العزل المائي والحراري للسطح

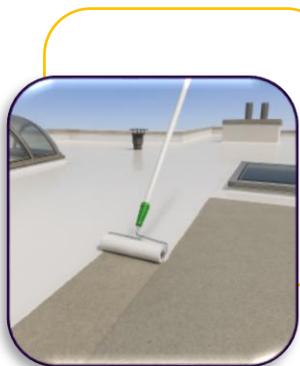

اسم البند: العزل المائي والحراري للسطح

تعريف وشرح في: السطح هو أكثر عناصر المبنى تعرضاً لأشعة الشمس، الأمطار، التبخر، والعوامل الجوية المباشرة. لذلك يُعد العزل المائي والحراري للسطح من أبرز وسائل الحماية التي تضمن:

- منع تسرب المياه إلى داخل المبنى
- الحد من انتقال الحرارة
- إطالة عمر التشطيبات السطحية
- تحسين كفاءة الطاقة للمبنى

- تُستخدم مواد متنوعة مثل: ألواح البوليسترين ، لفائف البيتومين، العزل الإسمنتي، أو الرغوي، مع طبقات حماية من الخرسانة أو بلاط.

المطلبات حسب الكود السعودي:



- **الកود - SBC 401:** كود العزل

✓ الحد المقبول (ظاهرياً):

- خلو السطح من التشققات أو انتفاخات العزل
- التصاق، الطبقة النهائية وعدم وجود تقرش أو انفصال
- عدم وجود مياه راكدة بعد 24 ساعة من هطول الأمطار
- تغطية جميع الزوايا والفوائل بممواد مرنة أو لفائف بيتمين

✗ الحد المرفوض:

- تقرش طبقة العزل أو انفصالها
- انتفاخات هوائية أو فقاعات في العزل
- تسرب مياه إلى الداخل عبر السقف
- استخدام عزل غير مخصص للأسطح أو دون طبقة حماية

آلية الفحص الظاهري:



- التجول على كامل مساحة السطح وفحص الحالة البصرية
- الطرق الخفيف على العزل لسماع الفراغ أو الانفصال

- ملاحظة أماكن التقاء العزل بالجدران أو حول فتحات التمديدات
- فحص طبقة الحماية (بلاط - خرسانة - غشاء نهائى)

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير مساحات العزل الواسعة من الأعلى
- تصوير النقاط الحرجة مثل الزوايا، الفواصل، مداخل المواصل
- تصوير مناطق الانتفاخ أو التلف مع مقياس
- توثيق نوع طبقة الحماية الظاهرة

ترميز الحالة:

- ✓ محكم وسلامي
- ! تأكل أو فراغ جزئي
- ✗ تلف أو تسرب ظاهر

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- كشاف - كاميرا - شريط قياس
- عصا اختبار - مطرقة خفيفة - ميزان ماء
- عند الحاجة: جهاز رصد رطوبة للسطح السفلية

طريقة حساب كمية الضرر:



$$\text{نسبة المساحة المتضررة أو غير المعزولة (\%)} = \frac{\text{(المساحة المتضررة أو غير المعزولة (م}^2\text{)}}}{\text{إجمالي مساحة السطح}} \times 100$$

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- **نوع المادة:** لفائف بيتومين مغطاة بطبقة حماية خرسانية
- **نوع التكسية:** بلاط أرضي
- **اسم الشركة:** غير مذكور
- **الملاحظة الفنية:** تم رصد انتفاخات متعددة في لفائف العزل بطول 2.5 متر، مع تcqش جزئي في حواف العزل قرب غرفة الخزان، ووجود بلل تحت البلاط.
- **التوصية الهندسية:** يوصى بإزالة الطبقة المتضررة، إعادة العزل ببلاط بيتومين الساخن، واختبار كفاءة الطبقة قبل إعادة التشطيب.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"وجود انتفاخات في طبقة العزل المائي قرب الزاوية الشمالية الشرقية للسطح، مع تcqش. في حافة لفائف البلاط. ويُلاحظ وجود بلل تحت البلاط عند إزالة

أحد القطع. يُوصى بإعادة العزل في المنطقة المصابة بعد التنظيف الكامل، واختبار كفاءة الحماية قبل إعادة البلاط.

❖ البند الرابع عشر: تصريف مياه السطح



اسم البند: تصريف مياه السطح



تعريف وشرح فني: تصريف مياه السطح يُعد من أهم العوامل التي تحافظ على العمر الافتراضي للمبني وتحميه من تجمع المياه، والتي

تؤدي إلى:

- تسربات داخلية
- ضعف في طبقة العزل
- تشققات في الطبقة الخرسانية
- نمو الطحالب أو تلف التسطيبات

- يتم التصريف عبر فتحات أرضية، أو مواسير رأسية، أو مجاري مائية مدمجة، ويُشترط أن تكون:

- موزعة بشكل كافٍ
- غير مسدودة
- بميلان كافٍ للسطح نحوها

المطلبات حسب الكود السعودي:



- **الកود 701 + SBC 401: السباكة**

الحد المقبول (ظاهريًا): ✓

- وجود فتحات تصريف موزعة حسب مساحة السطح
- ميلان السطح نحو التصريف (1-2%)
- خلو الفتحات من العوائق أو الأجسام الصلبة
- إحكام الربط حول المصارف لمنع التسربات الجانبية

الحد المرفوض: ✗

- مياه راكدة على السطح بعد 24 ساعة من الأمطار
- انسداد أو اختفاء فتحة التصريف تحت البلاط أو التسطيب
- كسور أو انفصال في غطاء فتحة التصريف
- تسرب مياه عبر الفواصل حول المصرف

آلية الفحص الظاهري:



- تحديد موقع فتحات التصريف الرئيسية والفرعية

- ملاحظة وجود ميلان بصري للسطح باتجاه الفتحات
- فحص المصرف من الأعلى: هل هناك انسداد؟ هل الغطاء مكسور
- اختبار تجريبي (إن أمكن) بصب ماء ومراقبة التصريف
- فحص الزوايا والمنخفضات حول المصرف لرصد أي ترببات

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير المصرف بزاوتيين: من الأعلى - من الجانب
- تصوير أي مياه راكدة مع تحديد المساحة الحبيطة
- تصوير غطاء المصرف إن كان تالغاً أو مفقوداً
- ترميز الحالة:

✓ يعمل بفعالية

⚠ بحاجة تنظيف أو تعديل

✗ غير فعال أو غائب

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- دلو صغير لاختبار التصريف (اختياري)
- كشاف
- عصا اختبار - مفك
- كاميرا أو هاتف

طريقة حساب كمية الضرر:



- أ. عدد مصارف المياه غير الفعالة ÷ إجمالي عدد المصارف × 100
- ب. تقدير مساحة تجمع المياه ÷ إجمالي السطح × 100

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- نوع المادة: مصرف بلاستيكي بغضاء معدني
- نوع التكسية: بلاط أرضي على طبقة مائلة
- اسم الشركة: غير مدونة
- الملاحظة الفنية: تم رصد مياه راكدة حول فتحة التصريف الشرقية بعمق 1.5 سم، وغطاء المصرف غير مثبت ويميل عند الوقوف عليه
- التوصية الهندسية: يُوصى بتنظيف المصرف، تثبيت الغطاء، إعادة ضبط الليول حول نقطة التصريف، وضمان منع تسرب المياه إلى طبقة العزل.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"تجمع مياه بعمق 1.5 سم حول فتحة تصريف رئيسية في الزاوية الشرقيّة من السطح، مع ملاحظة ميل خفي في الغطاء المعدني وعدم ثباته. يُوصى بتنظيف المصرف، تثبيت الغطاء بشكل محكم، وإعادة ضبط الميلان في المنطقة لضمان التصريف السلس".

❖ البند الخامس عشر: حواجز السطح والإطارات



اسم البند: حواجز السطح والإطارات

تعريف وشرح في: حواجز السطح هي الجدران أو العناصر الرئيسية المحيطة بحواف السطح، وتُعد عنصراً مهماً للسلامة والوقاية من السقوط. كما تُستخدم في بعض الأحيان كعنصر معماري لحجب معدات السطح أو لتوجيه مياه التصريف. وتنفذ بارتفاعات مختلفة حسب الكود، وغالباً ما تُغطى بطبقة حماية علوية (كوبينج) تمنع تسرب المياه إلى جسم الحاجز.

المطلبات حسب الكود السعودي:



- **الកود 801 + SBC 201: السلامة**

الحد المقبول (ظاهرياً): ✓

- ارتفاع لا يقل عن 90 سم من سطح المشي
- استقامة الحاجز وخلوه من الشروخ أو التآكل
- وجود تغطية علوية مانعة للتسرب (غالباً بلاط أو شرائح معدنية)
- خلو الحاجز من أي حواف حادة أو مكشوفة

الحد المرفوض: ✗

- حاجز مائل أو منخفض عن الحد الأدنى
- وجود شروخ عميقه أو انفصال في الطبقة الخارجية
- تآكل أو تسرب ماء من الأعلى
- سقوط جزء من الغطاء العلوي أو تلفه

آلية الفحص الظاهري:



- قياس ارتفاع الحاجز من أعلى نقطة مشي على السطح
- الفحص البصري للحالة العامة: شروخ - تقشر - انفصال
- اختبار الغطاء العلوي بالطرق الخفيف للتأكد من التماسك
- ملاحظة الزوايا ومناطق التقاء الحاجز مع الأسطح الأخرى
- تقييم التشطيب والدهان من حيث الثبات والمظهر

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير الحاجز كاملاً على امتداد السطح

- تصوير الجزء العلوي (الكوبينج) وحالته
- تصوير زاوية أو منطقة الضرر مع مقياس بصري إن لزم
- **ترميز الحالة:**

- سليم وآمن ✓
- خلل في التشطيب !
- ✗ غير مطابق لطلبات السلامة

الأجزاء والأدوات المستخدمة:



- شريط قياس
- كشاف
- مطرقة خفيفة لفحص الصوتي
- كاميرا

طريقة حساب كمية الضرر:



- أ. طول الحاجز المتضرر ÷ إجمالي طول الحاجز × 100
- ب. عدد النقاط المتضررة (تشطيب - غطاء - شrox) ÷ عدد مواقع التقييم × 100

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- **نوع المادة:** جدار خرساني بارتفاع 1 متر
- **نوع التكسية:** دهان خارجي + غطاء بلاط علوي
- **اسم الشركة:** غير مذكور
- **الملاحظة الفنية:** تم رصد شرخ رأسي بطول 40 سم في الحاجز الغربي، مع تسرب طفيف عبر غطاء البلاط العلوي، ووجود تأكل دهان في عدة نقاط
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بمعالجة الشرخ بمادة مرنة، إعادة تثبيت الغطاء العلوي بمواد مانعة للتسلر، وتجديد طبقة الدهان الواقية.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"شرخ رأسي بطول 40 سم في حاجز السطح الغربي مع تأكل جزئي في طبقة الدهان وتسرب ماء طفيف من خلال الغطاء العلوي. يُوصى بإعادة عزل الغطاء ومعالجة الشرخ بمواد مرنة ثم إعادة طلاء الحاجز لحمايته من العوامل الجوية".

❖ مجموعة عناصر الموقع العام والمناطق الخارجية

• مقدمة فنية ومدخل عام:

- يُشكّل الموقع العام للمبنى بما فيه من ممرات، تشجير، ساحات، ومرافق خارجية الامتداد الوظيفي والبيئي للمبنى نفسه. ففي حين تركز العناصر الداخلية على الراحة والاستخدام البالغ، تعمى العناصر الخارجية بـ:

- تنظيم الحركة والوصول
- تحسين الانطباع العام للمبنى
- دعم السلامة والتنقل الآمن
- تعزيز جودة الحياة والهوية البصرية

• يشمل الفحص الظاهري للموقع العام تقييم:

- جاهزية المسارات للحركة الآمنة
- كفاءة التصريف السطحي بعد الأمطار
- سلامة المرافق الخارجية من كسر أو تآكل أو خطأ
- ملائمة التسجيل وعدم تأثيره السلبي على البنية التحتية
- تكامل وظائف الموقع مع احتياجات الفئات المختلفة من المستخدمين

▪ إن إهمال هذه العناصر قد يؤدي إلى:

- حوادث تعثر أو انزلاق
- تسرب مياه نحو أساسات المبنى
- صعوبات في التنقل أو الوصول
- تشوّه بصري يُضعف من قيمة المبنى

وعليه، يجب التعامل مع الموقع العام كجزء لا يتجزأ من كفاءة واستدامة المبنى، ويُفحص بعناية ووفق متطلبات الكود السعودي 201 SBC و 401 و 701.

❖ البند السادس عشر: الممرات والمشيّات والأرصفة



اسم البند: الممرات والمشيّات والأرصفة



تعريف وشرح في: تشكل الممرات والمشيّات والأرصفة عناصر حيوية ضمن الموقع العام، حيث تُخصص لحركة المشاة بأمان وكفاءة بين أجزاء المبنى ومداخله ومرافقه المختلفة. وتلعب دوراً هاماً في:

- تنظيم الحركة اليومية
- دعم الوصول الشامل (خاصة لذوي الإعاقة)
- منع الاحتكاك بين حركة المشاة والمركبات
- توجيه المستخدمين وتعزيز بيئة الحركة الآمنة

▪ تصنیف الأنواع:

النوع	الاستخدام	نوع التكسيّة الشائع
الأرصفة الجانبية	الحركة بجانب المبني أو الطرق	بلاط إنترلوك - خرسانة - حجر
المشيّات داخل الساحات	الربط بين المرافق والساحات	بلاط رملي - حجر طبيعي
ممرات داخل الحدائق	مسارات متعرجة للمشي	بلاط مرن - تربة مضغوطة - حجر
ممرات خاصة لذوي الإعاقة	انحدارات سلسة	بلاط مانع ازلق - أسطح مطاطية

المطلبات حسب الكود السعودي:



- الكود المعتمد SBC 201: تخطيط الموقع العام

الحد المقبول: ✓

- استواء السطح وخلوه من الانحدارات المفاجئة
- تكسية مانعة للانزلاق في المناطق الرطبة
- ميلان طولي لتصريف المياه (0.5-2%)
- خلو من الكسور أو الحفر أو الزوايا الحادة
- عرض كافٍ للحركة (لا يقل عن 1.2 م في المسارات الرئيسية)

الحد المرفوض: ✗

- تفاوت في النسب يؤدي للتعثر
- ميل مفرط أو غير محسوب
- كسر أو تفكك في البلاط أو الخرسانة
- تسرب مياه أو تجمع طيني دائم
- تداخل جذور الأشجار أو العوائق في المسار

آلية الفحص الظاهري:



- المشي على المسار وتقديره الاستواء والانزلاق
- فحص الفواصل بين البلاطات ومدى استقرارها
- ملاحظة وجود تراكم مياه أو حفر أو تشغقات
- تقدير تشطيب الحواف واتصال الأرصفة بالبنية أو الطرق
- فحص الزوايا والمفاصل ومدى صلحيتها لحركة آمنة

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير المسار كاملاً من زاوية علوية
- تصوير تفاصيل الضرر (هبوط - كسر - فجوة)
- استخدام مقياس مرجي لبيان العمق أو التفاوت
- توثيق نوع التكسية + مكان المسار + ارتباطه بالمنطقة المحيطة

ترميز الحالة:

▪ مطابقة ✓

▪ خلل محدود !

▪ خطير على السلامة ✗



الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- شريط قياس (الطول/عرض المر)
- ميزان ماء أو ليزر (للكشف عن الليل)
- كشاف - عصا اختبار للأسطح غير الملساء
- كاميرا أو هاتف بجودة عالية

طريقة حساب كمية الضرر:



نسبة الضرر أو التلف (%) = (المساحة المتضررة أو عدد النقاط التالفة ÷ إجمالي مساحة المسار أو عدد الوحدات) × 100

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- نوع المادة: بلاط إنترلوك - لون رملي

- **نوع التكسية:** مفصول بفواصل رملية
- **اسم الشركة:** غير مدون
- **الللاحظة الفنية:** تم رصد هبوط عرضي بعمق 4 سم في منتصف الممشي الرئيسي، مع كسر في 3 بلاطات، وتجمع ماء على مساحة 1.2 m^2 بعد الأمطار
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإزالة الجزء المتضرر، تسوية الأساس، إعادة تركيب البلاط، وضبط الميل العام للتصريف.

مثال تطبيقي لصياغة الللاحظة الفنية:



"في منتصف الممر الرئيسي، يوجد هبوط عرضي 4 سم أدى إلى كسر 3 بلاطات وتجمع مياه بمساحة 1.2 m^2 بعد الأمطار الأخيرة. يُوصى بإعادة تسوية المنطقة، تثبيت البلاط من جديد، وضبط الميل لمنع تكرار التجمعات المائية."

❖ البند السابع عشر: المسطحات الخضراء والتشجير



اسم البند: المسطحات الخضراء والتشجير

تعريف وشرح في: المسطحات الخضراء والتشجير هي العناصر النباتية التي تزرع في محيط المبنى لتوفير الراحة البصرية والبيئية.

تعتبر جزءاً أساسياً من تصميم الموقع العام لا لها من دور في:

- تحسين جودة الهواء
- تقليل درجة الحرارة
- تصريف مياه الأمطار بشكل طبيعي
- تحديد المسارات والحدود
- تعزيز المشهد الحضري العام

غير أن الإهمال في تنفيذ أو صيانة هذه المسطحات قد يؤدي إلى مشاكل إنشائية أو وظيفية مثل:

- تداخل الجذور مع الأرصفة
- تجمّع الماء في التربة
- انتشار الحشرات أو الرائحة الكريهة

تصنيف الأنواع:

الخصائص	النوع	العنصر
جذور قوية - تحتاج مسافة أمان من الأرصفة	ظل - زينة - حاجز بصري	الأشجار
قصيرة، تحتاج تقليم منتظم	ترزين - تحديد مسارات	الشجيرات
يحتاج ري منتظم وتصريف جيد	تغطية مسطحات	العشب الطبيعي
لا يحتاج صيانة مائية - حساس للحرارة	تغطية زخرفية	العشب الصناعي
دورية - تتطلب متابعة	ترزين وتلوين	الزهور الموسمية

المطلبات حسب الكود السعودي:



- **الكود - 201 SBC:** تنسيق الموقع العام

الحد المقبول:

- توزيع متوازن يمنع تداخل النباتات مع الأرصفة أو الفتحات

- جذوع الأشجار بعيدة بما لا يقل عن 1 م من البلاط أو التمديدات
- أنظمة ري مدفونة أو منظمة وغير مكشوفة
- خلو المساحات من الحفر، الأعشاب الضارة، أو النباتات الجافة
- تصريف جيد للياه الري أو الأمطار

الحد المرفوض:

- جذور رافعة للبلاط أو ملائقة للمنشآت
- نمو عشوائي يعيق المرور أو يحجب الرؤية
- بئر مياه راكدة أو روائح كريهة
- نباتات جافة أو ميتة لم يتم استبدالها
- انسداد في مصارف الأرض الزراعية


آلية الفحص الظاهري:

- السير حول كامل المسطحات وتقييم شكل النبات ووظيفته
- ملاحظة أماكن التقاء الزرع مع الرصيف أو البلاط
- فحص مستوى التربة (هل توجد حفر؟ هل هناك انجراف؟)
- ملاحظة نظام الري: هل مكسوف؟ هل يتسبب بتجمع ماء؟
- تقييم توزيع النبات وتناسبه مع المساحة والاستخدام

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير المسطح من الأعلى والجانب لإظهار التناسق أو الغوضى
- تصوير جذور بارزة، مياه راكدة، أو تلف في الحواف
- توثيق نوع الزرع إن أمكن (طبيعي/صناعي - نوع النبات)

• ترميز الحالة:

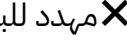- منسق 
- خلل موصعي 
- مهدد للبنية أو الاستخدام 

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- عصا اختبار تربة
- شريط قياس
- كشاف للرؤية في الزوايا أو المساء
- كاميرا أو هاتف

طريقة حساب كمية الضرر:

- أ. نسبة الضرر أو التأثير في الزراعة (%) = (عدد النقاط المتضررة أو المساحة المتأثرة ÷ إجمالي عدد النقاط أو مساحة الزراعة) × 100
- ب. عدد الأشجار المخالفة ÷ عدد الأشجار الكلي × 100

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع العنصر:** شجرة ظل - عشب طبيعي
- **مكان الزراعة:** حافة المرات
- **الملاحظة الفنية:** توجد جذور ممتدة من شجرة كبيرة على الحافة الشرقية للممشى، تسببت برفع البلاط وتكسره في 3 مواضع، كما أن منطقة العشب تعاني من تجمع ماء بعد الري
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بقص الجذور المتولدة أو استبدال نوع الشجرة، تسوية البلاط، وتحسين منسوب التربة لضمان تصريف المياه.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"جذور شجرة ظل ممتدة إلى المسار الشرقي مسببةً رفع وتكسر 3 بلاطات، مع ملاحظة تجمع مياه ري في منطقة العشب المجاورة. يُوصى بقص الجذور أو استبدال الشجرة، إعادة تسوية الرصيف، وتحسين تصريف المياه السطحية."

❖ البند الثامن عشر: الملاعب والساحات المفتوحة



اسم البند: الملاعب والساحات المفتوحة

تعريف وشرح في: تشمل الملاعب والساحات المفتوحة المساحات الخارجية المخصصة للأنشطة الترفيهية، الرياضية، أو الاجتماعية في محيط المبني. وتلعب هذه العناصر دوراً مهماً في الاستخدام اليومي، خاصة في النشاطات التعليمية والمرافق المجتمعية.

- تُعد سلامة هذه الساحات وكفاءة تنفيذها من أولويات الفحص، لا لها من تأثير

مباشر على:

- راحة المستخدمين
- تقليل خطر الانزلاق أو الإصابة
- الحفاظ على استدامة التكسية والأرضية
- منع تجمع المياه والتآكل

تصنيف الأنواع:



النوع	الاستخدام	نوع التكسية
ملعب مفتوح	أنشطة رياضية عامة (جري - تجمع)	خرسانة ملساء - بلاط خشن - إنترلوك
ملعب رياضي	كرة قدم - طائرة - سلة	عشب صناعي - أرضية مطاطية - إسفلت مخصص
ساحة أنشطة صباحية	مدارس - مجمعات	بلاط أسماني - حجر - إنترلوك
ساحة ترابية	فراغات جانبية غير مجهزة	تربة خام - تحتاج تسوية أو تشجير

المطلبات حسب الكود السعودي:



- **الកود - SBC 201: الموقع العام**

الحد المقبول:

- أرضية مستوية وآمنة للحركة
- تصريف فعال يمنع تجمع الماء
- خلو التكسية من التآكل أو الانزلاق
- تحديد واضح لحدود الملاعب والمساحات

- توافق التكسية مع نوع الاستخدام (رياضي - عام - مشاة)

الحد المرفوض:

- ميل أو هبوط يؤدي إلى تراكم مياه أو تعذر تكسية غير مخصصة (زلقة - متاكلة - متسلقة)
- فراغات بين البلاطات أو طبقات مطاطية منفصلة
- غياب تصريف أو تسوية غير كافية
- ساحة ترابية مكشوفة في منطقة نشاط



آلية الفحص الظاهري:

- المشي على كامل الساحة لتحديد مستوى الاستواء والانزلاق
- فحص أماكن التقاء البلاط أو التكسية المختلفة
- البحث عن شقوق، تجاويف، ميل غير مريح أو مواد مفكرة
- ملاحظة وجود تصريف مائي فعال من عدمه
- تقييم وضوح حدود المساحة ووظيفتها

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير الساحة بالكامل (زاوية بانورامية)
- تصوير الضرر أو التجمع المائي من مستوى النظر
- توثيق نوع التكسية وموقعها بالنسبة للمرافق الأخرى

• ترميز الحالة:

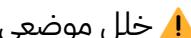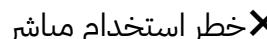-  صالحة وآمنة
-  خلل موصعي
-  خطير استخدام مباشر

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- ميزان ماء - كرة لاختبار التدحرج
- شريط قياس (للميل أو الفجوة)
- كشاف - عصا مستقيمة
- كاميرا

طريقة حساب كمية الضرر:

$$\text{نسبة الضرر أو عدم الاستواء (\%)} = \frac{\text{(المساحة المتضررة أو عدد الواقع غير المستوية)}}{\text{إجمالي مساحة الساحة أو عدد النقاط}} \times 100$$

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع الأرضية:** أرضية خرسانية ملساء - عشب صناعي
- **نوع الاستخدام:** ساحة أنشطة صباحية
- **الملاحظة الفنية:** يوجد هبوط عرضي في وسط الساحة بمقدار 3 سم على امتداد 2.5 م، مع تجمع مياه راكدة بعد الري، وظهور شروخ سطحية متعرجة
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإعادة تسوية المنطقة، تحسين التصريف، ومعالجة الشروخ بالتكسيّة أو تقوية التربة حسب نوع الاستخدام.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"هبوط في وسط ساحة الأنشطة بمقدار 3 سم تسبب في تجمع مياه بمساحة تقارب 1.5 م²، مع ظهور شروخ سطحية في طبقة الخرسانة. يُوصى بإزالة المنطقة المتضررة، إعادة التسوية، ومعالجة التكسيّة لضمان سلامة الاستخدام".



❖ البند التاسع عشر: المظلات الثابتة والمتحركة

اسم البند: المظلات الثابتة والمتحركة

تعريف وشرح في: تُستخدم المظلات لتوفير الظل والحماية من العوامل المناخية كالشمس والأمطار في الواقع الخارجية مثل:

- مداخل المبني
- مواقيف السيارات
- الساحات المفتوحة
- ملاعب الأطفال
- أماكن الجلوس والتجمع

- تُعد المظلات من عناصر السلامة البصرية والوظيفية في التصميم الخارجي، ويسبب ضعف تنفيذها أو صيانتها مخاطر مباشرة على المستخدمين.

▪ تصنیف الأنواع:

المواد الشائعة	الاستخدام	النوع
هيكل معدني + ألواح بلاستيكية أو قماش مشدود	تغطية دائمة للممرات والمواقوف	مظلات ثابتة
هيكل خفيف + قماش + نظام سحب يدوي أو كهربائي	جلسات خارجية أو مساحات مرنة	مظلات متحركة
خرسانة - معدن - بلاطات مائدة	تصميم معماري دائم	مظلات مدمجة في البناء

▪ المتطلبات حسب الكود السعودي:

- الكود المعتمد - SBC 201: المعايير المعمارية للموقع العام

✓ الحد المقبول:

- ثبات هيكل المظلة وعدم وجود ميل أو تآكل
- سلامة التغطية وخلوها من التمزق أو الترهل
- ارتفاع كافٍ للحركة (لا يقل عن 2.2 م في مناطق المشاة)
- عدم تأثيرها على المسارات أو الفتحات أو التصريف
- وجود صرف مدمج أو ميل لتصريف المياه من سطح المظلة

الحد المرفوض:

- أعمدة مائلة أو متآكلة
- غطاء متهالك أو مفكوك أو متتسخ
- خلل في المفصلات أو نظام السحب (للمظلات المتحركة)
- تجمع مياه على سطح المظلة
- تساقط قطرات ماء على المرات بسبب سوء الميل أو التثبيت

آلية الفحص الظاهري:

- التحقق من استقامة وثبتات الهيكل
- تقييم حالة الغطاء (تمزق، ترهل، تقشر، اصفرار)
- تجربة حركة السحب (للمظلات المتحركة)
- فحص نقاط التثبيت الأرضية أو الجدارية
- البحث عن أثر لتجمع مياه أو صدأ أو انزلاق

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير المظلة من الأمام والجانب العلوي
- تصوير نقطة الخلل مثل: تمزق - اهتزاز - صدأ
- توثيق مكان المظلة (مدخل - جلسة - ساحة)

ترميز النتيجة:

- مطابقة ✓
- خلل موصعي !
- خطير حركي أو وظيفي ✗

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- شريط قياس
- عصا اختبار التثبيت
- مفك أو أداة شد بسيطة
- كشاف ضوء (لفحص السطح أو الحواف)
- كاميرا أو هاتف

طريقة حساب كمية الضرر:

نسبة المظلات المتضررة أو أجزائها (%) = (عدد المظلات المتضررة أو أجزائها ÷ إجمالي عدد المظلات أو أجزائها) × 100


آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع المظلة:** مظلة قماشية ثابتة على هيكل معدني
- **نوع التثبيت:** قواعد خرسانية + وصلات معدنية
- **الملاحظة الفنية:** تم رصد تمزق في الغطاء القماشي بطول 1.4 م، واهتزاز في العمود الخلفي الأيسر عند اختبار الثبات اليدوي، ووجود تجمع ماء عند الحافة الشرقية
- **التصوية الهندسية:** يُوصى باستبدال الغطاء، فحص نقاط التثبيت وإعادة شدّها، وتصحيح ميل المظلة لضمان تصريف المياه.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"تظهر مظلة قماشية في الساحة الغربية بتمزق طولي بطول 1.4 م، واهتزاز في العمود الخلفي الأيسر. مع تجمع مياه على الحافة الشرقية. يُوصى بإزالة الغطاء المتضرر، إعادة شد التثبيت، وتصحيح الميل لضمان التصريف الآمن".

❖ البند العشرون: مراافق الجلوس والتجمع

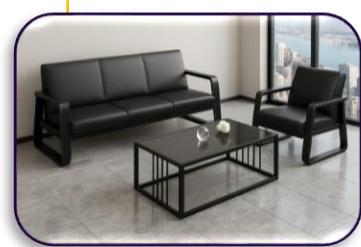

اسم البند: مراافق الجلوس والتجمع



تعريف وشرح في: تُعد مراافق الجلوس والتجمع جزءاً أساسياً من تصميم المواقع العام، وهي مصممة لتوفير الراحة، الانتظار، أو التفاعل الاجتماعي في البيئات التعليمية وال العامة. وجود هذه المراافق بشكل مريح وآمن يعزز تجربة المستخدمين ويفسر عنابة الموقع بجودة الحياة الخارجية.

▪▪▪ تصنیف الأنواع:

المواد الشائعة	الاستخدام	النوع
معدن - خشب - بلاستيك	انتظار - استراحة	مقاعد فردية
خرسانة - حجر - أسطح مكسوّة	تجمعات - حصص خارجية - مناسبات	جلسات جماعية
مع مظلات - تحت أشجار - ضمن بناء	الجلوس في الأجراء المسمّة	جلسات مظللة
حجر + تكسية	اندماج بصري ووظيفي	جلسات مدمجة مع أحواض الزراعة

المطلبات حسب الكود السعودي:



- الكود المعتمد - SBC 201: الموقع العام

✓ الحد المقبول:

- استقرار الهيكل وثبتته بالأرض أو الجدران
- خلو السطح من التشققات أو الزوايا الحادة
- تناسب الارتفاع والعمق مع الاستخدام المريح
- توزيع منطقي لا يعيق الحركة
- وجود مظلة أو تظليل مناسب في المناطق المكشوفة

✗ الحد المرفوض:

- خلخلة في التثبيت أو اهتزاز عند الجلوس
- مواد زلقة أو قابلة للتأكل
- مقاعد مائلة أو مهترئة

- تراكم مخلفات أو تداخل غير مدروس مع المسارات
- غياب المظلات في الواقع المشمسة


آلية الفحص الظاهري:

- تجربة الجلوس لاختبار الثبات والراحة
- فحص الأرجل والدعائم (معدن - حجر - قواعد)
- التحقق من خلو الزوايا من التلف أو البروزات
- ملاحظة العلاقة بين الجلسة والممرات المحيطة
- تقييم وجود مظلة أو شجرة تؤمن الظل

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير الجلسة من زاويتين (أمامية - جانبية)
- تصوير نقطة الخلل (كسر - صدأ - ارتخاء - انزلاق)
- توثيق المواد ونوع الجلسة

• ترميز الحالة:

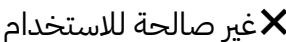- جلسة آمنة 
- تحتاج صيانة 
- غير صالحة للاستخدام 

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- شريط قياس (للارتفاع - العمق)
- مفك - عصا اختبار للتثبيت
- كشاف - كاميرا

طريقة حساب كمية الضرر:

$$\text{نسبة الم Rafiq المضررة أو غير الآمنة (\%)} = \frac{\text{(عدد الم Rafiq المضررة أو غير الآمنة}}{\text{إجمالي عدد الم Rafiq}} \times 100$$

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع الجلسة:** مقعد فردي من الحديد والسطح الخشبي
- **طريقة التثبيت:** مثبت على قاعدة خرسانية
- **الملاحظة الفنية:** المقعد رقم 4 يهتز بشكل ملحوظ عند الجلوس، وتوجد شروخ على سطحه الخشبي بطول 30 سم، ولا توجد مظلة فوقه في منطقة مشمسة

- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإعادة تثبيت المقعد، إصلاح أو استبدال سطح الجلوس، وتركيب مظلة دائمة أو إعادة توجيه الموضع نحو تظليل طبيعي.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"مَقْعِدٌ فَرْدِيٌّ يَهْتَرُّ عِنْدَ الْجَلْوَسِ وَتَظَهُّرُ بِهِ شَرْوَخٌ فِي السُّطْحِ الْخَشِيِّ بِطُولِ 30 سُمًّا، كَمَا أَنَّهُ يَقْعُدُ فِي مَنْطَقَةٍ مَشْمَسَةٍ بِلَا مَظَلَّةٍ. يُوصَى بِتَثْبِيتِ الْمَقْعِدِ، إِصْلَاحِ السُّطْحِ، وَتَرْكِيبِ مَظَلَّةٍ دَائِمَّةٍ لِضَمَانِ رَاحَةِ الْمُسْتَخْدِمِينَ وَسَلَامَتِهِمْ.".

❖ البند الحادي والعشرون: الطرق الداخلية والأسفلت



اسم البند: الطرق الداخلية والأسفلت



تعريف وشرح في: الطرق الداخلية هي المسارات المخصصة لحركة المركبات داخل حدود الموقع العام للمبنى، وتشمل ممرات القيادة، مواقف السيارات، الدوارات، ومناطق التحميل والتزييل. وينفع معظمها بطبقات إسفلтиة أو خرسانية مصممة لتحمل الأحمال الخفيفة والمتوسطة.

- **تُعد صيانة الطرق الداخلية عاملًا رئيسيًا في:**

- ضمان انسيابية حركة المركبات
- منع تأكل البنية التحتية السطحية
- تقليل حوادث الناتجة عن الحفر أو التشققات
- حماية عناصر التصريف الأرضي

تصنيف الأنواع:

المواد الشائعة	الاستخدام	النوع
طبقة إسفلтиة - خرسانة	حركة المركبات والمناورة	الطرق الداخلية
بلاط خرساني - إسفلت	توقف المركبات	الموقف
خرسانة عالية المقاومة	خدمة وصيانة	مناطق تحميل وتنزيل
إسفلت - حجر طبيعي	تنظيم حركة المرور	الدورات الداخلية

المطلبات حسب الكود السعودي:



- **الكود 701 + SBC 201: أعمال الطرق والصرف**

الحد المقبول:

- خلو الطريق من الحفر والشقوق العريضة
- سطح مستوٍ وغير متزلق
- وجود ميول لتصريف المياه
- دهانات مرورية واضحة وحدود جانبية سليمة
- عدم وجود عوائق أو مواد متسربة على السطح

الحد المرفوض:

- هبوط أو ارتفاع غير منظم
- حفر قطرها 10 < سم أو تشققات عرضية
- غياب أو طمس العلامات الأرضية
- تجمع مياه أو زيوت فوق السطح
- انفصال في طبقات الإسفلت

آلية الفحص الظاهري:

- السير البصري على امتداد الطريق أو المواقف
- فحص أماكن الانحدار والهبوط
- ملاحظة وجود تشققات، حفر، أو ازلالات
- التتحقق من وضوح العلامات الأرضية والدهانات
- مراقبة التصريف في حالة الأمطار

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير الطريق من زاويتين (امتداد – من الأعلى)
- تصوير الحفرة أو التشقق مع أداة قياس قطر أو عمق
- تصوير علامات المرور ومواقف السيارات
- توثيق نوع التكسية وموقع الضرر

ترميز الحالة: •

- سالك وآمن ✓
- خلل موصعي !
- خطير مروري محتمل ✗

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- شريط قياس
- عصا اختبار للهبوط
- ميزان ماء أو كرة اختبار للميلان
- كاميرا – كشاف

طريقة حساب كمية الضرر:

نسبة الواقع المتضررة (%) = $(\text{عدد أو مساحة الواقع المتضررة} \div \text{إجمالي طول أو مساحة الطريق}) \times 100$

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع التكسية:** طبقة إسفلتية - سطح خشن
- **نوع الاستخدام:** مدخل مركبات
- **الملاحظة الفنية:** يوجد هبوط بعمق 6 سم في المر الشمالي، مع تششقق عرضي بطول 1.8 م، وطمس في دهان حدود الموقف
- **التصويم الهندسي:** يُوصى بإعادة رصف المنطقة المتضررة، معالجة التششقق بتقنية الحشو الساخن، وإعادة دهان العلامات الأرضية.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"هبوط في الطريق الإسفلتي بعمق 6 سم عند المدخل الشمالي مع تششقق عرضي بطول 1.8 متر وطمس جزئي للعلامات الأرضية. يُوصى بإعادة تسوية الطريق، معالجة التششققات، وتجديد دهان الحدود وفق مواصفات SBC."

❖ البند الثاني والعشرون : مداخل ومخارج المركبات



اسم البند: مداخل ومخارج المركبات



تعريف وشرح في: مدخل ومخارج المركبات تُعد نقاط الربط الحيوية بين الموقع العام للمبنى والطريق الخارجي، ويُعتمد عليها في تنظيم الدخول والخروج للزوار، الموظفين، وخدمات الطوارئ والصيانة.

- سوء تصمييمها أو صيانتها قد يؤدي إلى:

- ازدحام أو اصطدامات
- تأكل سريع للأسفلت
- تجمّع مياه
- صعوبة وصول سيارات الطوارئ

تصنيف الأنواع:

الخصائص	الموقع	النوع
واسع - مزود ببوابة أو حراسة	الواجهة العامة	مدخل رئيسي للزوار
أقل استخداماً - غالباً غير مغطى	منطقة الخدمات أو الصيانة	مدخل خلفي للخدمة
يفتح على الشارع - لا تعرّضه عوائق	خلفي أو جانبي	مخرج طوارئ للمركبات

المطلبات حسب الكود السعودي:



- **الកود 201 SBC :** كود التخطيط الحضري والموري المحلي

الحد المقبول:

- عرض مناسب لدخول وخروج المركبات بأمان
- أرضية خالية من الحفر أو الانحدارات المفاجئة
- تدرج مناسب للربط بين الرصيف والطريق
- خلو الموقع من الانزلاق أو تراكم الماء
- دهانات مرور واضحة وسهلة القراءة

الحد المرفوض:



- ميل شديد عند الربط بين الأسفلت والرصيف

- تعرج أو هبوط في البلاط أو الخرسانة
- بوابة غير متوافقة مع أبعاد المركبات
- غياب الإضاءة أو التوجيه البصري
- طمس أو اختفاء علامات الدخول والخروج

آلية الفحص الظاهري:



- السير أو القيادة البطيئة عبر المدخل والمخرج لاختبار النعومة
- فحص استواء الأرضية وجودة الدمج بين الشارع والرصف
- ملاحظة وجود حفر، ميلان مفترض، أو انزلاق
- التحقق من العلامات الأرضية، الإرشادية، والبوابات
- التأكد من عدم وجود عوائق مثل الحاجز أو الزراعة

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير المدخل/الخرج من الجهازين (خارجية - داخلية)
- تصوير نقطة الاتصال بين الأسفالت والرصيف
- توثيق العلامات المرورية أو غيابها

ترميز الحالة:

- ✓ آمن وسلس
- ! خلل متوسط
- ✗ غير مناسب وظيفياً

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- شريط قياس (للارتفاع أو الفرق في المناسيب)
- ميزان ماء - عصا اختبار
- كاميرا - كشاف ليلى

طريقة حساب كمية الضرر:



- أ. نسبة المدخل/الخارج غير المطابقة (%) = $\frac{\text{عدد المدخل}/\text{الخارج غير المطابقة}}{\text{إجمالي عدد المدخل}/\text{الخارج}} \times 100$
- ب. تقدير مساحة الضرر كنسبة من عرض/طول نقطة الدخول

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- نوع الاستخدام: مدخل رئيسي - رصف إسفلتي

- **اللحوظة الفنية:** وجود ميلان حاد بزاوية غير مريحة بين الرصيف والطريق، مع هبوط جزئي على الجانب الأيسر، وغياب دهان العلامات الإرشادية.
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإعادة تسوية الميل، ملء النقطة المنخفضة، وتجديد العلامات الأرضية لتأمين حركة المركبات.

مثال تطبيقي لصياغة اللحوظة الفنية:

"مدخل المركبات الرئيسي يعاني من ميل غير مريح عند الانتقال من الشارع إلى الرصيف، مع وجود هبوط جزئي على الحافة اليسرى وغياب للعلامات الأرضية. يُوصى بإعادة تسوية الربط، معالجة البوت، وتجديد العلامات لتحقيق السلامة المرورية".



❖ البند الثالث والعشرون: تصريف مياه الأمطار الخارجية

اسم البند: تصريف مياه الأمطار الخارجية



تعريف وشرح في: نظام تصريف مياه الأمطار هو المسؤول عن توجيهه وتجميع المياه السطحية الناتجة عن هطول الأمطار إلى شبكة الصرف المناسبة، ويُعد من أهم عوامل الحماية للموقع العام من:

- تجمع المياه الراكدة
- تأكل الطرق والممرات
- تسربات إلى داخل المبنى
- أخطار الانزلاق أو التعرّض
- يجب أن يكون النظام مصمّماً جيداً ويشمل مناهل، قنوات مفتوحة، مصائد أمطار، أو أغطية شبكيّة موزعة على كامل الموقع الخارجي.

❖ تصنيف الأنظمة:

المواد الشائعة	الشكل والاستخدام	النوع
حديد - PVC - شبك معدني	فوهات داخلية بممرات أو ساحات	مصارف أرضية (غاطسة)
خرسانة - حجر صناعي	مجاري على أطراف الأرصفة	قنوات سطحية مفتوحة
بلاستيك - صاج مجلفن	شبكة صرف تحت الأرض	أنظمة مجمعة لواقف

المطلبات حسب الكود السعودي:



- **الកود 201 , SBC 701** :

✓ الحد المقبول:

- وجود شبكة صرف منتظمة تغطي كامل الموقع
- فتحات تصريف محمية بأغطية مناسبة
- نظافة المصارف وخلوها من التراكمات
- ميل أرضية تؤدي نحو نقاط التصريف
- ربط المصارف بشبكة تصريف صحيحة

الحد المرفوض:

- انسداد أو اختفاء فوهات التصريف
- وجود تجمع مياه بعد أكثر من 24 ساعة من المطر
- تصريف المياه نحو المبنى بدلاً من الشارع
- وجود أغطية مكسورة أو بارزة
- تأكل في محيط الفوهات أو القنوات

آلية الفحص الظاهري:

- ملاحظة أماكن تجمع المياه أو آثار الطين
- فحص وجود فوهات أو قنوات ظاهرة ومنتظمة
- فتح الغطاء (إن أمكن) للتحقق من الانسداد أو النظافة
- اختبار تصريف بسيط باللائے عند الضرورة
- التتحقق من الميل العام للسطح باتجاه المصرف

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير الفتحة أو المصرف من الأعلى والجانب
- تصوير أماكن تجمع الماء أو القنوات المفتوحة
- توثيق وجود صدأ - انسداد - ميلان خاطئ

ترميز الحالة: •

- ي يعمل بكفاءة ✓
- بحاجة صيانة !
- لا ي العمل وظيفياً ✗

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- كشاف - عصا اختبار - مفك فتح غطاء
- شريط قياس - ميزان ماء
- كاميرا

طريقة حساب كمية الضرر:

- أ. نسبة المصادر المسدودة أو التالفة (%) = $\frac{\text{عدد المصادر المسدودة أو التالفة}}{\text{إجمالي عدد نقاط التصريف}} \times 100$
- ب. نسبة المساحة التي تعاني من تجمع مياه ÷ المساحة الكلية

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع النظام:** مصرف أرضي بشبك حديدي - قناة مفتوحة
- **الملاحظة الفنية:** انسداد كامل في مصرف الساحة الخلفية، مع تجمع مياه راكدة بمساحة 3 m^2 ، وغطاء مكسور بزاوية المصرف.
- **الوصية الهندسية:** يُوصى بتنظيف المصرف بالكامل، استبدال الغطاء المكسور، وضبط ميل الأرضية باتجاه نقطة التصريف.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"تجمع مياه راكدة بمساحة 3 m^2 في الساحة الخلفية بسبب انسداد في مصرف أرضي، مع وجود غطاء مكسور في زاوية القناة. يُوصى بتنظيف المصرف، تغيير الغطاء، وضبط الميل الأرضي لتحسين كفاءة التصريف."



❖ الـبند الرابع والعشرون :البوابات الرئيسية

اسم البند: البوابات الرئيسية

تعريف وشرح في: البوابات الرئيسية تُعد واجهة الوصول الأساسية إلى الموقف، وُستخدم للتحكم في حركة دخول وخروج الأشخاص والمركبات.

وُتضمّن لتحقيق التوازن بين الوظيفة الأمنية والجمالية وسلامة الاستخدام، كما يجب أن تُراعي احتياجات الطوارئ، وأمان الطلاب في النشاطات التعليمية.

تصنيف الأنواع:

آلية التشغيل	الاستخدام	النوع
معدنية - كهربائية - مفصلية أو منزلقة	تحكم يدوي أو آلي للحركة اليومية	بوابة دخول وخروج مركبات
مفصلية - مزدوجة - إلكترونية	دخول أفراد (طلاب، موظفون، زوار)	بوابة مشاة
تعمل دائمًا باتجاه الدفع للخارج	خروج سريع في حالات الطوارئ	بوابة طوارئ

المتطلبات حسب الكود السعودي:



- **الកود 201 SBC:** متطلبات الأمان والسلامة المحلية

الحد المقبول:

- فتح وإغلاق سلس بدون احتكاك
- خلو جسم البوابة من الصدأ أو الانبعاجات
- ثبات المفصلات أو القضبان أو المزالج
- وجود مانع ارتداد
- توافق عرض الفتحة مع حجم المركبات أو أعداد المشاة

الحد المرفض:

- بوابة مائلة أو غير مستقرة
- صوت احتكاك أو صرير قوي أثناء الفتح
- صدأ في القاعدة أو المفصلات
- عدم إغلاق محكم أو انفصال المزالج

عدم وجود باب طوارئ منفصل أو بوابة دفع خارجي

آلية الفحص الظاهري:

- اختبار الفتح والغلق أكثر من مرة
- ملاحظة الصوت أو المقاومة أثناء الحركة
- فحص المفصلات - نقاط التثبيت - أطراف البوابة
- التأكد من وجود إغلاق محكم أو قفل آمن
- تقييم توافق موقع البوابة مع حركة الدخول

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير البوابة من الأمام أثناء الإغلاق والفتح
- تصوير التفاصيل: المفصلات - القاعدة - أنظمة القفل
- توثيق موقع البوابة وعلاقتها بالمبني والواقف

ترميز الحالة:

- ✓ تعمل بكفاءة
- ! تحتاج ضبط
- ✗ غير صالحة وظيفياً أو غير آمنة

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- شريط قياس (العرض - الارتفاع - الفراغات)
- مفك أو عصا اختبار حركة
- كشاف - كاميرا

طريقة حساب كمية الضرر:

- أ. عدد البوابات المتأثرة ÷ إجمالي البوابات × 100
- ب. عدد نقاط الخلل (مفصلات - جسم - قفل) ÷ إجمالي النقاط لكل بوابة

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع البوابة:** بوابة معدنية مفصليّة - دخول مركبات
- **الملاحظة الفنية:** توجد مقاومة وصوت صرير قوي عند الفتح، مع وجود صدأ في القاعدة، وعدم إغلاق كامل بسبب خلل في القفل.
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بتشحيم المفصلات، إزالة الصدأ، إعادة ضبط مزلج الإغلاق أو استبداله، لضمان الاستخدام الآمن والسلس.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"بوابة الدخول المعدنية للمركبات تُصدر صوت صفير عند الفتح وتنظر مقاومة بسبب تأكل في المفصلات السفلية، كما لا تُغلق بإحكام. يُوصى بصيانة المفصلات، معالجة الصدأ، وإعادة ضبط نظام الإغلاق".



❖ البند الخامس والعشرون: السور الخارجي

اسم البند: السور الخارجي



تعريف وشرح في: السور الخارجي هو العنصرـ العماريـ والوظيفي الذي يحيط بالموقع، ويعمل على تحديد الحدود الفاصلة، وتوفير الأمان، والخصوصية، والاتضباط البصري للمبني والمراافق. تُعد سلامة السور من الناحية الإنشائية والوظيفية من أهم عناصر التقييم الظاهري، لا قد يُسبّبه أي خلل فيه من مخاطر أمنية أو إنشائية مباشرة.

تصنيف الأنواع:

الاستخدام	المادة	النوع
حماية كاملة - خصوصية تامة	خرسانة مصممة أو مفرغة	سور خرساني
مناطق صناعية أو مؤقتة أو مفتوحة جزئياً	شبك حديدي - سياج سلكي معدني	سور شبكي معدني
جمالي + أمني - في المدارس والمباني السكنية	حجر/خرسانة + شبكة علوية	سور مركب

المطلبات حسب الكود السعودي:



الកود 304 SBC 201 + SBC 304: إنشائي

الحد المقبول:

- ارتفاع مناسب حسب الاستخدام (2.2 م غالباً أو أكثر للأمن)
- استقامة العناصر الرأسية وعدم وجود ميل
- خلو الجسم من الشروخ، الانفصالات أو التآكل
- ثبات القاعدة الخرسانية وتماسكها
- سلامة الحواف العلوية وعدم وجود مواد حادة أو قابلة للسقوط

الحد المرفوض:

- ميل واضح في جزء من السور
- شروخ رأسية أو مائلة بعرض يزيد عن 3 ملم
- تشققات في اللياسة أو انفصال في أجزاء من التكسية
- تآكل حديد التسلح أو صدأ ظاهر

- انهيار جزئي أو فراغات أو خلخلة عند القاعدة

آلية الفحص الظاهري:



- السير بمحاذاة السور وفحص الميل البصري
- الطرق الخفيف لتحديد التماسك أو وجود فراغات
- فحص الزوايا - القاعدة - الفواصل بين القطع
- ملاحظة وجود شروخ، تشققات، أو تموارات
- التحقق من غياب الفجوات أو المسامير المكسوقة

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير واجهة السور من زوايا متعددة
- تصوير التفصيات (الشروخ - نقاط الانفصال - القاعدة)
- توثيق الارتفاع، المادة، التغطية (طلاء - حجر - تركيبة)
- ترميز الحالة:

• سليم ✓

• خلل إنشائي موضعي !

• خطير إنشائي أو أمني ✗

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- شريط قياس (للطول والارتفاع)
- ميزان ماء - عصا اختبار للفراغات
- كاميرا أو هاتف
- كافاف للرؤية الليلية

طريقة حساب كمية الضرر:



$$\text{أ. نسبة الضرر في السور (\%)} = \left(\frac{\text{طول الجزء المتضرر من السور}}{\text{إجمالي طول السور}} \right) \times 100$$

ب. عدد الفجوات/الانفصالات ÷ عدد الفواصل أو القطاعات الكلية

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- نوع المادة:** سور خرساني مكسو بلياسة خارجية
- الملاحظة الفنية:** وجود شرخ رأسى بارتفاع 1.6 م وعرض 4 ملم في الجهة الغربية، مع ميل بسيط في الجزء العلوي، وتأكل طفيف في اللياسة السفلية

- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإجراء تقييم إنشائي، حقن الشرخ بمادة مرنة، إعادة اللياسة في المنطقة المتضررة، وفحص التماسك عند القاعدة.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"شَرخ رأسي بارتفاع 1.6 متر وعرض 4 ملم في سور خرساني بالجهة الغربية، مصحوب بميل بصري بسيط وتأكل في اللياسة السفلية. يُوصى بإجراء فحص إنشائي دقيق، ومعالجة الشرخ واللياسة، لضمان سلامة السور واستقراره."



05

المحور الخامس

تقييم الأنظمة الـ
كريائية
والميكانيكية والسباكة



المحور الخامس: تقييم الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والسباكية

❖ مقدمة المحور:

تُعد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والسباكية من أهم أنظمة التشغيل الحيوية لأي مبنى. تعتمد راحة المستخدمين وسلامة التشغيل وكفاءة استهلاك الطاقة بشكل مباشر على جاهزية هذه الأنظمة وكفاءتها. لذلك فإن الفحص الظاهري لهذه الأنظمة يمثل أداة أولية مهمة لرصد المؤشرات البصرية المبكرة لأي خلل أو تدهور محتمل.

يهدف هذا المحور إلى تدريب المشاركون على تقييم الحالة الظاهرية لهذه الأنظمة بأسلوب منهجي احترافي، يدعم اتخاذ القرار الفني بشأن الحاجة إلى الصيانة أو الإحالـة لفحص متخصص.

❖ أهداف المحور:

- تطوير مهارات الفحص البصري للأنظمة الكهربائية والميكانيكية والسباكية
- اكتشاف المؤشرات المبكرة للخلل أو الأعطال الوشيكة
- توثيق الملاحظات الفنية بطريقة منهجية احترافية
- إعداد توصيات فنية أولية قابلة للتنفيذ بناءً على الفحص الظاهري

❖ نطاق الفحص:

- يشمل هذا المحور تقييم العناصر التالية ضمن الفحص الظاهري للمبني:

1. الأنظمة الكهربائية

- اللوحات الكهربائية الداخلية والخارجية
- مفاتيح الإضاءة والمقابس الكهربائية (الأفياش)
- وحدات الإنارة الداخلية والخارجية
- كابلات التمديد الظاهرة

2. الأنظمة الميكانيكية

- وحدات التكييف (منفصلة ومركبة)
- المضخات والمعدات الميكانيكية المرتبطة بها

3. أنظمة السباكة


- تمديبات السباكة الظاهرة
- خلاتات المياه والحنفيات
- دورات المياه (مراحيض، مغاسل، شطافات)
- مصارف الأرضيات والسيوفونات
- خزانات المياه (علوية وسفلى)

▪ سخانات المياه

❖ المنهجية المعتمدة للفحص في هذا المحوّر:

- التعريف الفني لكل عنصر
- استعراض أنواع العنصر المختلفة
- المتطلبات الفنية حسب الكود السعودي SBC المناسب
- آلية الفحص الظاهري بدون أدوات تخصصية معقدة
- أسلوب التصوير والتوثيق البصري الصحيح
- الأجهزة والأدوات البسيطة المساعدة
- طريقة حساب كمية الضرر
- آلية صياغة الملاحظة الفنية بدقة واحترافية
- مثال تطبيقي لكل بند يساعد على بناء تقرير الفحص العملي

❖ الـبـند الأول: اللـوحـات الكـهـرـيـائـية الدـاخـلـيـة والـخـارـجـيـة

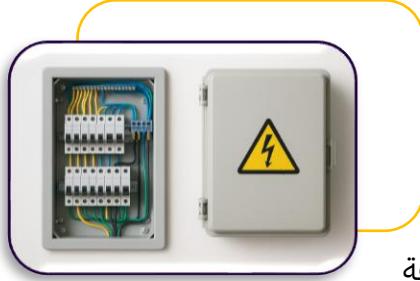

اسم البند: اللـوحـات الكـهـرـيـائـية الدـاخـلـيـة والـخـارـجـيـة

تعريف وشرح في: اللـوحـات الكـهـرـيـائـية هي وـحدـات

مـركـزـية تـقـوم بـتـوزـيع الكـهـرـيـاء دـاخـل المـبـنـى بـطـرـيـقـة مـنـظـمـة وـآمـنـة. تـحـتـوي الـلوـحة عـادـةً عـلـى قـوـاطـع حـمـاـيـة، مـفـاتـيـح رـئـيـسـيـة، مـوزـعـات تـيـار، وـقد تـشـمـل أـنـظـمـة تـحـكـم إـضـافـيـة.

- **تلـعـب اللـوحـات دـوـرـاً أـسـاسـيـاً فـي:**

- حـمـاـيـة الدـوـائـر الكـهـرـيـائـية مـن الأـحـمـال الزـائـدـة
- تـنـظـيم تـوزـيع الكـهـرـيـاء بـشـكـل صـحـيـح
- فـصـل التـيـار بـسـهـولة عـنـد الحاجـة لـلـصـيـانـة أو الطـوارـئ

تصـنـيف الـأـنـوـاع:

النوع	الموقع والاستخدام	الملحوظات
لوحة رئيسية	قرب مدخل الخدمة للمبنى	توزيع الكهرباء إلى اللوحات الفرعية
لوحة فرعية	داخل الغرف أو الطوابق	توزيع على الأحمال الفرعية (إنارة - مقابس)
لوحة خارجية معدنية	في محيط المبنى أو السور	تحمل العوامل الجوية - غالباً للمواقف أو الحدائق

المـتـطلـبات حـسـب الـكـوـد السـعـودـي:



- **الـكـوـد المعـتمـد - SBC 401: الـكـوـد الـكـهـرـيـائـي السـعـودـي**

الـحد الـمـقـبـول: ✓

- لوحة مغلقة بإحكام وخالية من التلف أو الصدأ
- تنظيم جيد للأسلاك الداخلية
- وجود ملصقات تعريفية واضحة لكل قاطع
- عدم وجود أصوات أو روائح غير طبيعية
- خلو المنطقة المحيطة من الرطوبة أو تسرب المياه

الـحد الـمـرـفـوض: ✗

- غطاء مفتوح أو مفقود
- أسلاك مكسورة أو غير محمية

- ملصقات غير موجودة أو تالفة
- علامات احتراق، سخونة زائدة، أو رائحة احتراق
- تسرب مياه بالقرب من اللوحة

آلية الفحص الظاهري:



- فحص الغطاء الخارجي بحثاً عن التآكل أو التلف
- فتح الغطاء (إن أمكن بأمان) للاحظة حالة التوصيلات
- التأكد من وجود الملصقات على القواطع الرئيسية
- فحص القواطع بحثاً عن مؤشرات حرارة أو تلف
- ملاحظة الروائح، الأصوات (أزيز، فرقعة)، أو تغيرات اللون

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير اللوحة من الأمام مغلقة
- تصوير الداخل (إذا أمكن فتحها بأمان)
- تصوير أي خلل ظاهر (صدأ، سلك مكسوف، ملصق مفقود)
- توثيق موقع اللوحة (داخلية - خارجية)

ترميز النتيجة:

• سليمة ✓

• ملاحظة بسيطة !

• ✗ خلل خطير أو خطر حريق

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- كشاف يدوي
- عصا قياس حرارة سطحية (غير تلامسية إن توفر)
- كاميرا أو هاتف دقيق التصوير

طريقة حساب كمية الضرر:



$$\text{نسبة الضرر في اللوحات أو القواطع} (\%) = \frac{\text{عدد اللوحات أو القواطع المتضررة}}{\text{إجمالي عدد اللوحات أو القواطع}} \times 100$$

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- **نوع اللوحة:** لوحة توزيع فرعية داخلية
- **مكان التركيب:** غرفة كهرباء الطابق الأرضي

- **اللحوظة الفنية:** الغطاء مائل وغير مثبت بالكامل، وجود أسلاك مكشوفة في الجهة العلوية للوحة، وغياب الملصقات التعريفية على القواطع.
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإعادة تثبيت الغطاء، تنظيم التوصيلات الداخلية باستخدام دكتات حماية مناسبة، وتركيب ملصقات تعريفية لكل قاطع وفق اشتراطات SBC 401.

مثال تطبيقي لصياغة اللحوظة الفنية:



"لوحة توزيع فرعية داخل غرفة الكهرباء في الطابق الأرضي تعاني من غطاء غير مثبت بالكامل، مع ظهور أسلاك مكشوفة وعدم وجود ملصقات تعريفية للقواطع. يُوصى بإجراء صيانة فورية تشمل تثبيت الغطاء وتنظيم التوصيلات وتركيب الملصقات طبقاً لطلبات الكود الكهربائي السعودي SBC 401."

❖ البند الثاني : مفاتيح الإضاءة والمقابس الكهربائية



اسم البند: مفاتيح الإضاءة والمقابس الكهربائية (الأفياش)

تعريف وشرح في: تُعد المفاتيح والمقابس الكهربائية نقاط الاستخدام المباشرة للتيار داخل المبنى، وهي الرابط الظاهري بين التمديدات الكهربائية والبنية التشغيلية للمكان.

- سوء تنفيذ هذه النقاط أو تلفها يُعد من أكثر مسببات الحوادث الكهربائية

شيوعاً، مثل:

- الصعق الكهربائي
- الحرائق
- تلف الأجهزة
- ضعف كفاءة النظام الكهربائي

ولذلك، فإن التوزيع السليم، والسلامة البصرية، ومطابقة حجم التمديد للوظيفة، جميعها عناصر يُقيّمها الفاحص الظاهري بدقة.

▪ ▪ ▪ تصنيف الأنواع:

موقع التثبيت	الاستخدام	العنصر
بجوار الأبواب - في الزوايا	تشغيل الإنارة المحلية	مفاتيح الإضاءة
على الجدران - فوق الأسطح - في الحمامات	تغذية الأجهزة الكهربائية	مقابس الطاقة (أفياش)
في موقع استراتيجية حسب الاستخدام	تشغيل تكييف، سخانات، مراوح	مفاتيح التحكم الخاصة

• العلاقة مع الوظيفة وحجم التمديد:

- يجب أن يتناسب عدد المفاتيح والمقابس ومواقعها مع استخدام الفراغ (صف دراسي، مطبخ، حمام، مخزن) ..
- حجم التمديد الداخلي يجب أن يتتطابق مع الحمل الكهربائي:
 - 2.5 ملم للأحمال الخفيفة (إضاءة - أفياش عادية)
 - 4 ملم لوحدات التكييف
 - 6 ملم للسخانات أو الأحمال العالية

- وجود سلك التأريض (أخضر/أصفر) ضروري لضمان السلامة في أي تركيب مقبس كهربائي

المتطلبات حسب الكود السعودي:

- الكود المعتمد - **SBC 401: الكود الكهربائي السعودي**

الحد المقبول: ✓

- تغطية كافية للفراغ بعدد نقاط مناسب
- تثبيت مستوٍ ومحكم للمفتاح/المقبس
- خلو الوجه من الشروخ أو التصبغات
- وجود حماية من الماء في الواقع الرطبة
- وجود تأريض ظاهر داخل التوصيل

الحد المرفوض: ✗

- مقبس متخلخل أو مفوكك
- تشقق أو كسر في الغطاء أو الإطار
- احتراق ظاهر أو آثار سخونة
- استخدام غير سليم لحجم السلك (مثلاً: سلك 2.5 ملم لتغذية سخان)
- غياب سلك التأريض أو وجوده مفصولاً

آلية الفحص الظاهري:

- الضغط اليدوي على المفتاح أو المقبس لاختبار ثبات التثبيت
- فحص الغطاء والإطار بحثاً عن أي تلف، احتراق، ميل، أو روائح غير طبيعية
- فتح الغطاء الأمامي (إن أمكن وبأمان) لللاحظة:
 - قطر السلك الداخلي (تقديرياً: 2.5 / 4 / 6 ملم)
 - وجود سلك التأريض وثباته ضمن التوصيلات
 - خلو التوصيلات من شدة التقشير أو الانكشاف
- ملاحظة توافق موقع التركيب مع طبيعة الفراغ (حمام = حماية من الماء، مطبخ = ارتفاع مناسب)
- التأكد من توزيع القابس واللفاتيح بطريقة تغطي الاستخدام المتوقع للفراغ

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير العنصر بشكل واضح من الأمام ومن الزاوية
- تصوير الأضرار (كسر، احتراق، انفصال، تلف في الأسلاك)

- توثيق الموضع (مطبخ - صف - حمام...)
- **ترميز الحالة:**

▪ سليم ✓

▪ يحتج متابعة !

▪ ✗ خطر كهربائي أو مخالف للكود

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- كشاف يدوى
- عصا اختبار الثبات
- شريط قياس (للارتفاع من الأرض)
- مفك صغير لفتح الغطاء الأمامي
- كاميرا أو هاتف للتوثيق

طريقة حساب كمية الضرر:

نسبة النقاط غير المطابقة (%) = (عدد النقاط غير المطابقة ÷ إجمالي عدد النقاط) × 100

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع العنصر:** مقبس كهربائي ثلاثي
- **الموضع:** مطبخ تحضيري بالدور الأرضي
- **الملاحظة الفنية:** المقبس متخلخل وغير مستوٍ، مع كسر طولي في الغطاء، وعند فتح الغطاء تبين استخدام سلك بقطر 2.5 ملم لتغذية سخان 2000 واط، كما لا يوجد تأريض متصل
- **التصوية الهندسية:** يُوصى بتشييت المقبس بشكل سليم، استبدال الغطاء، تعديل التمديد باستخدام سلك بقطر 6 ملم، وربط التأريض وفق اشتراطات SBC 401.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"مقبس كهربائي ثلاثي في مطبخ تحضيري غير مثبت بإحكام، يظهر كسر طولي في الغطاء، وبفحص بسيط تبين استخدام سلك 2.5 ملم بدلاً من 6 ملم لسخان كهربائي دون وجود تأريض متصل. يُوصى بتعديل التمديد وربط التأريض واستبدال الغطاء وفقاً لطلبات الكود الكهربائي السعودي SBC 401."



❖ البند الثالث: وحدات الإنارة الداخلية والخارجية

اسم البند: وحدات الإنارة الداخلية والخارجية

تعريف وشرح في: وحدات الإنارة هي نقاط الإضاءة المثبتة في الأسقف أو الجدران أو الأرضيات، وتُعد من أهم مكونات الراحة البصرية والسلامة في أي مبنى.

- تتأثر جودة الإنارة بعوامل تتعلق بـ:

- نوع وحدة الإضاءة (فلورسنت - LED - كشاف..)
- حالة التثبيت والأخذ الكهربائي
- وجود الغطاء الواقي وعدسته
- مناسبة القدرة الضوئية لمتطلبات الفراغ

أي تلف في وحدة الإنارة أو ضعف في شدتها يُعد مؤشراً لخلل كهربائي أو نقص في الصيانة، وقد يُسبب مخاطر تشغيلية خاصة في الممرات، السلالم، والمناطق الخارجية.

▪▪▪ تصنیف الأنواع:

الثبات الشائع	الموقع	النوع
سقفية أو جدارية	صفوف، مكاتب، غرف	وحدات إنارة داخلية
جدارية أو متولدة	ممرات ممرات	كشافات ممرات
على الأبواب أو الزوايا	مخارج - سلم	إنارة طوارئ
مثبتة على جدار أو عمود	واجهات - مواقد	كشافات خارجية
متولدة من السقف	قاعات، استقبال	وحدات معلقة أو ديكورية

المطالبات حسب الكود السعودي:



- **الកود - SBC 401: الكود الكهربائي السعودي**

• معايير الإنارة العامة

- إضاءة كافية
- توزيع منتظم
- توافق مع نوع الاستخدام

الحد المقبول: ✓

- وحدة مثبتة بإحكام في مكانها
- غطاء نظيف وغير متشقق أو متراكم عليه غبار
- وحدة إنارة عاملة أو مستبدلة بديل مطابق
- التوزيع يغطي كامل الفراغ
- مناسبة للموقع الخارجي = مقاومة ماء

الحد المرفوض: ✗

- كسر أو فقدان للغطاء أو العدسة
- إنارة لا تعمل في موقع حرج (مخارج، سلالم...)
- وحدة متذليلة أو مهزوزة
- إنارة غير مناسبة (إضاءة ضعيفة - وهج مفرط - توزيع غير كافٍ)
- استخدام وحدة داخلية في موقع خارجي بدون حماية

آلية الفحص الظاهري:



- تشغيل الإنارة والتأكد من عمل جميع النقاط
- ملاحظة إن كان الضوء كافٍ أم ضعيف أو متقطع
- فحص حالة الغطاء، العدسة، أو جسم الوحدة من الكسر أو الأصفار
- ملاحظة توزيع الضوء على المساحة (هل توجد زوايا مظلمة؟)
- التحقق من ثبيت الوحدة (خاصة الخارجية أو المعلقة)

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير الإنارة في وضع التشغيل (إن أمكن)
- تصوير الكسر أو التساقط أو الظلام في المنطقة المغطاة
- تصوير موقع الوحدة (ممر، ساحة، صف...)

ترميز الحالة:

- إنارة فعالة ✓
- خلل موضعي !
- ✗ ضعف أمان أو خلل وظيفي

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- كشاف يدوي (للمقارنة أو الكشف البديل)
- شريط قياس (ارتفاع التثبيت)

- كاميرا - أحياناً جهاز لقياس شدة الإضاءة (إن توفر)

طريقة حساب كمية الضرر:

نسبة وحدات الإنارة المتضررة أو غير العاملة (%) = (عدد وحدات الإنارة المتضررة أو غير العاملة ÷ إجمالي عدد وحدات الإنارة في الفراغ) × 100

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع الوحدة:** كشاف LED جدار خارجي
- **الموقع:** على مدخل الطوارئ الجنوبي
- **الملاحظة الفنية:** الكشاف غير عامل بالكامل، ويوجد صدأ واضح في جسمه المعدني، كما أن الغطاء البلاستيكى مفقود، مما يعرضه للتلف عند المطر
- **التوصية الهندسية:** يُوصى باستبدال الوحدة بكشاف مقاوم للعوامل الجوية بدرجة IP مناسبة، والتأكد من التوصيل الآمن وفق اشتراطات SBC 401.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"كشاف إنارة مثبت على مدخل الطوارئ الجنوبي لا يعمل، ويبهر عليه صدأ شديد في جسمه مع فقدان غطاء الحماية، مما يجعله غير صالح للاستخدام. يُوصى باستبداله بوحدة مقاومة للماء والحرارة بدرجة IP66 وربطها بنقطة تغذية مؤمنة".

❖ البند الرابع : كابلات التمديد الظاهرة



اسم البند : كابلات التمديد الظاهرة



تعريف وشرح في: الكابلات الظاهرة هي تلك التمديدات الكهربائية المكشوفة التي تكون خارج الجدران أو مثبتة على الأسقف، وستستخدم في التمديدات السطحية، أو عند تفزيذ تعديلات بعد الإنشاء، أو في الواقع التقنية والمساعدة (غرف الكهرباء، المستودعات، الساحات...).

- **تعد مراقبة الكابلات الظاهرة مؤشرًا مهمًا على جودة التنفيذ والسلامة الكهربائية، إذ أن:**

- أي تلف في العزل قد يؤدي إلى تماس كهربائي
- أي ميل أو ارتفاع في التثبيت قد يعرض الكابل للكسر أو الانقطاع
- مرور الكابلات فوق مصادر حرارة أو ماء قد يشكل خطراً حقيقياً

▪ تصنیف الأنواع:

الموقع	الاستخدام	النوع
وحدات التكييف - المضخات	وحدات التكييف - المضخات	كابلات مزنة
إنارة - أفياش	إنارة - أفياش	كابلات داخل مواسير
وصلات مؤقتة - أعمال غير نظامية	وصلات مؤقتة - أعمال غير نظامية	كابلات حرة بدون حماية

▪ المتطلبات حسب الكود السعودي:



- **الកود المعتمد - SBC 401: الكود الكهربائي السعودي**

✓ الحد المقبول:

- كابل موضوع داخل مواسير أو قنوات بلاستيكية
- تثبيت مستقر على الجدار أو السقف دون ترهل
- مسار منظم دون تقاطعات غير مبررة
- بعد مناسب عن مصادر الحرارة أو الماء
- وجود حماية ميكانيكية في الأماكن المكشوفة أو التي تُستخدم فيها عربات أو أدوات صيانة

الحد المرفوض:

- كابل مكشوف بدون حماية
- تثبيت مرتفع أو سقوط بعض المشابك
- عبور فوق فتحات تهوية أو تمديدات مياه
- تشقق أو انكشاف عزل الكابل
- وجود توصيلات مرتجلة خارج علبة التوصيل

آلية الفحص الظاهري:

- تتبع مسار الكابل بالعين وتوثيق حالته
- ملاحظة وجود أي ارتخاء، سقوط، أو تآكل في الغلاف
- فحص نقاط التوصيل والربط: هل هي داخل صندوق محمي؟
- التأكد من ارتفاع الكابل عن الأرض بما يمنع التعثر
- مراقبة مرور الكابلات من قرب وحدات حرارية أو رطبة

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير المسار الكامل للكابل الظاهر
- تصوير موضع الخلل (تشقق - سقوط - عبور غير آمن)
- تصوير موقع العنصر بالنسبة للأبواب، الأجهزة، الأرضية

ترميز الحالة: •

- ✓ منظم وآمن
- ! بحاجة تحسين
- ✗ يشكل خطراً كهربائياً

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- كشاف يدوي (للأسقف أو الأماكن المغلقة)
- عصا اختبار الثبات أو الارتفاع
- شريط قياس - كاميرا

طريقة حساب كمية الضرر:

$$\text{نسبة الواقع المتضررة أو المقاطع المكسورة (\%)} = \frac{\text{عدد الواقع المتضررة أو المقاطع المكسورة}}{\text{إجمالي عدد المقاطع أو المسارات}} \times 100$$

آلية صياغة الملاحظة الفنية:


- نوع الكابل: كابل مرن ممدد بدون غلاف حماية

- **الموقع:** فوق باب غرفة الصيانة
- **الللاحظة الفنية:** الكابل ممدد بشكل عشوائي دون مواسير، ويتدلى بشكل خطير، مع وجود نقطة توصيل غير محمية عند نهايته
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإعادة تمديد الكابل داخل مواسير محكمة التثبيت، ودمج التوصيات داخل علب كهربائية محمية وفق اشتراطات SBC 401.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"تمديد كابل مرن فوق باب غرفة الصيانة دون قناة حماية، ويتدلى بشكل عشوائي مع نقطة توصيل مكسوقة في نهايته. يُوصى بإعادة التمديد داخل مواسير محمية وتثبيت التوصيات داخل صندوق كهربائي لمنع الخطأ".

❖ البند الخامس: وحدات التكييف المنفصلة والمركبة

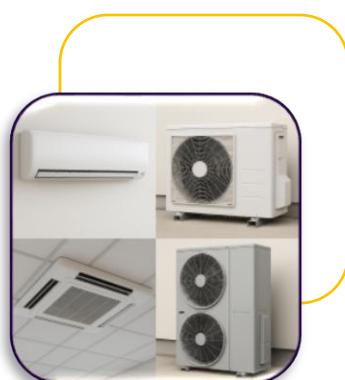

اسم البند: وحدات التكييف المنفصلة والمركبة ◆

 **تعريف وشرح في:** أنظمة التكييف تُعد من أهم مكونات راحة المستخدم داخل المبنى، سواء كانت وحدات منفصلة أو وحدات مركبة.

- تتطلب هذه الوحدات فحصاً ظاهرياً دوريًا لرصد المؤشرات التي قد تدل

على:

- ضعف الأداء الحراري
- تسرب مياه تكافث
- تراكم الأتربة
- اهتزاز أو صوت غير طبيعي
- أعطال كهربائية أو ميكانيكية أولية

تصنيف الأنواع:

الموقع الشائع	الاستخدام	النوع
على الجدران أو النوافذ	غرف - مكاتب	وحدة منفصلة
أسقف مستعراء - سطح المبنى	صالات - قاعات	وحدة مركبة
فتحة في الجدار الخارجي	غرف صغيرة أو ملحقات	وحدة نافذة

المطلبات حسب الكود السعودي:



- **الកود - SBC 501 - الميكانيكي + 401 - الكهربائي**

الحد المقبول:

- تثبيت محكم للجهاز بدون اهتزاز
- صوت تشغيل ناعم وغير مزعج
- عدم وجود تسرب مياه حول الوحدة
- نظافة فلاتر الهواء أو حمايات الغبار
- تمديدات كهربائية وميكانيكية منتظمة ومحممة

الحد المرفوض:

- اهتزاز عند التشغيل أو ميل واضح في التثبيت
- صوت غير طبيعي (طنين - صرير - اهتزاز داخلي)

- ماء مكثف متسرب على الجدار أو الأرضية
- تراكم غبار كثيف على الفلتر أو الريكل
- سلك كهربائي غير محمي أو تمديد مكسوف

آلية الفحص الظاهري:

- تشغيل الوحدة (إن أمكن) وملاحظة الاستجابة الأولية
- الاستماع إلى الصوت الخارج من الوحدة
- فحص محيط الوحدة (على الجدار أو السقف) بحثاً عن ماء أو اتساخ
- تقييم ثبات الوحدة وعدم وجود ميل أو حركة غير طبيعية
- فحص خرطوم تصريف المياه وتشتيتها
- ملاحظة السلك الكهربائي المدلى لها (نوعه - حمايته - سماكه)

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير الوحدة بالكامل من الجهة الأمامية والجانبية
- تصوير نقطة التوصيل الكهربائي أو خروج الماء
- تصوير موضع التركيب بالنسبة للجدار أو السقف

• ترميز الحالة:

- ✓ تعمل بسلامة
- ! ملاحظة تشغيلية
- ✗ خطر تشغيلي أو تسرب

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- كشاف - شريط قياس
- عصا اختبار ميلان أو صوت
- كاميرا
- (إن توفر) مقياس حرارة خارجي لتقدير فرق درجة الهواء الداخل والخارج

طريقة حساب كمية الضرر:

نسبة وحدات التكييف غير المطابقة (%) = (عدد الوحدات غير المطابقة ÷ إجمالي عدد وحدات التكييف) × 100

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- نوع الوحدة: وحدة تكييف سبليت - مثبتة على الجدار الشرقي

- **الللاحظة الفنية:** ميل واضح في تثبيت الوحدة، مع تسرب مياه تحتها على الجدار، وتراكم غبار كثيف على الريكل الخارجي.
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإعادة تثبيت الوحدة بزاوية سليمة، تنظيف الفلاتر والريكل، وفحص خرطوم التصريف للتأكد من تصريف المياه بعيداً عن الجدار.

مثال تطبيقي لصياغة الللاحظة الفنية:

"وحدة تكييف سبليت مثبتة على الجدار الشرقي تعاني من ميل في التثبيت، وتسرب مياه واضح أسفلها، مع وجود تراكم غبار كثيف. يُوصى بإعادة التثبيت، تنظيف الوحدة، وفحص خط تصريف الماء لضمان التشغيل الآمن".

❖ البند السادس: المضخات والمعدات الميكانيكية



اسم البند: المضخات والمعدات الميكانيكية

تعريف وشرح في: تُستخدم المضخات والمعدات الميكانيكية لدفع وتوزيع المياه أو السوائل داخل البناء، مثل:

- مضخات التغذية (لخزانات المياه)
- مضخات الصرف أو الرفع
- مضخات الحريق
- مضخات التكييف أو التدوير

تعتمد جاهزية هذه العناصر على كفاءة التشغيل، وسلامة التوصيلات، والحماية من التسرب أو الاهتزاز أو الأعطال الكهربائية والميكانيكية.

تصنيف الأنواع:

الموقع المعتمد	الاستخدام	النوع
غرفة المضخات أو أسفل الدرج	رفع المياه من الخزان السفلي للعلوي	مضخة تغذية
البدرومات - دورات المياه	تصريف المياه إلى الشبكة الخارجية	مضخة صرف أو رفع
غرفة مضخات الطوارئ - غرف الخدمات	إمداد شبكة الإطفاء بالماء	مضخة حريق

المطلوبات حسب الكود السعودي:



- الكود - SBC 701 -: الميكانيكي SBC 501: الحريق + SBC 801+: السباكة

الحد المقبول:

- تثبيت صلب وموزون بدون اهتزاز
- خلو الأرضية من تسرب المياه أو الزيوت
- توصيل كهربائي محمي ومخصص
- وجود وسيلة فصل كهربائي بجوار الجهاز
- نظافة عامة حول الجهاز وعدم وجود صدأ أو ترببات

الحد المرفوض:

- اهتزاز عند التشغيل أو حركة في قاعدة المضخة
- تسرب مياه أو رطوبة في الأرضية المحيطة
- تمددات كهربائية غير محمية أو مؤقتة
- فقدان أو تلف في الغطاء أو الجسم المعدني
- أصوات غير معتادة (صوت طحن - احتكاك - طنين عالي)

آلية الفحص الظاهري:

- فحص التثبيت الأرضي وقاعدة المضخة
- ملاحظة وجود تسرب من نقاط الربط أو تحت الجهاز
- تقييم حالة السطح (هل هناك صدأ؟ تأكل؟ تكسس؟)
- ملاحظة الأسلاك الكهربائية: هل هي مكسوقة؟ مثبتة؟ مناسبة للقدرة؟
- الاستماع لأصوات التشغيل عند إمكانية الوصول الآمن
- التأكد من وجود فاصل كهربائي أو مفتاح تشغيل بجوار المضخة

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير المضخة كاملة + زاوية الجانب والأسفل
- تصوير نقطة التسرب أو العزل المتضرر
- تصوير الكابل الكهربائي وموقع التثبيت
- توثيق نوع المضخة والاستخدام إن وجدت لودة بيانات

• ترميز الحالة:

- ✓ تعمل ومستقرة
- ! بحاجة متابعة
- ✗ خطير ميكانيكي أو كهربائي

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- كشاف
- عصا فحص الاهتزاز أو الصوت
- كاميرا
- (إن توفر) مقياس حرارة سطحي / جهاز كشف تسرب

طريقة حساب كمية الفرر:

$$\text{نسبة المضخات المتأثرة} (\%) = \left(\frac{\text{عدد المضخات المتأثرة}}{\text{إجمالي عدد المضخات أو المعدات}} \right) \times 100$$


آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع الجهاز:** مضخة رفع مياه أرضية
- **الملاحظة الفنية:** اهتزاز واضح أثناء التشغيل، مع تسرب ماء من نقطة الربط السفلية، ووجود كابل كهربائي غير مثبت ومكشوف عند مدخل التغذية
- **التصويم الهندسي:** يُوصى بإعادة تثبيت المضخة، إحكام الربط عند نقطة التسرب، تنظيم التوصيل الكهربائي داخل دكت حماية، وفحص شامل من فني مؤهل.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"مضخة مياه أرضية تعاني من اهتزاز قوي وتسرب ماء عند نقطة الاتصال السفلية، إضافة إلى كابل كهربائي مكشوف وغير مثبت. يُوصى باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تثبيت الجهاز وتنظيم التوصيلات وتقييم الأداء الفني للمضخة."

❖ البند السابع: تمديدات السباكة الظاهرة

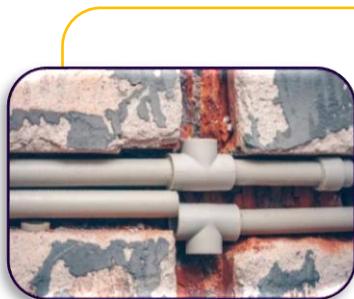

اسم البند: تمديدات السباكة الظاهرة



تعريف وشرح في: تمديدات السباكة الظاهرة تشمل الأنابيب والمواسير التي تنقل المياه الصالحة للشرب أو تصريف المياه المستعملة داخل المبنى أو في محيطه. هي غالباً:

- فوق الأسطح
- في غرف الخدمات
- خلف الأجهزة الصحية
- داخل الأقبية والمستودعات

- تلعب سلامة هذه التمديدات دوراً أساسياً في:

- الحفاظ على جودة المياه
- منع التسربات التي تضر بالعناصر الإنسانية
- ضمان كفاءة الصرف ومنع انسداد الأنظمة

تصنيف الأنواع:



المادة الشائعة	الاستخدام	النوع
CPVC - نحاس - بلاستيك مخصص	نقل المياه النظيفة	تمديدات مياه شرب
UPVC - HDPE - حديد زهر	تصريف مياه الصرف الصحي	تمديدات صرف صحي
UPVC - أنابيب مغطاة بالرصاص أو الزنك	تجميع مياه الأمطار للسطح	تمديدات تصريف مياه أمطار

المطلبات حسب الكود السعودي:



- **الកود - SBC 701: كود السباكة السعودي**

الحد المقبول: ✓

- استقامة الأنابيب وعدم وجود ارتفاع أو ميل خاطئ
- دعم كافي بالمشابك أو الحوامل وفق المسافات المقررة
- خلو الأنابيب من التشققات أو الكسر أو الصدأ
- إحكام الوصلات ومنع أي تسرب
- وجود ميول مناسبة لتصريف المياه أو الصرف

الحد المرفوض: ✗

- تسرب مياه من نقاط الربط أو الانحناءات
- ارتفاع الأنابيب أو سقوط مشابك التثبيت
- تشقق أو تلف في جسم الأنبوب
- تركيب عشوائي بدون تنظيم أو مسافة دعم صحيحة
- انسداد جزئي أو تكلسات حول الفتحات أو الوصلات

آلية الفحص الظاهري:



- فحص استقامة الأنابيب واتجاه الميلان البصري
- البحث عن نقاط رطوبة، تسرب، أو تكلسات
- ملاحظة سلامة المشابك والمسافات بينها
- فحص نقاط الربط والمحابس (هل هي مشدودة وغير متسربة؟)
- مراقبة نهاية الأنابيب (مغلق، مصفاة، اتجاه الصرف الصحيح)

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير المسار الكامل للتمديد
- تصوير نقطة الخل أو التسرب إن وجدت
- تصوير الوصلات أو الدعامات المتضررة
- توثيق المادة المستخدمة (أنبوب بلاستيكي، نحاسي...)

ترميز الحالة:

- تمديد سليم ✓
- خلل موضعي !
- ✗ خطير تسرب أو تلف هيكل

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- كشاف يدوبي
- شريط قياس (لتبعيد المشابك أو الميلان)

- عصا فحص أو مفك لاختبار السطح
- كاميرا دقيقة التصوير

طريقة حساب كمية الضرر:

نسبة الخلل (%) = $(\text{عدد نقاط الخلل أو المسافات المتضررة} \div \text{إجمالي أطوال أو وصلات التمديد}) \times 100$

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع التمديد:** أنابيب مياه شرب – CPVC
- **الموقع:** فوق سقف خزان المياه الأرضي
- **الملاحظة الفنية:** وجود ارتفاع في امتداد الأنابيب لمسافة 1.8 متر مع سقوط مشبكين من الحوامل، ورصد تسرب خفيف عند وصلة الربط الوسطى
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإعادة دعم الأنابيب بمشابك مطابقة للمواصفات كل 1.2 متر، إصلاح وصلة التسرب بإحكام، والتحقق من سلامة بقية الوصلات وفق. SBC 701.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"تمديد مياه فوق خزان أرضي يعاني من ارتفاع واضح بطول 1.8 متر مع تسرب خفيف من وصلة ربط. يُوصى بإعادة التثبيت بدعامات مناسبة كل 1.2 متر وإصلاح الوصلة المتضررة بما يتوافق مع كود السباكة السعودي. SBC 701."



❖ البند الثامن : خلاطات المياه والحنفيات

اسم البند: خلاطات المياه والحنفيات

تعريف وشرح في: خلاطات المياه والحنفيات هي نقاط النهاية لأنظمة تغذية المياه داخل المباني.
وظيفتها الأساسية:

- التحكم في تدفق المياه
- مزج المياه الساخنة والباردة (في حالة الخلاطات)
- توفير التحكم المناسب بمستوى الضغط ودرجة الحرارة

سلامة هذه العناصر ترتبط براحة المستخدمين وتحمي التسربات المهدورة أو المشاكل المرتبطة بالرطوبة.

▪ **تصنيف الأنواع:**

موقع التركيب	الاستخدام	النوع
مغاسل - دورات مياه - ساحات خارجية	مياه باردة أو ساخنة فقط	حنفية مفردة
مغاسل - مطابخ - دورات مياه	مزج مياه باردة وساخنة	خلط ثنائي
مستشفيات - فنادق - مدارس حديثة	ضبط درجة حرارة تلقائياً	خلط تحكم حراري

المطلبات حسب الكود السعودي:

- **الកود - SBC 701: كود السباكة السعودي**

✓ **الحد المقبول:**

- تثبيت محكم بدون تسريب من جسم الحنفية أو القاعدة
- سهولة تشغيل الخلاط أو الحنفية (فتح/إغلاق بدون مقاومة زائدة أو رخواة)
- خلو جسم الحنفية من الصدأ أو التشققات
- تدفق ماء طبيعي ومستقر دون رذاذ أو تنقيط

- انتظام مزج الماء الساخن والبارد دون تفاوت خطير في الخلطات

الحد المرفوض:

- تسرب مياه من قاعدة أو ذراع الخلط
- حركة غير طبيعية أو رخاوة في القبض
- ضعف تدفق الماء أو رذاذ غير منتظم
- تغير لون الجسم المعدني أو ظهور صدأ أو قشور
- خلل في التحكم بدرجة حرارة المياه بالخلطات

آلية الفحص الظاهري:

- تشغيل كل حنفية/خلط واختبار سلامة الحركة
- ملاحظة أي تسرب ظاهر عند القاعدة أو الذراع
- تقييم تدفق الماء: هل هو قوي ومنتظم أم ضعيف أو متقطع؟
- التأكد من توازن مزج الماء البارد والساخن (للخلطات)
- فحص مظهر الجسم المعدني (بريق، صدأ، تكلسات)

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير الحنفية أو الخلط من زاوية واضحة
- تصوير نقاط التسرب أو الصدأ أو الكسر إن وجدت
- توثيق موقع العنصر (مغسلة - مطبخ - دوره مياه)

ترميز الحالة: •

- ي العمل بكفاءة ✓
- يحتاج صيانة بسيطة !
- ✗ خلل يؤدي لهدار مياه أو خلل وظيفي

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- كشاف يدوبي (للبحث عن تسربات دقيقة)
- عصا اختبار فتح/غلق بدون ضغط زائد
- كاميرا للتوثيق

طريقة حساب كمية الضرر:

$$\text{نسبة الخلطات أو الحنفيات المتضررة (\%)} = \frac{\text{إجمالي عدد النقاط الصحيحة في الموقع} \times 100}{\text{إجمالي عدد النقاط الصحيحة في الموقعا}}$$

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع العنصر:** خلط مياه بمغسلة دورات مياه طابق أول
- **الملاحظة الفنية:** وجود تسرب خفيف من قاعدة الخلط مع صعوبة فتح المقابض، إضافة إلى ضعف تدفق الماء البارد مقارنة بالساخن
- **التصويم الهندسي:** يوصى بإصلاح أو استبدال الخلط المتضرر، مع فحص ضغط المياه وموازنة الخطوط بالتجذير إن لزم.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"خلط مياه بمغسلة دورات مياه الطابق الأول يظهر تسرّباً خفيفاً من القاعدة وصعوبة في حركة المقابض، إضافة إلى ضعف في تدفق الماء البارد. يُوصى بإصلاح الخلط وفحص ضغط المياه لتحقيق توازن الاستخدام".



❖ البند التاسع: دورات المياه (مراحيض، مغاسل، شطافات)

اسم البند: دورات المياه (مراحيض، مغاسل، شطافات)

تعريف وشرح في: دورات المياه تمثل التجهيزات الصحية الأساسية لائي مبني.

- وتشمل وحدات:

- المراحيض الشرقية أو الغربية
- المغاسل
- الشطافات أو رشاشات المياه اليدوية

- تلعب سلامة هذه التجهيزات دوراً محورياً في:

- الحفاظ على النظافة العامة
- منع تسربات المياه التي تؤثر على الأرضيات والجدران
- حماية العناصر العمارية المجاورة (بلاط، ل Isa, أسطح خرسانية)

- الخلل في هذه التجهيزات لا يؤثر فقط على العنصر نفسه، بل قد يؤدي إلى تلف أرضيات، جدران، وحق أساسات المبنى مع مرور الوقت إذا لم تتم معالجته مبكراً.

▪ تصنیف الأنواع:

النوع	الاستخدام	الخطر المحتمل في حال التلف
مراحيض شرقية	دورات مياه تقليدية	نمو رطوبة بالجدران + تلف أرضيات ← تسرب مياه
مراحيض غربية	دورات مياه حديثة	تآكل تشطيف الأرضية ← تسرب
مغسلة يدوية	غسيل الأيدي	بلل الجدار أو الأرض ← تهريب مياه
شطاف يدوي	تنظيف شخصي إضافي	رش مفرط على الحوائط - انفصال ← ضغط ماء مرتفع

المطلبات حسب الكود السعودي:



- الكود - SBC 701: كود السباكة السعودي

الحد المقبول: ✓

- تثبيت محكم بدون حركة أو ميلان
- عدم وجود تسرب ماء ظاهر (قطرات - رذاذ - ترسيب)
- تصريف سريع وفعال بدون انسداد أو ارتداد مياه
- خلو الجسم الصحي من التشققات أو الكسر
- سلامة أجهزة التحكم (طرد، خلاط، شطاف)

الحد المرفوض: ✗

- تسرب مياه من قاعدة المرحاض أو الخزان
- انسداد في تصريف المغسلة أو المرحاض
- كسر أو شروخ في جسم المرحاض أو المغسلة
- تهريب ماء من أنبوب الشطاف أو رأسه
- تراكم أملاح أو تغير لون محبيط العناصر بسبب التسربات المزمنة

آلية الفحص الظاهري:



- تفعيل كل مكون (طرد، تصريف، تشغيل الشطاف) ولاحظ الأداء
- ملاحظة أي تجمع مياه حول القواعد أو الجدران
- فحص التصريف: هل الماء يُسحب بسلسة؟ هل يعود مجدداً؟
- تفقد الروائح الغريبة (مؤشر انسداد أو تسرب مخفى)
- تقييم ثبات العناصر: لا يجب أن تتحرك المفاسيل أو المرحاض عند اللمس

- **ملاحظة مهمة:** التسرب الظاهري البسيط قد يكون له أثر خفي أعمق مثل تفكك البلاط أو تأكل اللياسة خلف المغسلة أو المرحاض.

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير عام لدورة المياه
- تصوير نقطة التسرب أو الكسر بالتفصيل
- تصوير موقع الضرر المتدهور (أرضية تالفة، بلاط منفك...)

ترميز الحالة:

- صالح للاستخدام ✓
- بحاجة معالجة محدودة !
- ✗ خطير صحي أو إنشائي

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- كشاف يدوى (لفحص أسفل القواعد والمجاسل)
- عصا اختبار للثبيت/الحركة
- كاميرا دقة التصوير

طريقة حساب كمية الضرر:



$$\text{نسبة الأجهزة المتضررة (\%)} = \left(\frac{\text{عدد الأجهزة المتضررة}}{\text{إجمالي عدد الأجهزة الصحية}} \right) \times 100$$

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- **نوع العنصر:** مرحاض شرقى بدورة مياه الطابق الأرضي
- **الملاحظة الفنية:** تسرب مياه خفيف عند قاعدة المرحاض مع ملاحظة انفصال بعض البلاطات المحيدة، وظهور بقع رطوبة خفيفة بالجدار الخلفي
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بإعادة تثبيت المرحاض مع عزل قاعدة التركيب، واستبدال البلاط المنفصل، وفحص الرطوبة بالجدار لضمان عدم تمدد الضرر.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"مرحاض شرقى بدورة مياه الطابق الأرضي يظهر تسرباً مائياً خفيفاً عند القاعدة مع تفكك عدة بلاطات مجاورة وظهور بقع رطوبة على الجدار. يُوصى بإعادة تثبيت المرحاض بعزل مائي، استبدال البلاط المنفصل، وفحص الجدار لمعالجة الرطوبة للبكرة".



❖ البند العاشر: مصارف الأرضيات والسيفون الأرضي

اسم البند: مصارف الأرضيات والسيفون الأرضي 

تعريف وشرح في: مصارف الأرضيات والسيفونات الأرضية 
جزءاً أساسياً من أنظمة تصريف المياه في: 

- دورات المياه
- غرف الغسيل
- غرف المضخات
- الأسطح المكشوفة والمطابخ الصناعية

- وظيفتها تصريف المياه المتجمعة على الأرضيات بسرعة وفعالية لمنع تجمعها.
يعتبر ضعف أداء المصادر أو انسدادها أحد الأسباب الرئيسية للرطوبة الدائمة، تلف الأرضيات، الروائح الكريهة، والتأثيرات الريحية العميقة إذا تركت دون معالجة.

تصنيف الأنواع:

المواد الشائعة	الاستخدام	النوع
غطاء معدني أو بلاستيكي	تصريف أرضيات الحمامات أو المطابخ	صرف أرضية عادي
حوض صرف مدمج	منع ارتداد الروائح مع تصريف المياه	سيفون أرضي (بمائي)
حديد زهر - بلاستيك ثقيل	الأسطح المكشوفة والباخات	صرف تصريف أمطار

المطلبات حسب الكود السعودي:

- الكود - SBC 701 : كود السباكة السعودي

الحد المقبول:

- غطاء صرف محكم وثابت وغير مكسور
- صرف سريع بدون ارتداد أو تباطؤ
- ربط جيد مع الأرضية بدون فراغات

- وجود مصيدة ماء (P-Trap) تعمل على منع الروائح الكريهة
- خلو المصرف من أي انسدادات أو رواسب أو أجسام غريبة

الحد المفوض:

- انسداد كلي أو جزئي يسبب تجمع مياه
- كسر أو تلف في غطاء المصرف
- غياب مصيدة الماء أو جفافها بشكل يؤدي لارتداد الروائح
- تسرب مياه بجانب المصرف (يدل على خلل في الربط أو التبليط)

آلية الفحص الظاهري:

- سكب كمية معتدلة من الماء لاختبار سرعة التصريف
- فحص الغطاء: هل هو محكم؟ مكسور؟ مهترئ؟
- مراقبة وجود أي تسرب حول قاعدة المصرف
- استنشاق رائحة المنطقة: وجود رائحة كريهة قد يدل على جفاف السيفون أو انسداده
- ملاحظة ميل الأرضية باتجاه المصرف (هل يتم توجيه المياه نحوه طبيعياً أم تتجمع بعيدها عنه؟)

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير المصرف من الأعلى مع الغطاء
- تصوير منطقة التصريف بعد اختبار السكب (وجود تجمع أو انسداد)
- توثيق نوع الغطاء (معدني - بلاستيكي) وموقع المصرف

ترميز الحالة: •

- ✓ مصرف فعال
- ! خلل محدود
- ✗ خطير تصريف أو رطوبة

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- سطل ماء صغير للاختبار العملي
- كشاف يدوبي (لرؤبة داخل المصرف)
- كاميرا

طريقة حساب كمية الضرر:


نسبة المصادر غير الفعالة أو المتضررة (%) = $\frac{\text{عدد المصادر غير الفعالة أو المتضررة}}{\text{إجمالي عدد المصادر الأرضية}} \times 100$

آلية صياغة الملاحظة الفنية:

- **نوع العنصر:** سيفون أرضي بغرفة غسيل الطابق الأول
- **الملاحظة الفنية:** تجمع ماء ملحوظ فوق المصرف بعد سكب كمية معتدلة، مما يشير إلى انسداد جزئي، مع وجود رائحة غير مرغوبية تنبئ من المصرف.
- **التوصية الهندسية:** يُوصى بتنظيف السيفون ومعالجة الانسداد، إعادة اختبار التصريف، وضمان وجود ماء كافٍ في المصيدة لمنع الروائح.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:

"سيفون أرضي بغرفة غسيل الطابق الأول لا يصرف الماء بشكل فعال، مما أدى إلى تجمع مياه فوق الأرضية وانبعاث رائحة كريهة. يُوصى بتنظيف المصرف، معالجة الانسداد، وإعادة ضبط المصيدة لمنع ارتفاع الروائح".

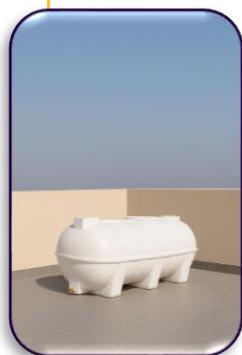

❖ البند الحادي عشر: خزانات المياه (العلوية والسفلية)

اسم البند: خزانات المياه العلوية والسفلية

تعريف وشرح في: خزانات المياه هي وحدات تخزين المياه داخل أو خارج المبني لضمان توفير إمدادات المياه لل استخدام اليومي أو للطوارئ. تشمل الخزانات:

- خزانات أرضية (سفلية)
- خزانات على الأسطح (علوية)

- وتعتبر الخزانات من العناصر الحيوية لحفظ المياه على صحة المياه وجودتها وسلامة إمداد الشبكة الداخلية، إضافة إلى دورها في تلبية متطلبات الدفاع المدني لتخزين مياه الحريق أحياناً.

- أي تلف أو تآكل أو تسرب في الخزان قد يؤدي إلى:

- تلوث المياه
- تسربات هيكيلية تؤثر على الأساسات أو الأسطح
- هدر مائي ضخم
- خلل في ضغط المياه داخل الشبكة الداخلية

تصنيف الأنواع:

النوع	الموقع	المادة المستخدمة
خزان علوي	فوق الأسطح	بلاستيك مقوى - فيرجل拉斯 - حديد
خزان أرضي	تحت الأرض أو بالباحات	خرسانة مسلحة - فيرجل拉斯 داخلي

المطالبات حسب الكود السعودي:



- **الكود - SBC 701:** كود السباكة السعودي

- **معايير إضافية:** لائحة المياه الوطنية ولائحة الدفاع المدني (في حال خزان حريق)

الحد المقبول: ✓

- جسم الخزان سليم دون شروخ أو ثقوب
- غطاء محكم وآمن (يحمي من التلوث)
- عدم وجود مياه راكدة أو تغير في اللون أو الرائحة
- نظافة أرضية وجدران الخزان داخلياً
- شبكة تهوية صحيحة بدون فتحات مكشوفة للحشرات أو الغبار

الحد المرفوض: ✗

- شروخ أو تأكل ظاهر بجسم الخزان
- غطاء مفقود أو غير مغلق بإحكام
- وجود روائح غير طبيعية داخل الخزان
- تسرب مياه بجانب أو تحت الخزان
- اختلاط مياه الخزان بالعناصر البيئية الخارجية

آلية الفحص الظاهري:



- فحص جسم الخزان الخارجي: هل توجد شروخ، تأكل، ثقوب؟
- التتحقق من حالة الغطاء: محكم ومغلق؟ مكسور أو مفقود؟
- فتح فتحة التفتيش (إن أمكن بأمان) للاحظة لون المياه، نظافة الداخل، وجود رواسب
- البحث عن تسربات حول قاعدة الخزان أو في سقف الخزان العلوي
- فحص أنبوب التهوية: هل محمي بشبك يمنع دخول الحشرات؟

آلية التصوير وأهمية التوثيق:



- تصوير الخزان كاملاً من عدة زوايا
- تصوير الغطاء - فتحة التفتيش - أي تسرب ظاهر
- تصوير أنبوب التهوية وحالة المياه إن أمكن

ترميز الحالة:

- ✓ خزان صالح ونظيف
- ! ملاحظة بسيطة
- ✗ خطير تلوث أو تسرب كبير

الأجهزة والأدوات المستخدمة:



- كشاف يدوى (لفحص الداخل)
- عصا اختبار لطرق الجدران الخفيفة كاميرا دقيقة التصوير
- سطل ماء للاختبار عند الشك بوجود تسربات بسيطة

طريقة حساب كمية الضرر:



- فحص كل خزان وتسجيل حالته: ✓ أو ! أو ✗
- نسبة الضرر = عدد الخزانات المتضررة ÷ عدد الخزانات الكلي × 100

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- **نوع الخزان:** خزان علوي بلاستيكي فوق سطح المبني
- **الملاحظة الفنية:** وجود شروخ شعرية متعددة بجسم الخزان، مع تسرب بسيط حول قاعدة الأنابيب، وغطاء متهالك لا يغلق بإحكام
- **التوصية الهندسية:** يُوصى باستبدال الخزان بوحدة جديدة مقاومة للعوامل الجوية مع ضمان تركيب غطاء آمن، وفحص قاعدة الأنابيب وإحكام وصلاتها.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



"خزان علوي بلاستيكي على سطح المبني يعاني من شروخ شعرية متعددة وتسرب مائي بسيط حول قاعدة الأنابيب مع غطاء غير مغلق بإحكام. يُوصى باستبدال الخزان وتركيب غطاء جديد محكم الغلق وفحص القاعدة وربط الأنابيب وفق اشتراطات كود السباكة السعودي SBC 701."



❖ البند الثاني عشر: سخانات المياه

اسم البند: سخانات المياه

تعريف وشرح في: سخانات المياه تُستخدم لتوفير المياه الساخنة للأغراض الصحية والاستخدامات اليومية في المباني السكنية والتعليمية والخدمية.

- تُعد من أهم الأجهزة المرتبطة بأنظمة السباكة والكهرباء معاً، وأي خلل فيها قد يؤدي إلى:

- خطر انفجار أو تسرب ماء ساخن
- قصر كهربائي بسبب ضعف العزل أو التركيب
- هدر للطاقة والمياه
- تلف الجدران أو الأرضيات نتيجة تسرب غير ملحوظ

- ولهذا فإن الفحص الظاهري الدوري للسخانات ضروري للسلامة ولضمان كفاءة استهلاك الطاقة.

❖ تصنيف الأنواع:

التصنيف	الموقع الشائع	النوع
كهرباء + تمديد مياه بارد وساخن	أعلى دورات المياه أو المطابخ	سخان مركب علوي
كهرباء + شبكات مياه	غرف الخدمات أو الأرضيات	سخان مركب أرضي
مرتبطة بشبكة مياه ساخنة مركبة	لتغذية مبنى كامل أو طابق	سخانات مرکزية

المطلبات حسب الكود السعودي:



- الكود 701 SBC: (السباكة) + SBC 401: (الكهرباء)

✓ الحد المقبول:

- تثبيت محكم وآمن على الجدار أو الأرضية
- خلو الجسم المعدني للسخان من الصدأ أو الانتفاخ

- وجود صمام أمان (Pressure Relief Valve) مثبت وسلام
- تمديدات مياه مرنّة، آمنة، خالية من التسربات
- توصيل كهربائي محمي، وقاطع كهربائي مخصص (Breaker) مناسب لقدرة السخان

الحد المرفوض:

- صدأً واضح أو انتفاخ بجسم السخان
- عدم وجود صمام أمان أو وجوده تالغاً
- تسرب ماء من توصيلات السخان أو نقاط الربط
- تمديد كهربائي عشوائي أو غير محمي
- تسرب ماء ساخن يؤثر على الجدران أو الأسفاف المحیطة

آلية الفحص الظاهري:

- فحص جسم السخان بالكامل (وجود انتفاخ، صدأ، تغير لون الطلاء)
- ملاحظة وجود أي تسرب ماء عند التوصيلات أو قاعدة السخان
- التحقق من وجود وتركيب صمام الأمان بزاوية صحيحة
- فحص أسلاك الكهرباء: هل هي مكسوقة؟ محمية؟ حجم السلك متناسب مع السخان؟
- البحث عن بقع رطوبة أو تلف بالجدار أو الأرضية تحت السخان

آلية التصوير وأهمية التوثيق:

- تصوير السخان كاملاً مع التركيز على منطقة القاعدة والتوصيلات
- تصوير صمام الأمان ومخرج الماء الساخن
- توثيق مكان تركيب السخان (دوره مياه، مطبخ، غرفة خدمات)

ترميز الحالة:

- ✓ آمن وسلام
- ! يحتاج صيانة
- ✗ خطير تشغيل أو كهرباء

الأجزاء والأدوات المستخدمة:

- كشاف يدوبي
- عصا اختبار للرطوبة الظاهرة
- كاميرا
- شريط قياس (للتحقق من ارتفاع التثبيت إن لزم)

طريقة حساب كمية الضرر:



نسبة السخانات المتضررة أو غير المطابقة (%) = (عدد السخانات المتضررة أو غير المطابقة ÷ إجمالي عدد السخانات) × 100

آلية صياغة الملاحظة الفنية:



- **نوع العنصر:** سخان مياه علوي 容量 80 لترًا.
- **الملاحظة الفنية:** وجود صدأ ظاهر حول قاعدة السخان، مع تسرب ماء بسيط من وصلة التغذية، وعدم وجود صمام أمان مثبت.
- **التوصية الهندسية:** يُوصى باستبدال السخان بأخر جيد مقاوم للصدأ، وتركيب صمام أمان وفق متطلبات SBC ، وضمان إحكام جميع التوصيلات المائية والكهربائية.

مثال تطبيقي لصياغة الملاحظة الفنية:



” سخان مياه علوي 容量 80 لترًا يظهر عليه صدأ حول القاعدة مع تسرب ماء بسيط من وصلة التغذية، وعدم وجود صمام أمان. يُوصى باستبدال السخان وتركيب صمام أمان وإحكام التوصيلات وفق الكود السعودي للكهرباء والسباكه.”



06

المحور السادس

إعداد تقرير الفحص
والتصوييات الفنية الأولية



المحور السادس: إعداد تقرير الفحص والتوصيات الفنية الأولية

❖ مقدمة المحور:

- يمثل تقرير الفحص الظاهري المنتج النهائي للعمل الميداني، وهو أداة أساسية لدعم قرارات الصيانة والترميم أو الإحالة إلى فحص تخصصي.
- التقرير يجب أن يكون:
 - موضوعياً ومنهجياً
 - معتمداً على ملاحظة دقيقة وتحليل في
 - مدعوماً بترميز بصري واضح وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ

❖ أهداف المحور:

- صياغة تقارير فنية دقيقة مبنية على البيانات الحقلية
- تصنيف الأداء الفني للعناصر المفحوصة بطريقة احترافية
- توصيف الحالات الفنية وترميزها لدعم اتخاذ القرار
- إعداد توصيات أولية هندسية قابلة للتطبيق الميداني
- تعزيز مصداقية الفاحص وتحسين مخرجات الفحص الفني الظاهري

❖ نطاق العمل ضمن هذا المحور:

- تنظيم الملاحظات في جداول فنية
- تصنيف الأداء وفق نظام رباعي دقيق
- ترميز النتائج بصرياً (✓ - ✖ - !)
- وصف الملاحظات الفنية بشكل مهني
- صياغة توصيات أولية مرتبطة بحالة العنصر
- تجهيز التقرير النهائي للعرض والتحليل

- منهجية إعداد التقرير:

- يتكون التقرير من 6 عناصر رئيسية لكل ملاحظة:

العنصر	التوضيح
اسم العنصر المفحوص	مثل: مقبس كهربائي - وحدة إنارة - خزان مياه
وصف دقيق للحالة الفنية	شرح موجز ومحفي للحالة المرصودة
درجة الخطورة	بسيطة - متوسطة - حرجة
رمز الحالة	✓ - ! - ✗
التصوية الفنية الأولية	إجراء مطلوب للتصحيح أو الصيانة
مرفق صورة داعمة (اختياري)	توثيق بصري للحالة

- إضافة تصنيف الأداء:

- تم اعتماد تصنيف رباعي لكل بند مفحوص:

التصنيف	الرمز	الوصف
مجتاز	✓	العنصر مطابق تماماً للاشتراطات
مجتاز مع ملاحظات	!	العنصر صالح للاستخدام مع وجود ملاحظة فنية بسيطة
غير مجتاز	✗	العنصر يعاني من خلل يتطلب صيانة أو استبدال
غير قابل للقياس	●	تعذر فحص العنصر بسبب ظروف ميدانية مثل (إغلاق، غياب تيار، عدم وجود وسائل وصول آمنة)

- شرح خاص بتصنيف "غير قابل للقياس":

- يستخدم هذا التصنيف في الحالات التالية:

- عدم التمكن من الوصول للعنصر (مغلق، محظوظ)

- عدم توفر وسائل السلامة الالزمة (مثل غياب سلم للوصول للأسطح)
- غياب الإمداد (كهرباء، مياه...) مما يمنع اختبار تشغيل العنصر
- عدم وجود العنصر أصلًا ضمن الموقف المخطط له
- عند اختيار هذا التصنيف، يجب إضافة ملاحظة تفسيرية مختصرة في خانة (ملاحظات إضافية).

• استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم صياغة الملاحظة الفنية والتقييم :



- مع التطور التكنولوجي، أصبح بإمكان الفاحص المحترف تعزيز جودة تقاريره باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم:
 - توليد ملاحظات فنية دقيقة وسليمة لغوياً
 - اقتراح توصيات أولية بناءً على نوع الخلل ومستوى الخطورة
 - تحليل النماذج السابقة ومقارنتها لاكتشاف الأنماط المتكررة
 - تصحيح الصياغة وتقوية أسلوب كتابة الملاحظة لتكون أكثر احترافية

• آلية استخدام الذكاء الاصطناعي أثناء إعداد التقرير:

دور الذكاء الاصطناعي	المرحلة
اقتراح جمل دقيقة تصف الخلل دون مبالغة أو نقص	وصف الحالة الفنية
تحليل الكلمات الدالة وربطها بتصنيفات الخطورة المناسبة (بسطة - متوسطة - حرج)	تصنيف درجة الخطورة
توليد نصوص فنية لتوصيات صيانة عملية وقابلة للتطبيق	اقتراح التوصيات الأولية
مراجعة الملاحظات لاكتشاف التكرار أو الغموض وتحسين الصياغة	تدقيق التقارير

• **ملاحظات مهمة:**

- الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وليس بديلة عن الفاحص.
- الفاحص مسؤول عن التأكد من صحة الملاحظة النهائية ومطابقتها للحالة الواقعية.
- لا تُقبل أي ملاحظة أو توصية دون مراجعة بشرية مهنية نهائية.
- استخدام الذكاء الاصطناعي يكون لتحسين الجودة والسرعة، مع الحفاظ الكامل على المسئولية المهنية للفاحص.



07

المحور السابع

بروتوكول الفحص
والتعامل مع العميل



المحور السابع: بروتوكول الفحص والتعامل مع العميل



❖ مقدمة المحور:

- لا يقتصر دور الفاحص على فحص المبنى ورصد الملاحظات الفنية فقط، بل يشمل أيضًا إدارة عملية التواصل مع العميل أو ممثلي المبنى بشكل احترافي.
- يمثل الفاحص واجهة المشروع أمام العميل، وأسلوب تعامله يعزز:
 - مصداقية التقرير الفني
 - الثقة بين الأطراف
 - وضوح الفهم للملاحظات والتوصيات المقترحة
- لذلك فإن الالتزام ببروتوكول تعامل المهني أثناء الفحص يعد جزءاً لا يتجزأ من جودة العمل المهني نفسه.

❖ أهداف المحور:

- تهيئة الفاحص لتطبيق أفضل ممارسات التعامل المهني مع العميل أثناء الفحص
- تعزيز مهارات إدارة النقاشات الفنية وت تقديم التوضيحات المهنية
- تعريف الفاحص بآداب السلوك المهني خلال التواجد الميداني
- تنظيم آلية تسجيل وتوثيق المحادثات الفنية والملاحظات التفاعلية
- بناء صورة مهنية تعكس جدية ودقة واحترافية الفاحص والمؤسسة التي يمثلها

❖ الموضوعات التفصيلية داخل المحور:

1. سلوكيات وآداب الفاحص الميداني:

- الالتزام بالزي الرسمي (إن وجد) وبالملظر العام الاحترافي
- التحية المهنية في البداية والنهاية
- الالتزام بالسرية وعدم مشاركة أي معلومات عن الفحص مع أطراف خارجية
- عدم إصدار أحكام نهائية أثناء الفحص (التوصيات تقدم عبر التقرير المكتوب فقط)

2. بروتوكول النقاش الفني مع العميل:

- الإصغاء جيداً لأسئلة أو ملاحظات العميل دون مقاطعة
- الرد بلغة هندسية مهنية دقيقة (تجنب العبارات العاطفية أو التخويفية)

- شرح الحالة الفنية بوضوح مع ربطها بالكود السعودي أو بالمعايير المعتمدة
- الامتناع عن تقديم حلول ميدانية فورية (الحلول ترفع لاحقاً عبر التقرير الرسمي)

3. توثيق المحادثات واللاحظات التفاعلية:

- تسجيل أي ملاحظة يقدمها العميل وتوثيقها ضمن تقرير الزيارة
- إذا طلب العميل ملاحظة معينة، يجب فحصها بحيادية وتوثيق النتائج الفنية فقط
- عدم إثبات ملاحظات سمعاوية أو شخصية بدون فحص ظاهري

4. إدارة التعامل مع حالات خاصة:

- في حال وجود منطقة مغلقة أو خطر وصول (مثل أسطح مرتفعة دون سلم)، يتم تسجيل ذلك بتصنيف "غير قابل للقياس" مع توضيح السبب
- في حال وجود توتر أو اعتراض من العميل، يجب التعامل بهدوء، والرفع فنياً دون الدخول في جدال ميداني
- يجب شرح محدودية الفحص الظاهري للعميل بوضوح عند الضرورة (أن الفحص لا يغطي عن فحوصات تخصصية عميقة)

5. الرسائل المهنية التي يجب أن ينقلها الفاحص للعميل:

- الغرض من الفحص الظاهري هو الدعم الفني الأولي لاتخاذ القرارات، وليس إصدار أحكام إنشائية أو فنية نهائية
- التقرير الفني النهائي يحتوي على التقييم الظاهري فقط، بناءً على أفضل ممارسات الفحص المقنن
- سلامة البيق مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، ويهدف الفحص إلى تعزيز هذه السلامة عبر توصيات مدرosaة

• أدوات الفاحص الميداني أثناء التعامل مع العميل:

- دفتر ملاحظات يدوى أو إلكتروني
- نموذج استقبال استفسارات العميل
- بطاقة تعريفية (إن طلبت الجهة المالكة)
- نماذج فحص جاهزة لتسجيل أي ملاحظة إضافية فورية
- ملف إلكتروني أو ورقي يحوي تعريف موجز عن طبيعة الفحص وأهدافه (يُسلم عند الطلب)

• أنماط العملاء المحتملين أثناء الفحص وكيفية التعامل مع كل نمط

- أولاً: أنماط العملاء الشائعة في الواقع:

طريقة التعامل المثالية	الوصف	النمط
حافظ على الشفافية واطلب دعمه بالتسهيلات الضرورية	يستقبل الفاحص بلطف ويوفر له كل المعلومات المطلوبة	العميل المتعاون
اشرح الهدف من الفحص بوضوح، وطمئنه أن العمل مهني ومؤسسي	يبدو متربداً في التعاون أو يطلب تبرير كل خطوة	العميل الحذر/المتحفظ
وُضّح أهمية الالتزام بالمنهجية، وابق مهذباً دون الخضوع لضغط الوقت	يريد إنهاء الفحص بسرعة وربما يضغط لتجاوز بعض البنود	العميل المتسرع
استمع له جيداً، ولا تناقش شخصياً، واكتفي بتسجيل ملاحظاته بطريقة مهنية	يركز على عيوب سابقة أو ينتقد العمل أو الأداء	العميل كثير الشكوى
أجب بإجابات مختصرة ودقيقة، ووضح أن التقرير النهائي سيتضمن التفاصيل	يسأل عن تفاصيل فنية كثيرة وربما يتدخل أثناء الفحص	الفضولي/الاستفاساري
لا تدخل في نقاش حاد، وتقف موقفاً دفاعياً	يعترض على الفحص أو يتخذ موقفاً دفاعياً	العميل المعارض/العدواني

- ثانياً: نماذج نقاشات وأسئلة قد تطرح أثناء الفحص مع الإجابات المثالية

▪ السؤال: "لماذا تحتاجون لفحص هذا العنصر تحديداً؟ هو يبدو جيداً!"

▪ الإجابة المثالية: "الفحص الظاهري يغطي جميع العناصر بغض النظر عن مظهرها الخارجي الظاهري، والهدف هو ضمان أن الحالة الفعلية تتطابق مع متطلبات الكود السعودي والمعايير المعتمدة".

▪ السؤال: "هل تضمنون أن المبنى آمن بالكامل بعد فحصكم؟"

- **الإجابة المثالية:** "الفحص الظاهري يوفر تقييماً مبدئياً بناءً على الملاحظات السطحية. ولا يغنى عن الفحوصات التخصصية أو الاختبارات العميقية إذا لزم الأمر. هدفنا هو دعم السلامة عبر كشف المؤشرات الأولية فقط."
- **السؤال:** "متى سأحصل على التقرير النهائي؟ وهل سيحتوي كل شيء لاحظهة الآن؟"
- **الإجابة المثالية:** "بعد انتهاء الفحص وتجميع كافة الملاحظات، يتم إعداد تقرير في مفصل يشمل كل ما تم رصده بدقة موضوعية، ويتم تسليمه خلال الإطار الزمني الذي تحدده الإدارة المشرفة."
- **السؤال:** "هل بإمكانك إصلاح هذا الخلل مباشرة؟"
- **الإجابة المثالية:** "دورى كفاحص هو التقييم الفي الظاهري فقط. أما أعمال الصيانة أو الإصلاح فتحال إلى فرق الصيانة أو الجهات المختصة بناءً على التوصيات الفنية في التقرير.
- **السؤال:** "ماذا تعني كلمة (غير قابل للقياس) التي تكتبونها أحياناً؟"
- **الإجابة المثالية:** "غير قابل للقياس تعني أن العنصر لم يمكن فحصه في الوقت الحالي بسبب ظروف ميدانية خارجة عن السيطرة، مثل إغلاق المكان، أو عدم توفر وسيلة وصول، أو غياب الكهرباء".
- **السؤال:** "إذا لاحظت شيئاً خلال الفحص، هل يمكنني إضافته للتقرير؟"
- **الإجابة المثالية:** "بالتأكيد! أي ملاحظة من العميل تُسجل ويعاد فحصها ميدانياً بطريقة فنية موضوعية. إذا كانت مطابقة لمعايير الفحص، يتم إضافتها ضمن التقرير الفني الرسمي".
- **ملاحظات إضافية عند التعامل مع العميل:**
 - التواصل يكون بلغة مهنية محايضة (تجنب العبارات الشخصية مثل: "برأيي... أعتقد... أشعر"...).
 - عدم تقديم التزامات ميدانية ("سنعيد التركيب"، أو "سنعرض هذا الضرر") → التقرير فقط يرفع الملاحظات ولا يقرر الحلول التنفيذية النهائية.
 - احترام وقت العميل كن دقيقاً ومرتبًا وقلل من الأحاديث الجانبية غير الضرورية.
 - توثيق أي حالة جدلية أو اعتراض بشكل مختصر ومهني.
- ❖ **نموذج محادثة مهنية مختصرة للفاحص مع العميل:**

1. الاتصال الأولي (بالمكالمات أو رسائل تأكيد):

- **الفاحص:** "السلام عليكم، معك [اسم الفاحص] من [اسم الجهة]. تم جدولة زيارة فحص ظاهري لوقعكم يوم [التاريخ] في تمام الساعة [الوقت]. تأكيداً فقط، هل الموقع جاهز للفحص؟ وهل هناك أي ملاحظات تودون إبلاغنا بها قبل الزيارة؟"

2. اللقاء الأولي بالموقع:

- **الفاحص:** "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا [اسم الفاحص] من [اسم الجهة]. حضرت اليوم لإجراء الفحص الظاهري المجدول. شكرًا لتعاونكم، وأود قبل البدء أن أتأكد من بعض الأمور معكم لضمان سير العمل بسلامة".

3. النقاش الأولي قبل بدء الفحص:

- **الفاحص:** "نود أن نؤكد أن هذا الفحص هو تقييم ظاهري يهدف إلى رصد الحالة الفنية للعناصر الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية، دون إجراء اختبارات تخصصية عميقة. أي ملاحظات س يتم توثيقها بتقرير رسمي لاحقاً. هل هناك مناطق ترغبون بإبرازها لنا خلال الجولة؟ أو أي نقاط تودون تبيينها لها قبل الفحص؟"

- (العميل يجيب - يسجل الفاحص الملاحظات)

4. بدء الفحص:

- **الفاحص:** "بمشيئة الله، سنبدأ الآن الجولة وفق الخطة الفنية المعتمدة. قد تحتاج للوصول إلى بعض الفراغات أو السطوح، ونقدر تعاونكم في تسهيل الوصول إليها".

- (ثم ينطلق الفاحص بتنفيذ الفحص وفق الجدول الفني)

5. أثناء الفحص (عند ملاحظة شيء أو عند سؤال العميل):

- **العميل:** "لاحظت سابقاً تسرب ماء هنا، هل يمكن توثيقه؟"

- **الفاحص:** "بالتأكيد، سنقوم بفحص الموقع وتوثيق أي ملاحظة قائمة بشكل محايد ضمن التقرير الفني".

- (يستمر الفاحص بالتوثيق دون إصدار أحكام ميدانية)

6. ختام الفحص:

الفاحص: نشكر لكم تعاونكم. انتهينا بحمد الله من الفحص الظاهري .سيتم رفع تقرير مفصل يشمل جميع الملاحظات المرصودة مع التوصيات الأولية خلال [عدد الأيام] عمل إن شاء الله. إن كان لديكم أي استفسار إضافي لاحقاً، يمكنكم التواصل معنا عبر [قناة التواصل الرسمية]."

- **ملاحظات إضافية أثناء المعاينة:**

- الحديث يكون رسميًا مهنيًا، مختصًا وغير مرتجل.
- الفاحص لا يناقش تفاصيل التقرير ميدانيًا، بل يكتفي بالتوضيح العام بأن الملاحظات سُ تعالج عبر التقرير.
- عدم استخدام عبارات حادة أو انتقادية ("الوضع سيء جدًا"، "مشكلة خطيرة") بل يُستخدم توصيف في محайд دائمًا.

❖ الخاتمة

بحمد الله وتوفيقه، أنهينا هذه الحقيقة التدريبية التي تناولت جوانب الفحص الظاهري للمباني القائمة بأسلوب علمي ومهني متكامل، حيث بدأنا بالتعريف بأساسيات الفحص الظاهري وأهميته في دورة حياة المبنى، ثم انتقلنا إلى شرح المنهجية المعتمدة في تنفيذ الفحص وتحليل المؤشرات الظاهرة، مروراً بفحص أنظمة الصحة والسلامة وفحص العناصر العمارة والمدنية والإنسانية بأنواعها، ثم تطرقنا إلى تقييم الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والسباكية من خلال معايير دقيقة مستندة إلى الكود السعودي، قبل أن نصل إلى إعداد التقرير الفني وصياغة الملاحظات والتوصيات وفق منهجيات مهنية مدروسة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التوصيف والتحليل، وأخيراً أتمنى أنتما الحقيقة بتناول بروتوكولات التعامل مع العميل وإدارة النقاشات الفنية باحترافية عالية.

ركزنا خلال هذا البرنامج على تنمية القدرة على الملاحظة الدقيقة، والتحليل الموضوعي، والتواصل الفني الفعال، كما أولينا أهمية خاصة لتدريب المشاركين على كتابة الملاحظات الفنية بأسلوب مهني دقيق وتصنيف أداء العناصر الفحوصة بطريقة منهجية واضحة تسهّل في دعم اتخاذ القرارات الفنية والإدارية على حد سواء. لقد سعينا لأن تكون هذه الحقيقة تجربة تطبيقية واقعية تدمج بين المعايير الهندسية ومتطلبات التواصل الفعال والالتزام المهني، بما يضمن بناء كادر فني قادر على ممارسة الفحص الظاهري للمباني بكفاءة عالية ومسؤولية فنية متكاملة.

نأمل أن تكون هذه الرحلة التدريبية قد أضافت لكم معارف قيمة وأدوات عملية تمكّنكم من أداء دوركم الفني باحتراف واقتدار، وأن يكون ما اكتسبتموه خلالها رافداً لتعزيز جودة العمل الهندسي وتحقيق أهداف السلامة والأداء المستدام في بيئاتنا العمرانية. دمتم متميزين ومهندسين، وإلى لقاء قريب بإذن الله في برامج تدريبية أخرى أكثر تقدماً وتميزاً.